

土浦市長 安藤 真理子 様

建材中の石綿分析結果報告書

〔 業務名称 〕

土教生委第15号
土浦市青少年の家解体工事に伴う
石綿含有建材分析調査業務委託

〔 分析方法 〕

建材製品中のアスベスト含有率測定方法
(JIS A 1481-1,5)

株 式 会 社 M C エ バ テ ッ ク
〒 661-0976 兵 庫 県 尼 崎 市 潮 江 1 丁 目 2 番 6 号
分 析 事 業 部 土 浦 市 分 析 セ ン タ ー
〒 305-0856 茨 城 県 つ く ば 市 観 音 台 1 丁 目 25 番 地 14
T E L 029-886-3951 F A X 029-886-3952

作業環境測定機関登録証

住 所 茨城県つくば市観音台一丁目
二十五番十四

氏名又は名称
法人にあつては
代表者の氏名 株式会社 MCエビテック
つくば分析センター
センター長 清水 直樹

登録年月日 昭和五十五年十二月一日

登録番号 ○八一十一

作業環境測定を行うことができる作業場の種類

個人サンプリング法の実施

作業環境測定法施行規則別表第一号の作業場

作業環境測定法施行規則別表第二号の作業場

作業環境測定法施行規則別表第四号の作業場

作業環境測定法施行規則別表第五号の作業場


作業環境測定法第三三条の登録を行ったことを証する

令和六年四月二日

茨城労働局長

澤口

浩司

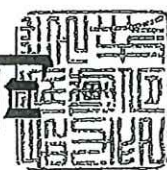

作業環境測定士登録証

中原 忠

昭和四十四年十月二十二日生

登録年月日 平成七年四月六日

登録番号 二六 — 二六五

作業環境測定士の種別 第一種作業環境測定士

個人サンプリング法実施可

作業環境測定法施行規則別表第一号の作業場

作業環境測定法施行規則別表第二号の作業場

作業環境測定法施行規則別表第三号の作業場

作業環境測定法施行規則別表第四号の作業場


作業環境測定法施行規則別表第五号の作業場

作業環境測定法第七条の登録を行つたことを証する

令和五年五月十九日

厚生労働大臣指定登録機関

公益財団法人 安全衛生

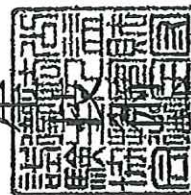

験協会

理事長 野澤

英 旧





実技研修 修了証

受講番号 2432405

岩本 晃治 殿

生年月日 1974 年 9 月 24 日

貴殿は、一般社団法人日本環境測定分析協会主催の
下記のコースを修了したことを証します。

2024 年度アスベスト偏光顕微鏡実技研修

建材定性分析エキスパートコース

(JIS A 1481-1 に基づく建材中アスベスト定性分析)

2024 年 7 月 26 日

一般社団法人 日本環境測定分析協会
会 長 小野寺





2413A0034 号

第18回
石綿分析技術評価事業
Aランク認定証

氏 名 岩本 晃治 殿

貴殿は、公益社団法人日本作業環境測定協会が実施した第
18回石綿分析技術評価事業の「評価区分5:JIS A 1481-1
及びJIS A 1481-5による方法」においてAランクに合格され
ましたのでここに認定いたします。

認定の有効期間

令和6年9月1日～令和8年8月31日の2年間

令和6年8月31日

公益社団法人 日本作業環境測定協会

会 長 清 水 英 佑



The logo for JAWE (Japan Association of Work Environment Measurement) is located at the top center of the certificate. It consists of the letters "JAWE" in a stylized font, enclosed within an oval border. The entire certificate is framed by a decorative border featuring a dragon at the top and a phoenix at the bottom, with intricate floral and geometric patterns on the sides.

2413A0035 号

第18回
石綿分析技術評価事業
Aランク認定証

氏 名 塚澤 幸子 殿

貴殿は、公益社団法人日本作業環境測定協会が実施した第
18回石綿分析技術評価事業の「評価区分5:JIS A 1481-1
及びJIS A 1481-5による方法」においてAランクに合格され
ましたのでここに認定いたします。

認定の有効期間

令和6年9月1日～令和8年8月31日の2年間

令和6年8月31日

公益社団法人 日本作業環境測定協会

会 長 清 水 英 佑



資 格 証

建築物石綿含有建材調査者（飯塚 真樹）

建築物石綿含有建材調査者講習修了証 **LICENCE CARD**

氏 名	飯 塚 真 樹
生年月日	昭和59年9月26日生
住 所	茨城県つくば市松野木41-2 Regulus102号
発 行 日	令和4年4月15日



※上記の者は、当推進会が実施した裏面記載の講習等を修了したことを証明する。

茨城労働局長登録教習機関

株式会社 安全衛生推進会 茨城教育センター

修了証番号 第08-00000079号

講 習 名 称	交付年月日
建築物石綿含有建材調査者講習（一般）	R04/04/15

※氏名欄の括弧内は旧姓を使用した氏名

石綿作業主任者（飯塚 真樹）

労働安全衛生法による技能講習修了証

氏 名	飯 塚 真 樹
生年月日	昭和59年 9月26日
交 付 日	令和 4年 2月 8日
住 所	茨城県つくば市松野木41-2



茨城労働局長登録教習機関

一般社団法人 茨城労働基準協会連合会

修 了 証 名	修 了 日	修了証番号
石綿作業主任者	令和 4年 2月 8日	第 2100274 号

注意事項

1. 本修了証は、作業中は必ず携帯すること。
2. 本修了証を紛失又は氏名変更の場合は再交付等を受けること。

資 格 証

建築物石綿含有建材調査者（小松崎 学）

建築物石綿含有建材調査者講習修了証 LICENCE CARD

氏 名	小 松 崎 学
生年月日	昭和41年1月29日生
住 所	茨城県牛久市ひたち野西3-12-5 オリビアC1
発行日	令和4年4月15日



※上記の者は、当推進会が実施した裏面記載の講習等を修了したことを証明する。

茨城労働局長登録教習機関

株式会社 安全衛生推進会 茨城教育センター

修了証番号 第08-00000081号

講習名称	交付年月日
建築物石綿含有建材調査者講習（一般）	R04/04/15

※氏名欄の括弧内は旧姓を使用した氏名

建築物石綿含有建材調査者（三浦 義博）

建築物石綿含有建材調査者講習修了証明書

【対象】一般建築物石綿含有建材調査者

氏 名：三浦 義博

生年月日：平成1年11月5日

修了年月日：令和5年12月15日

建築物石綿含有建材調査者講習修了証（平成30年度より労働省・国土交通省・環境省告示第1号）第2条2項若しくは第3項の建築物石綿含有建材調査者講習を修了したことを証する。

証明書番号：CIC(1)-002635号

発行日：令和5年12月21日


CIC

日本建設情報センター

日本建設情報センター




土浦市青少年の家 試料採取位置図

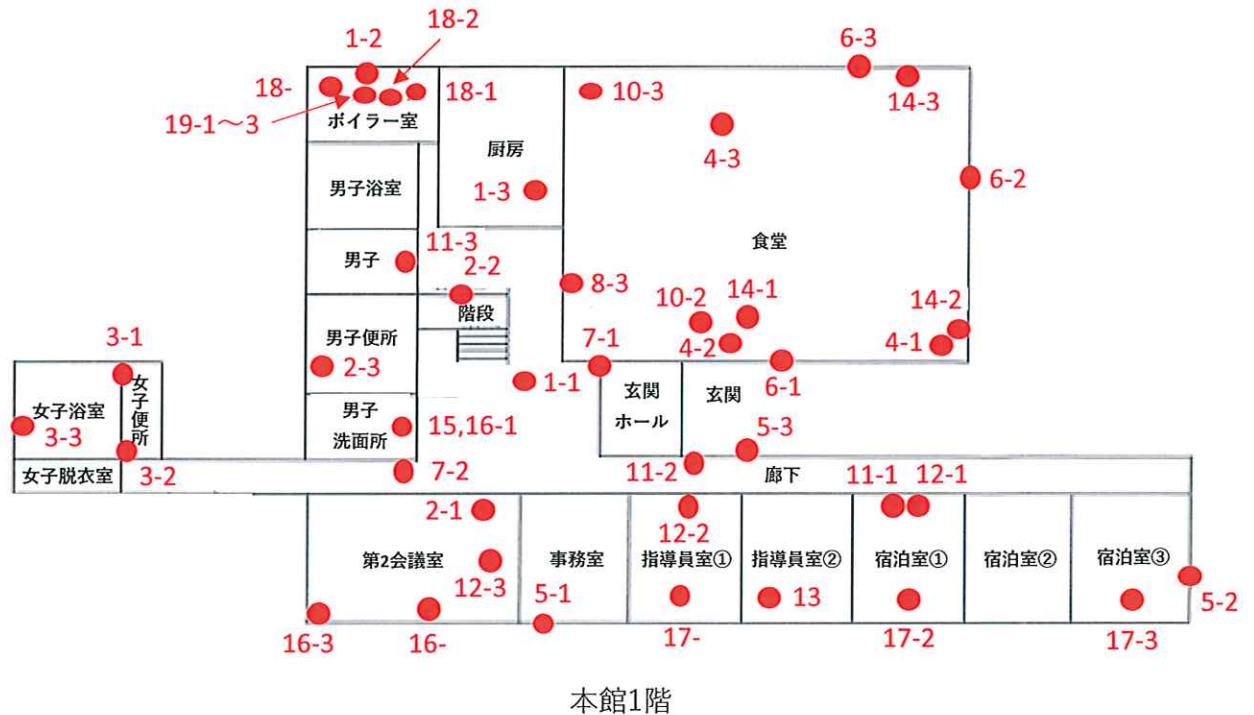



- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1: 本館外部 1階 屋根 防水シート | 11: 本館 1階 床 ロンリウム(色; ピンク) |
| 2: 本館外部 2階 屋根 防水シート(色違い箇所) | 12: 本館 1階 天井 旧; 石膏ボード(ジプトーン) |
| 3: 本館外部(増築; 女子洗面所等) 1階 屋根 防水シート | 13: 本館 指導員室No.2 1階 点検口内部 |
| 4: 本館外部(増築; 食堂) 1階 屋根 防水シート | 14: 本館 食堂増築部分 1階 床 ロンリウム(色; 明るいグレー) |
| 5: 本館外部 1階 外壁 塗材 | 15: 本館 洗面所入口 1階 点検口内部配管(銀) 保温材 |
| 6: 本館外部(増築; 食堂) 1階 外壁 塗材 | 16: 本館 1階 点検口内部配管(白) 保温材 |
| 7: 本館 天井 蛭石吹付 | 17: 本館 1階 床下配管 保温材 |
| 8: 本館 床 ロンリウム(色; グレー) | 18: 本館 ボイラー室 1階 配管 パッキン(色; 白) |
| 9: 本館 宿泊室 2階 天井 新; 石膏ボード | 19: 本館 ボイラー室 1階 配管 パッキン(色; 肌色) |
| 10: 本館 天井裏点検口 スタイロフォーム | |

土浦市青少年の家 試料採取位置図

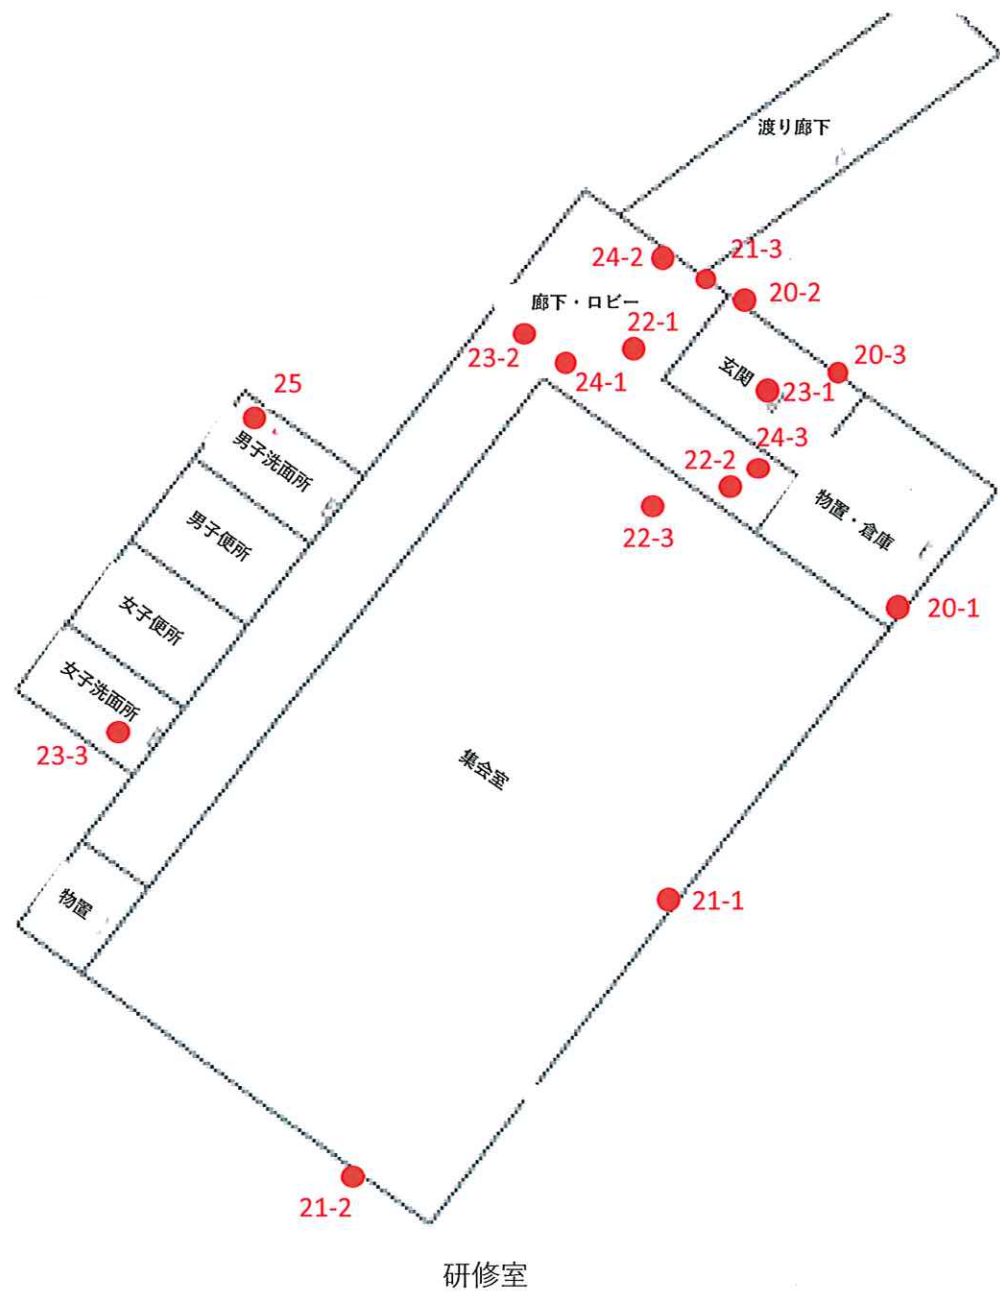

- 20：研修室外部 1階 屋根 コロニアル葺き
- 21：研修室外部 外壁 アクリルリシン
- 22：研修室 1階 天井 新；石膏ボード
- 23：研修室 1階 天井 旧；石膏ボード
- 24：研修室 ローカ・ロビー 1階 床 Pタイル(薄)
- 25：研修室 男子洗面所 1階 天井破損部分 ボード

土浦市青少年の家 試料採取位置図

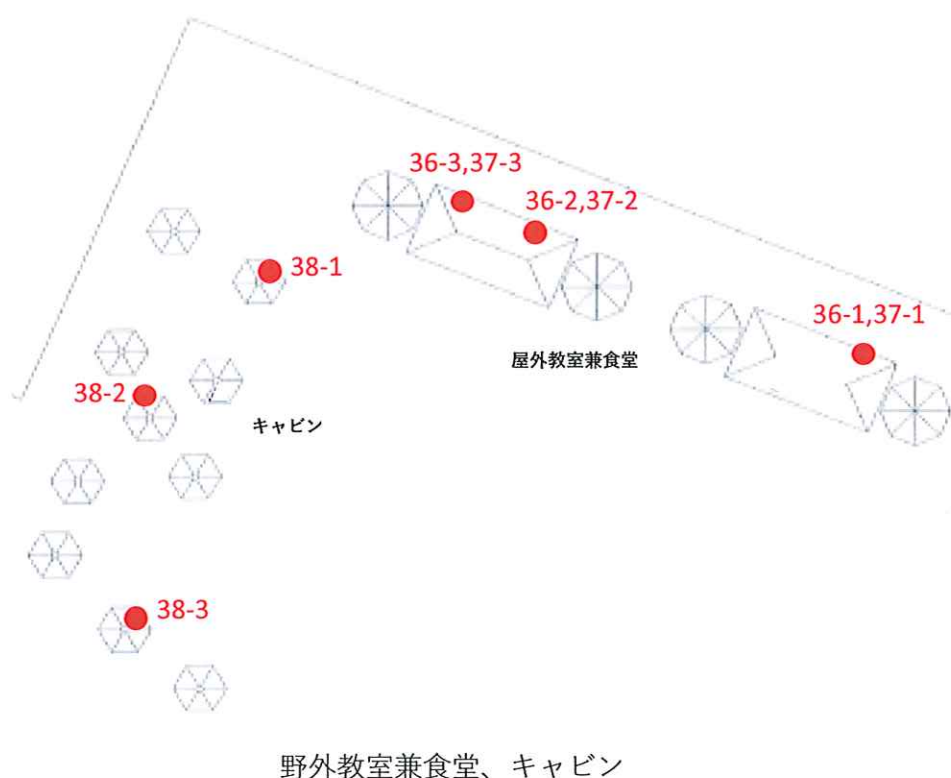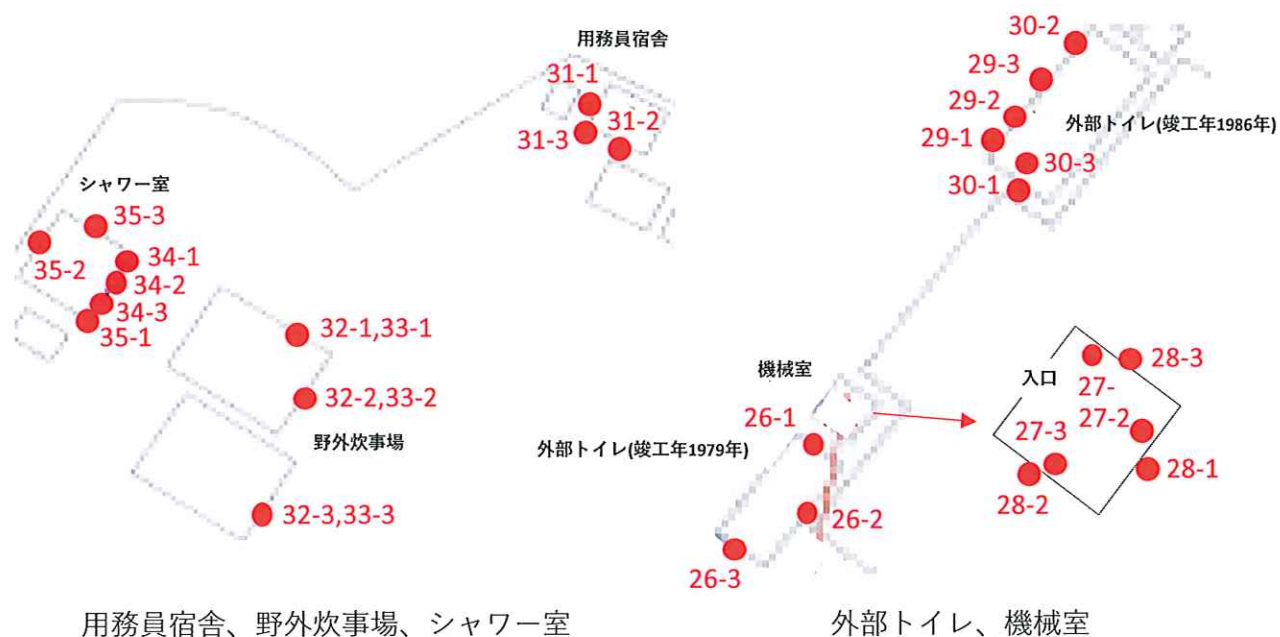

26：外部トイレ(竣工年1979年) 1階 外壁 塗材

27：機械室 1階 内部 保温材

28：機械室 1階 外壁 塗材

29：外部トイレ(竣工年1986年) 1階 屋根軒裏 発泡ポリエチレン

30：外部トイレ(竣工年1986年) 1階 外壁 アクリルリシン

31：用務員宿舎 1階 軒裏 断熱材

32：野外炊事場 1階 屋根 コロニアル

33：野外炊事場 1階 屋根 アスファルトルーフィング

34：シャワー室 1階 軒裏 断熱材

35：シャワー室 外壁 吹付

36：屋外教室兼食堂 1階 屋根 コロニアル

37：屋外教室兼食堂 1階 屋根 アスファルトルーフィング

38：キャビン 1階 屋根 コロニアル

石綿障害予防規則 第3条第5項に基づく
事前調査における石綿分析結果報告書 (証明書)

土浦市長 安藤 真理子 様

貴社より委託を受けた石綿分析の結果は、下記に記載したとおりであることを証明します。
ただし、本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

記

1. 分析を実施した石綿分析機関

名 称	株式会社 MCエバテック	代表者氏名	つくば分析センター長 清水 直樹
所 在 地	〒 305-0856 茨城県つくば市観音台1丁目25番地14 TEL : 029-886-3951 FAX : 029-886-3952		
登録番号(作業環境測定機関)	08-12		
連絡担当者	つくば分析センター 岩本 晃治 (TEL : 029-886-7021)		

2. 分析を実施した年月日

分析実施日	2024年12月23日	～	2025年1月10日
-------	-------------	---	------------

3. 物件名称

物件名称	土浦市青少年の家(土浦市乙戸 地内)
------	--------------------

4. 分析実施者 一覧

項 目	氏 名	講習実施機関の名称等
JIS A 1481-1 (偏光顕微鏡による定性分析)	岩本 晃治	一般社団法人日本環境測定分析協会 建材定性分析エキスパートコース (受講番号: 2432405)
	塚澤 幸子	公益社団法人日本作業環境測定協会 (Aランク認定番号: 2413A0035号)
JIS A 1481-5 (X線回折による定量分析)	岩本 晃治	公益社団法人日本作業環境測定協会 (Aランク認定番号: 2413A0034号)
	塚澤 幸子	公益社団法人日本作業環境測定協会 (Aランク認定番号: 2413A0035号)

5. 分析結果(1)


試料 No.	試料名称 (採取箇所・部位)	石綿の 種類	推定石綿 質量分率	定量分析 結果	別添 データ No.
				石綿 含有率 (Wt%)	
1	本館 外部 1階屋根 防水シート	—	不検出	—	別紙 1
2	本館 外部 2階屋根 防水シート	—	不検出	—	別紙 2
3	本館 外部(増築:女子洗面所等) 1階屋根 防水シート	—	不検出	—	別紙 3
4	本館 外部(増築:食堂) 1階屋根 防水シート	—	不検出	—	別紙 4
5	本館 外部 1階外壁 塗材	クリソタイル	0.1-5%	—	別紙 5
6	本館 外部(増築:食堂) 1階外壁 塗材	クリソタイル	0.1-5%	—	別紙 6
7	本館 1階玄関ホール・廊下、2階廊下天井 蛭石吹付	—	不検出	—	別紙 7
8	本館 1階食堂、2階宿泊室No.8・廊下 床 ロンリウム(色;グレー)	—	不検出	—	別紙 8
9	本館 2階宿泊室No.5・No.7・No.12 天井 新;石膏ボード	—	不検出	—	別紙 9
10	本館 1階食堂・2階宿泊室No.5 天井裏点検口 スタイロフォーム	—	不検出	—	別紙 10
11	本館 1階宿泊室No.1・廊下・男子脱衣室 床 ロンリウム(色;ピンク)	—	不検出	—	別紙 11
12	本館 1階宿泊室No.1・指導員室No.1・第二会議室 天井 旧;石膏ボード(ジプトーン)	クリソタイル	0.1-5%	—	別紙 12
13	本館 1階指導員室No.2 点検口内部 パッキン	クリソタイル	5-50%	—	別紙 13
14	本館 1階食堂増築部分 床 ロンリウム(色;明るいグレー)	—	不検出	—	別紙 14
15	本館 1階洗面所入口 点検口内部配管 保温材(銀)	—	不検出	—	別紙 15
16	本館 1階洗面所入口・第二会議室 点検口内部配管、第二会議室内奥 保温材(白)	—	不検出	—	別紙 16
17	本館 1階宿泊室No.1, 3・指導員室No.1 床下配管保温材 保温材	—	不検出	—	別紙 17
18	本館 1階ボイラー室 配管 パッキン(色;白)	—	不検出	—	別紙 18
19	本館 1階ボイラー室 配管 パッキン(色;肌色)	—	不検出	—	別紙 19
20	研修室 外部 1階屋根 コロニアル葺	クリソタイル	5-50%	—	別紙 20

5. 分析結果(2)

[illegible]

石綿分析手順 (JIS A 1481-1,5)

JIS A 1481-1による定性分析

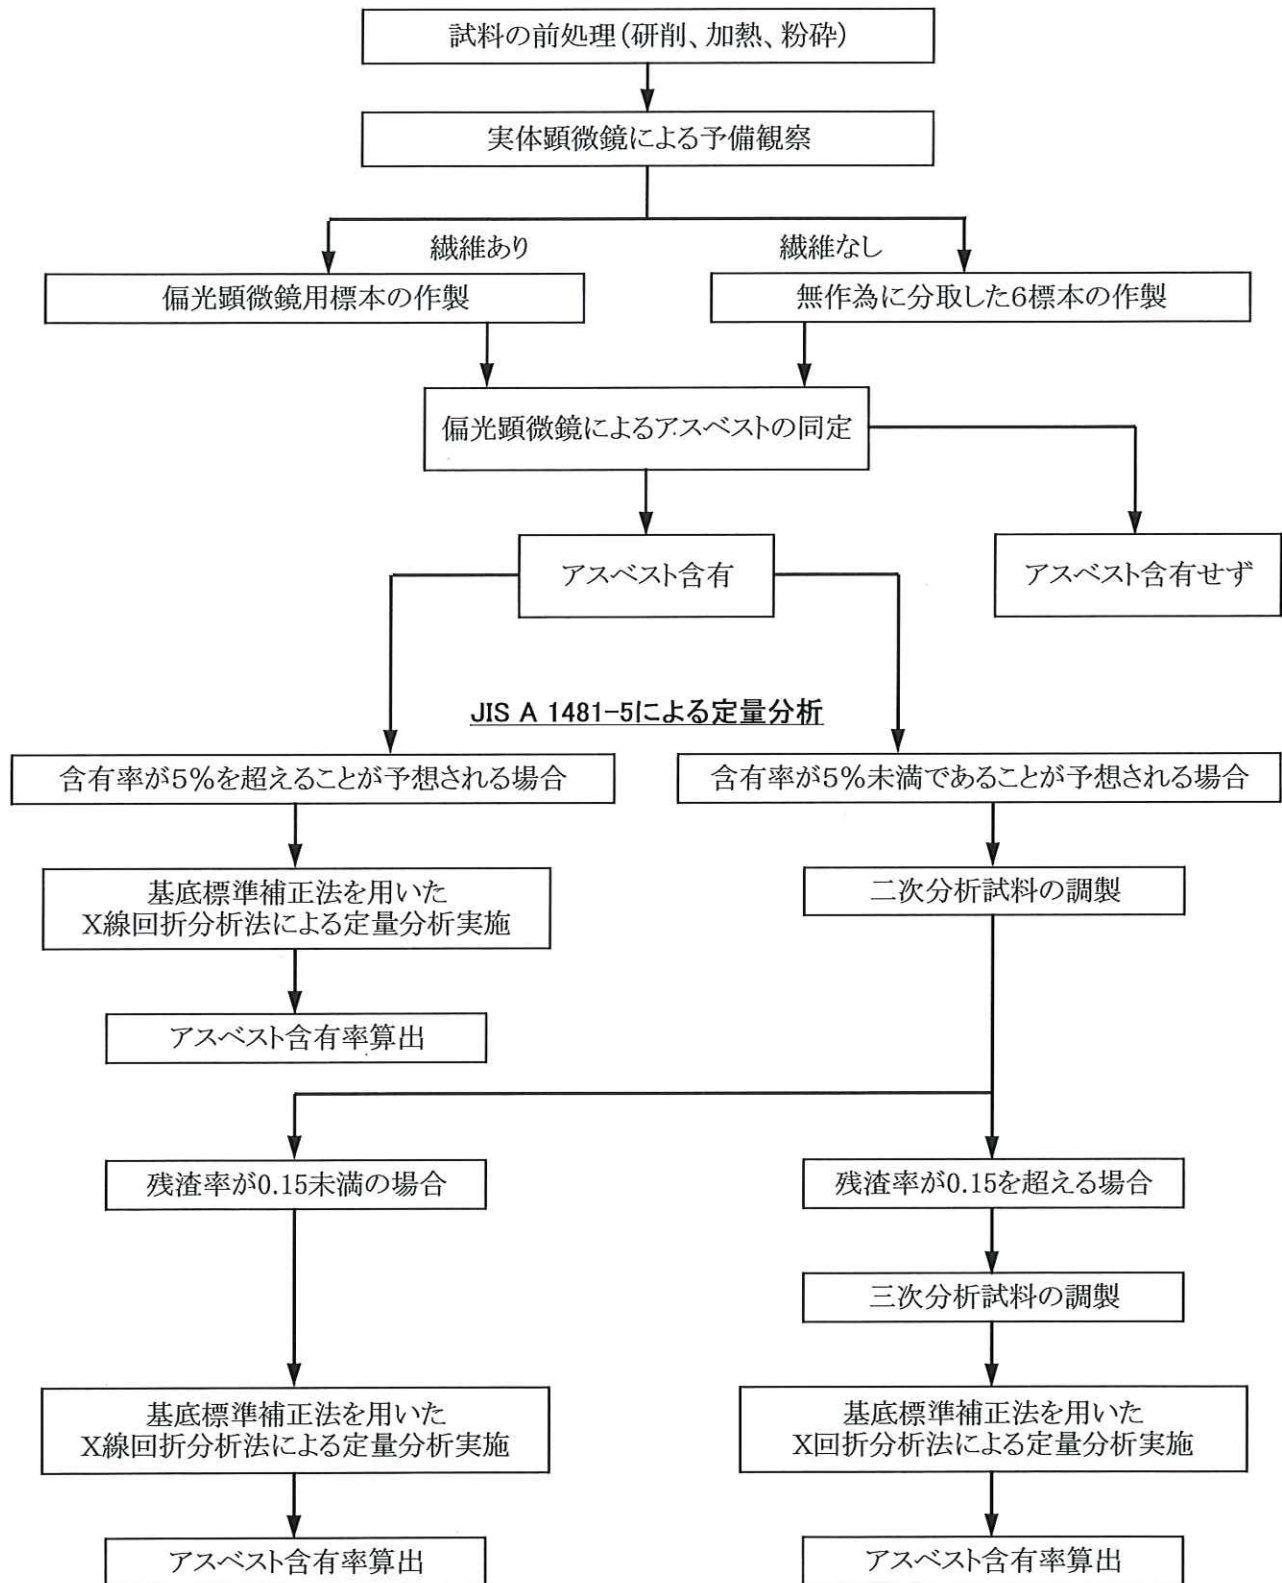


試料名称	本館 外部 1階屋根 防水シート
採取場所	土浦市青少年の家(土浦市乙戸 地内)
採取年月日	2024年12月23日
採取者名	株式会社MCエバテック(飯塚 真樹、小松崎 学、三浦 義博)


定性分析結果			定量分析結果
	検出石綿の種類	推定石綿質量分率	含有率(wt%)
1	—	不検出	—

偏光顕微鏡法 P L M 及び分散染色による分析試料の繊維の写真


実体顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ SMZ 745T
偏光顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ ECLIPSE LV100ND

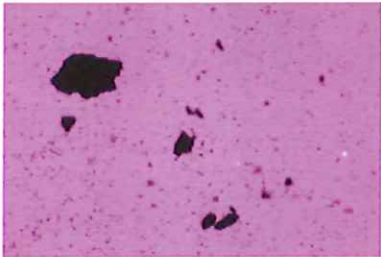


偏光顕微鏡法

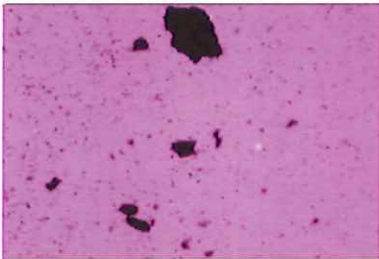


偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$ 1.550)

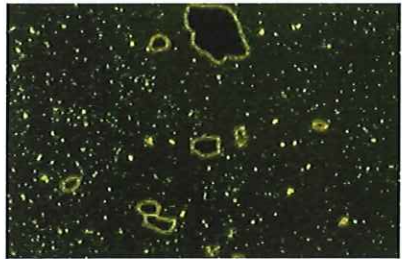

分散染色法
—

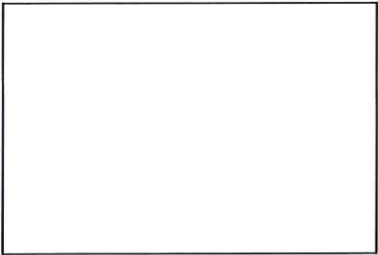


偏光顕微鏡法

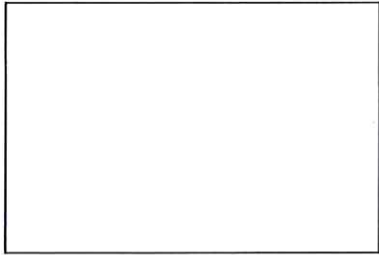


偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)




分散染色法

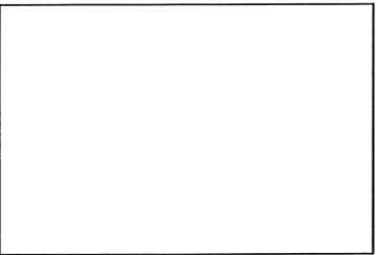

偏光顕微鏡法

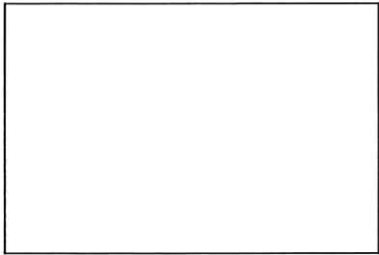

偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)

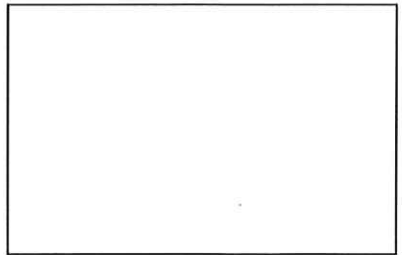


分散染色法

試料名称	本館 外部 2階屋根 防水シート
採取場所	土浦市青少年の家(土浦市乙戸 地内)
採取年月日	2024年12月24日
採取者名	株式会社MCエバテック(飯塚 真樹、小松崎 学、三浦 義博)


定性分析結果			定量分析結果
	検出石綿の種類	推定石綿質量分率	含有率(wt%)
1	—	不検出	—

偏光顕微鏡法 P L M 及び分散染色による分析試料の繊維の写真


実体顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ SMZ 745T
偏光顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ ECLIPSE LV100ND

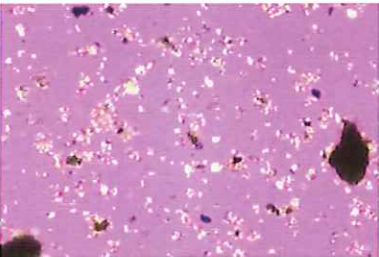


偏光顕微鏡法

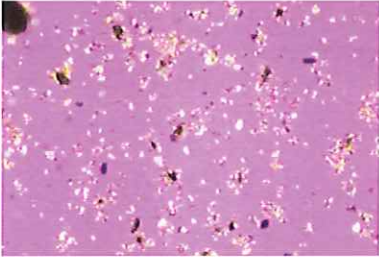


偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$ 1.550)

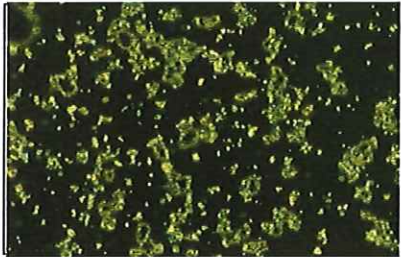


分散染色法
—

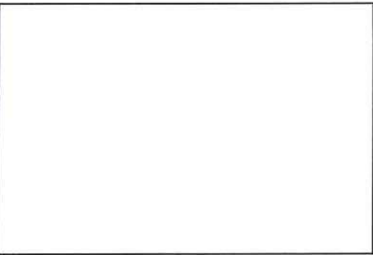


偏光顕微鏡法

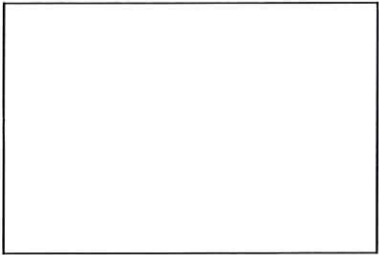


偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)

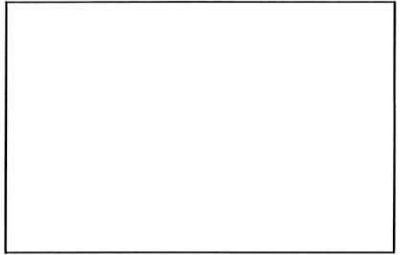


分散染色法

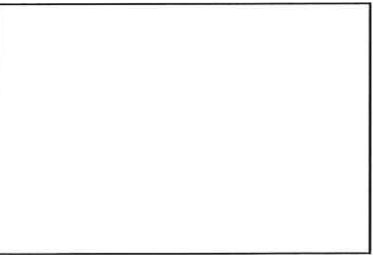

偏光顕微鏡法

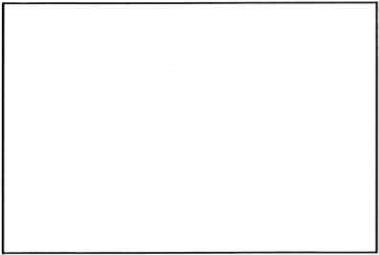

偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)

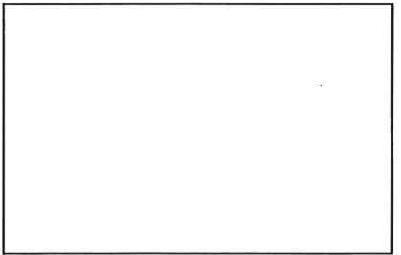


分散染色法

試料名称	本館 外部(増築:女子洗面所等) 1階屋根 防水シート
採取場所	土浦市青少年の家(土浦市乙戸 地内)
採取年月日	2024年12月24日
採取者名	株式会社MCエバテック(飯塚 真樹、小松崎 学、三浦 義博)


定性分析結果			定量分析結果
	検出石綿の種類	推定石綿質量分率	含有率(wt%)
1	—	不検出	—

偏光顕微鏡法 P L M 及び分散染色による分析試料の繊維の写真


実体顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ SMZ 745T
偏光顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ ECLIPSE LV100ND

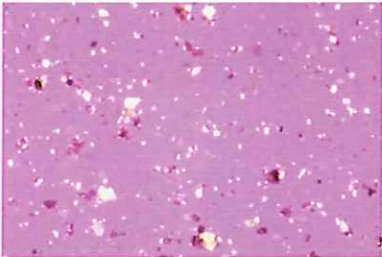


偏光顕微鏡法

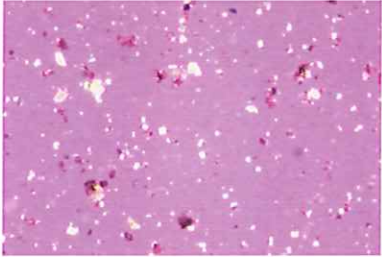

偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ\text{C}}$ 1.550)

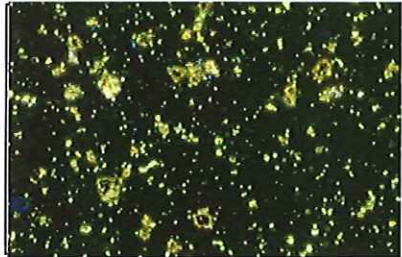


分散染色法
—

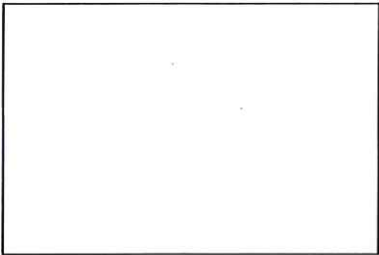


偏光顕微鏡法




偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ\text{C}}$)

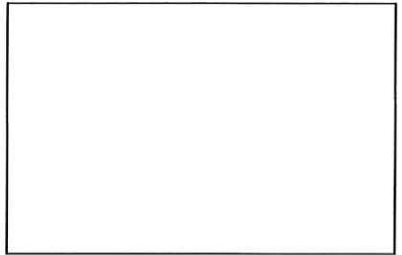


分散染色法

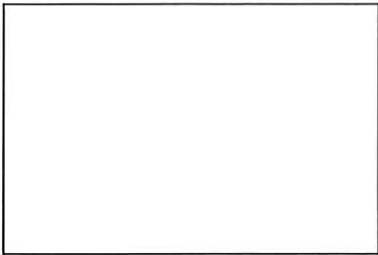

偏光顕微鏡法

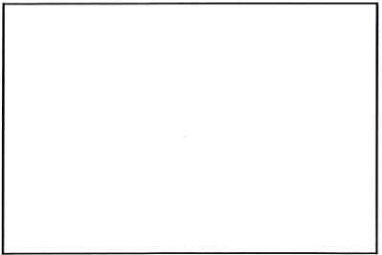

偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ\text{C}}$)

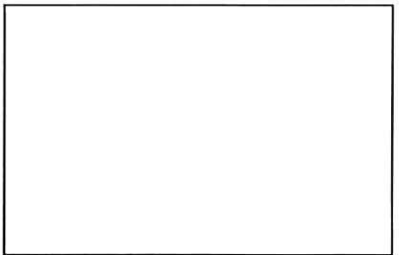


分散染色法

試料名称	本館 外部(増築:食堂) 1階屋根 防水シート
採取場所	土浦市青少年の家(土浦市乙戸 地内)
採取年月日	2024年12月23日
採取者名	株式会社MCエバテック(飯塚 真樹、小松崎 学、三浦 義博)


定性分析結果			定量分析結果
	検出石綿の種類	推定石綿質量分率	含有率(wt%)
1	—	不検出	—

偏光顕微鏡法 P L M 及び分散染色による分析試料の繊維の写真


実体顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ SMZ 745T
偏光顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ ECLIPSE LV100ND

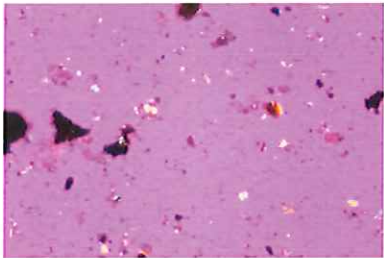


偏光顕微鏡法

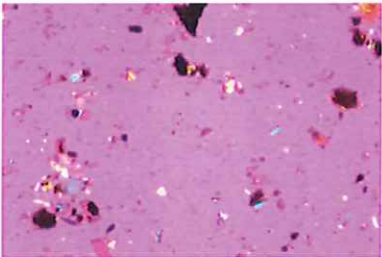

偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ\text{C}}$ 1.550)

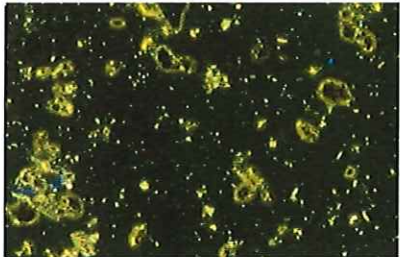


分散染色法
—

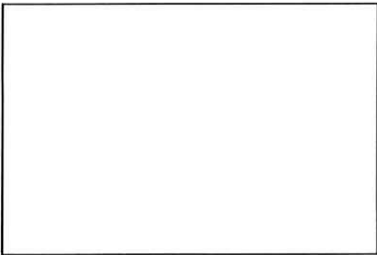


偏光顕微鏡法




偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ\text{C}}$)

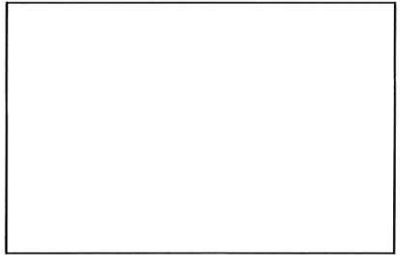


分散染色法

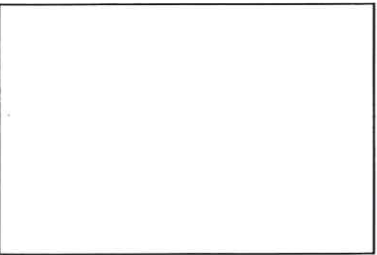

偏光顕微鏡法

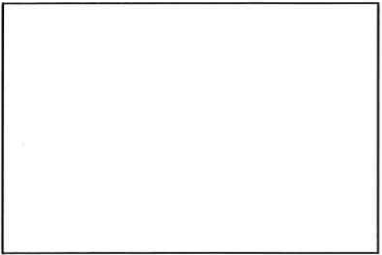

偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ\text{C}}$)

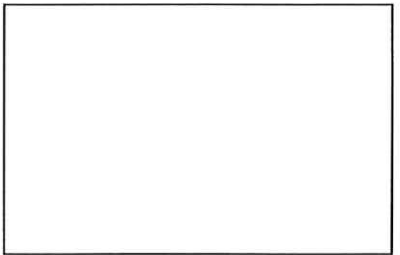


分散染色法

試料名称	本館 外部 1階外壁 塗材
採取場所	土浦市青少年の家(土浦市乙戸 地内)
採取年月日	2024年12月23日
採取者名	株式会社MCエバテック(飯塚 真樹、小松崎 学、三浦 義博)

定性分析結果			定量分析結果
	検出石綿の種類	推定石綿質量分率	含有率(wt%)
1	クリソタイル	0.1-5%	—
	※下地調整材に含有		

偏光顕微鏡法 P L M 及び分散染色による分析試料の繊維の写真


実体顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ SMZ 745T
偏光顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ ECLIPSE LV100ND

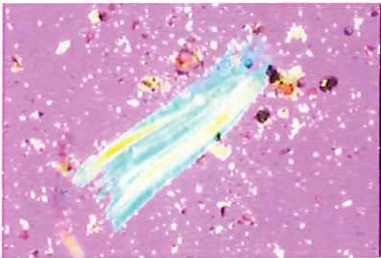


偏光顕微鏡法




偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$ 1.550)

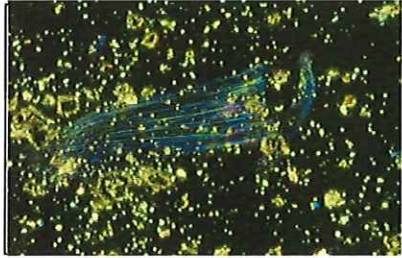


分散染色法
クリソタイル

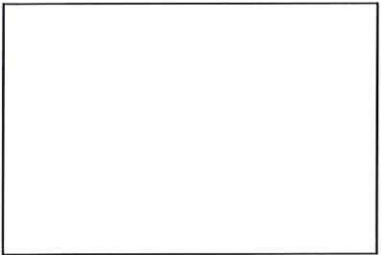


偏光顕微鏡法

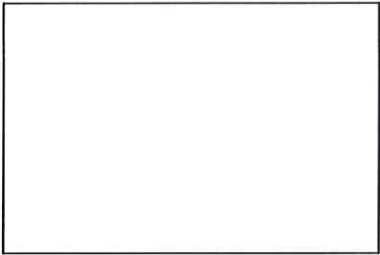


偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)

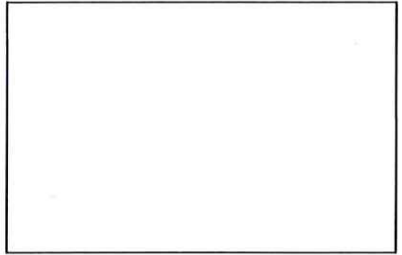


分散染色法

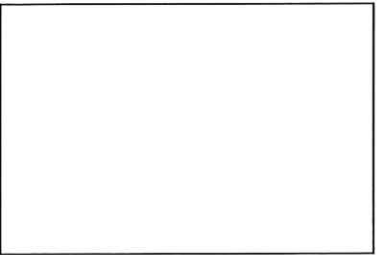

偏光顕微鏡法

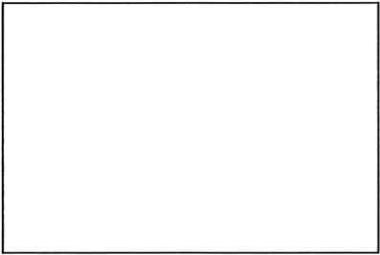

偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)

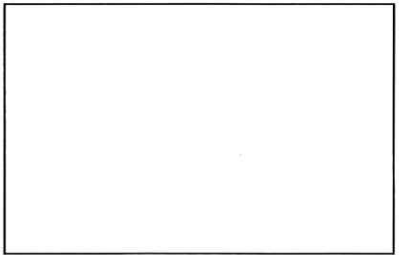


分散染色法

試料名称	本館 外部(増築:食堂) 1階外壁 塗材
採取場所	土浦市青少年の家(土浦市乙戸 地内)
採取年月日	2024年12月23日
採取者名	株式会社MCエバテック(飯塚 真樹、小松崎 学、三浦 義博)


定性分析結果			定量分析結果
	検出石綿の種類	推定石綿質量分率	含有率(wt%)
1	クリソタイル	0.1-5%	—
	※下地調整材に含有		

偏光顕微鏡法 P L M 及び分散染色による分析試料の繊維の写真


実体顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ SMZ 745T
偏光顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ ECLIPSE LV100ND

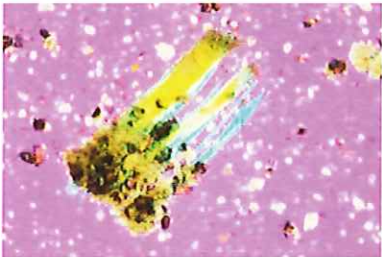


偏光顕微鏡法

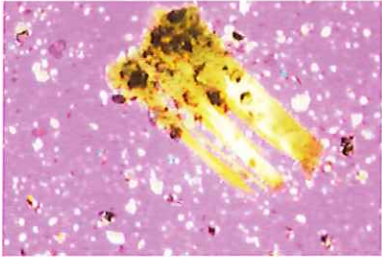

偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ\text{C}}$ 1.550)

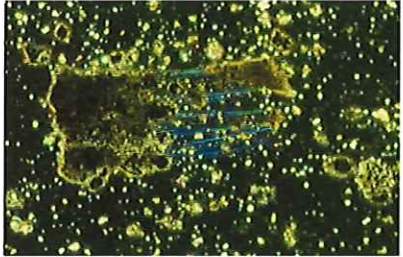


分散染色法
クリソタイル

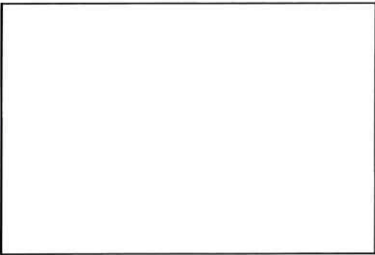


偏光顕微鏡法



偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ\text{C}}$)

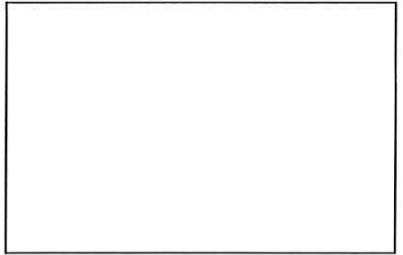


分散染色法

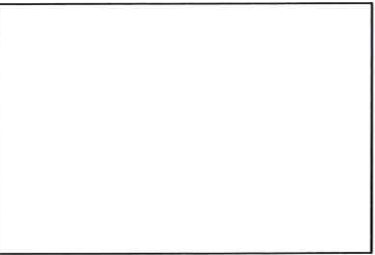

偏光顕微鏡法



偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ\text{C}}$)

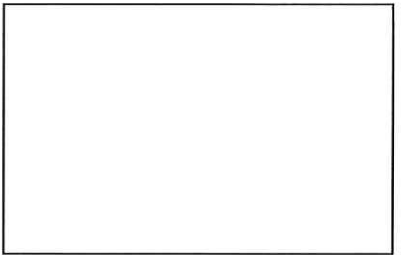


分散染色法

試料名称	本館 1階玄関ホール・廊下、2階廊下天井 蛭石吹付
採取場所	土浦市青少年の家(土浦市乙戸 地内)
採取年月日	2024年12月23日
採取者名	株式会社MCエバテック(飯塚 真樹、小松崎 学、三浦 義博)


定性分析結果			定量分析結果
	検出石綿の種類	推定石綿質量分率	含有率(wt%)
1	—	不検出	—

偏光顕微鏡法 P L M 及び分散染色による分析試料の繊維の写真


実体顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ SMZ 745T
偏光顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ ECLIPSE LV100ND

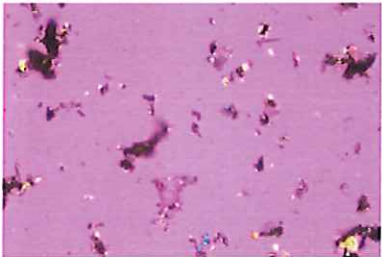


偏光顕微鏡法

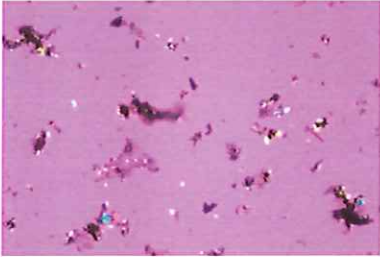


偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$ 1.550)

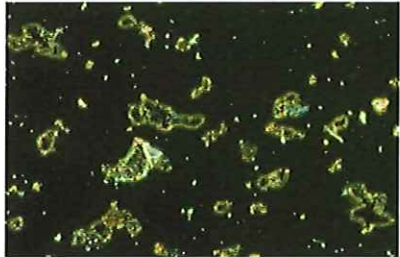


分散染色法
—

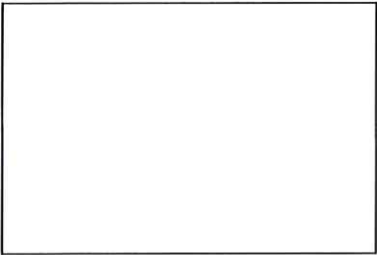


偏光顕微鏡法

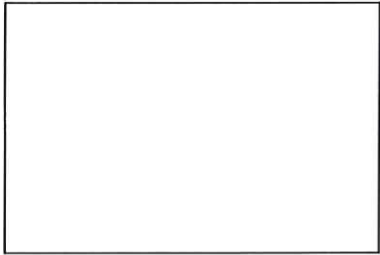


偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)

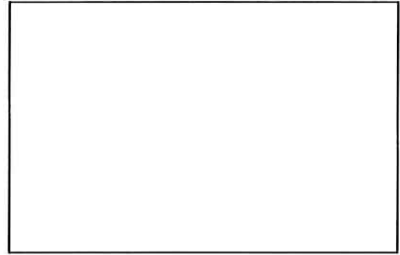


分散染色法

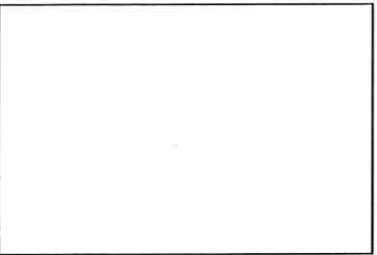

偏光顕微鏡法

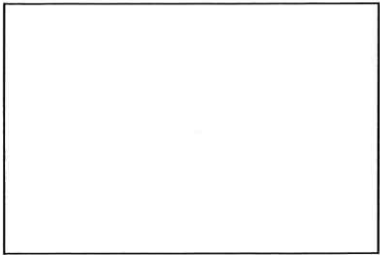

偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)

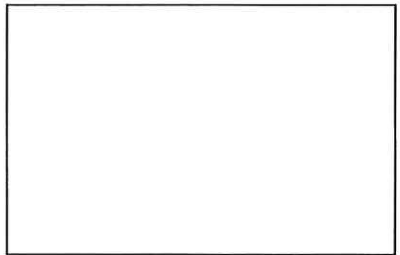


分散染色法

試料名称	本館 1階食堂、2階宿泊室No.8・廊下 床 ロンリウム(色;グレー)
採取場所	土浦市青少年の家(土浦市乙戸 地内)
採取年月日	2024年12月23日
採取者名	株式会社MCエバテック(飯塚 真樹、小松崎 学、三浦 義博)


定性分析結果			定量分析結果
	検出石綿の種類	推定石綿質量分率	含有率(wt%)
1	—	不検出	—

偏光顕微鏡法 P L M 及び分散染色による分析試料の繊維の写真


実体顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ SMZ 745T
偏光顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ ECLIPSE LV100ND

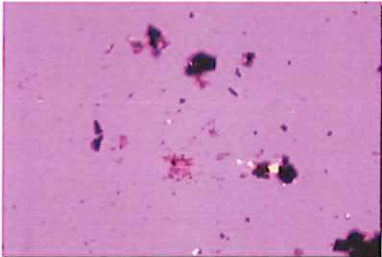


偏光顕微鏡法

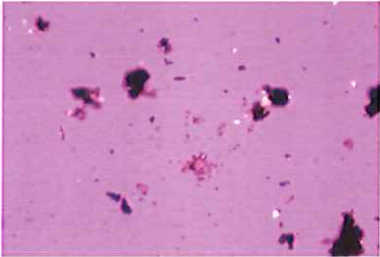


偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$ 1.550)

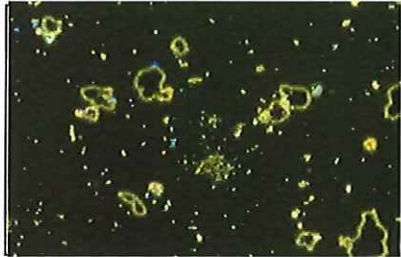


分散染色法
—

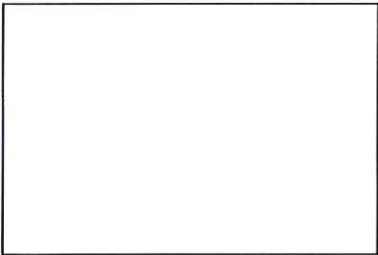


偏光顕微鏡法

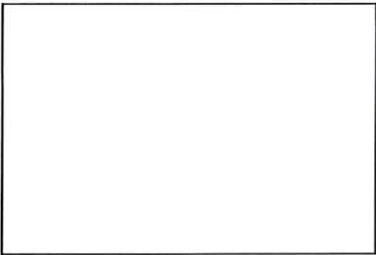


偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)

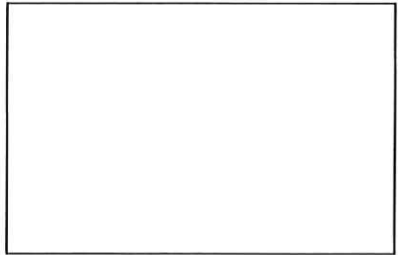


分散染色法

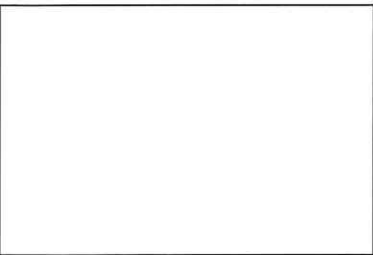

偏光顕微鏡法

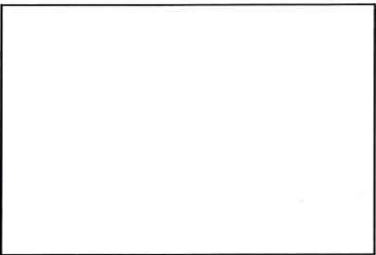

偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)

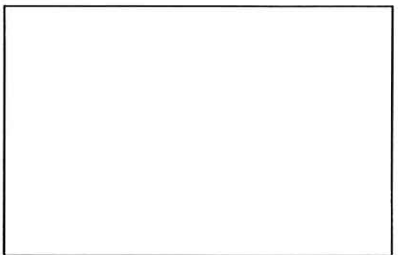


分散染色法

試料名称	本館 2階宿泊室No.5・No.7・No.12 天井 新;石膏ボード
採取場所	土浦市青少年の家(土浦市乙戸 地内)
採取年月日	2024年12月23日
採取者名	株式会社MCエバテック(飯塚 真樹、小松崎 学、三浦 義博)


定性分析結果			定量分析結果
	検出石綿の種類	推定石綿質量分率	含有率(wt%)
1	—	不検出	—

偏光顕微鏡法 P L M 及び分散染色による分析試料の繊維の写真


実体顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ SMZ 745T
偏光顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ ECLIPSE LV100ND

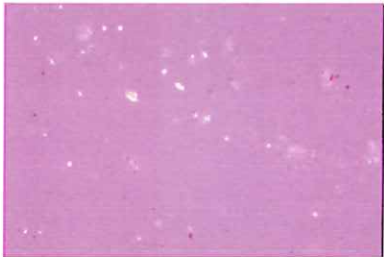


偏光顕微鏡法

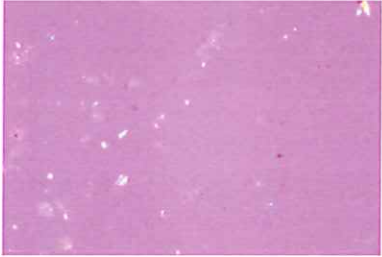


偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ\text{C}}$ 1.550)

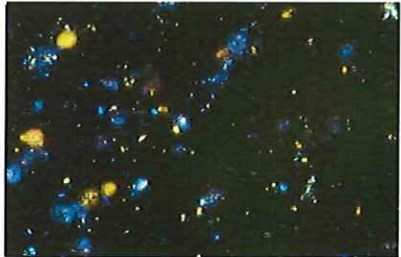

分散染色法
—

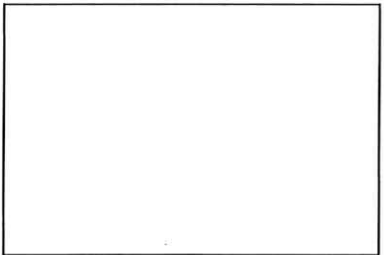


偏光顕微鏡法

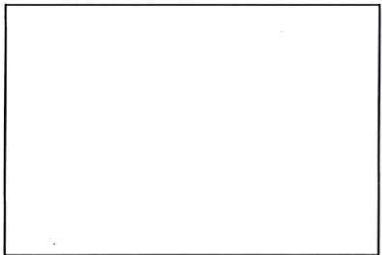


偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ\text{C}}$)




分散染色法

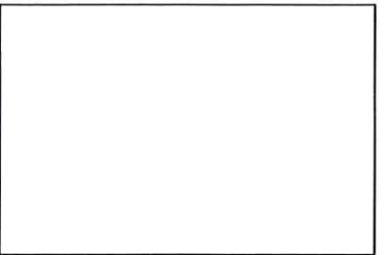

偏光顕微鏡法

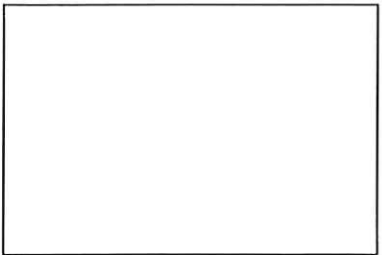

偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ\text{C}}$)

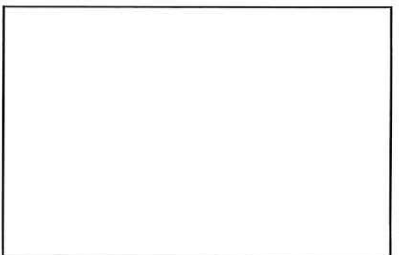


分散染色法

試料名称	本館 1階食堂・2階宿泊室No.5 天井裏点検口 スタイロフォーム
採取場所	土浦市青少年の家(土浦市乙戸 地内)
採取年月日	2024年12月23日
採取者名	株式会社MCエバテック(飯塚 真樹、小松崎 学、三浦 義博)


定性分析結果			定量分析結果
	検出石綿の種類	推定石綿質量分率	含有率(wt%)
1	—	不検出	—

偏光顕微鏡法 P L M 及び分散染色による分析試料の繊維の写真


実体顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ SMZ 745T
偏光顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ ECLIPSE LV100ND

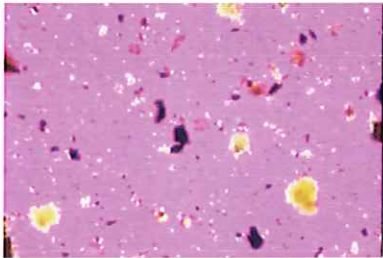


偏光顕微鏡法

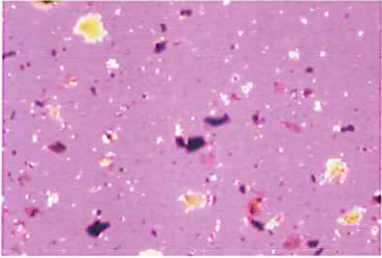


偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$ 1.550)

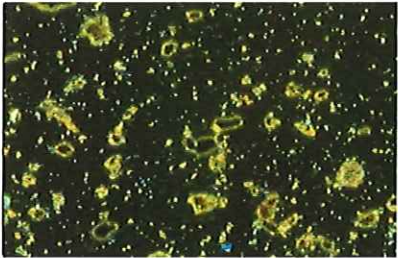


分散染色法
—

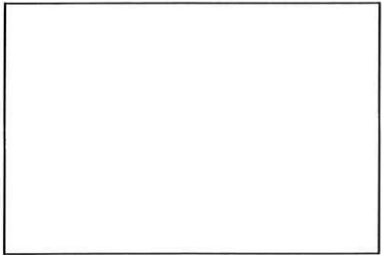


偏光顕微鏡法

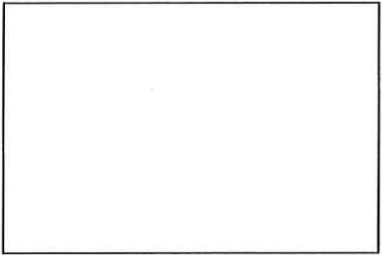


偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)

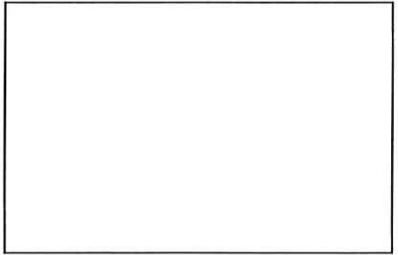


分散染色法

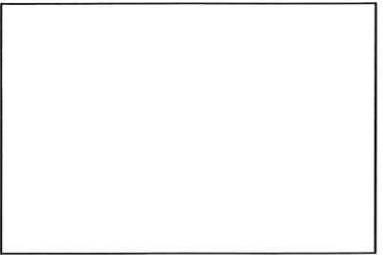

偏光顕微鏡法

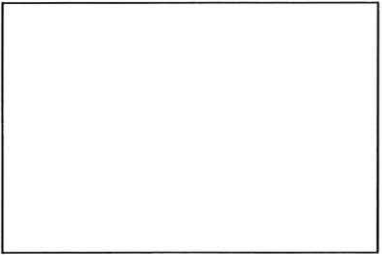

偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)

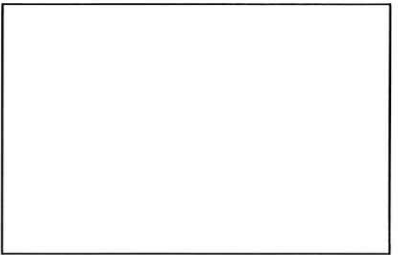


分散染色法

試料名称	本館 1階宿泊室No.1・廊下・男子脱衣室 床 ロンリウム(色;ピンク)
採取場所	土浦市青少年の家(土浦市乙戸 地内)
採取年月日	2024年12月23日
採取者名	株式会社MCエバテック(飯塚 真樹、小松崎 学、三浦 義博)


定性分析結果			定量分析結果
	検出石綿の種類	推定石綿質量分率	含有率(wt%)
1	—	不検出	—

偏光顕微鏡法 P L M 及び分散染色による分析試料の繊維の写真


実体顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ SMZ 745T
偏光顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ ECLIPSE LV100ND

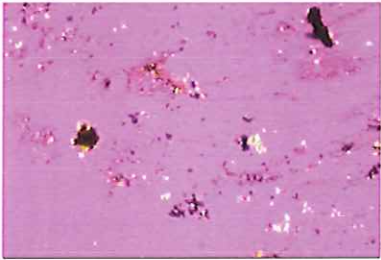


偏光顕微鏡法

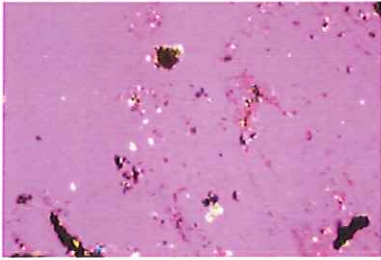


偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$ 1.550)

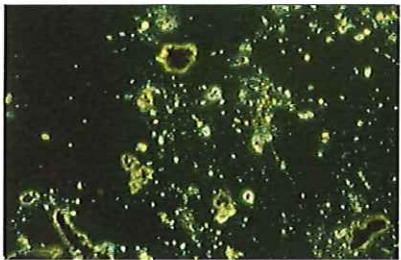

分散染色法
—

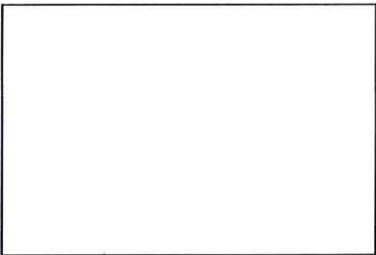


偏光顕微鏡法

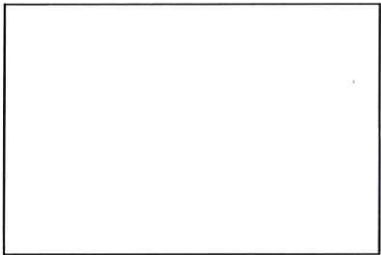

偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)




分散染色法

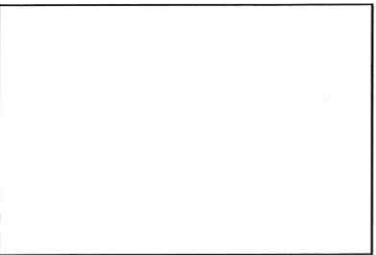

偏光顕微鏡法



偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)

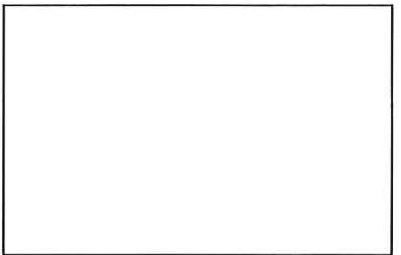


分散染色法

試料名称	本館 1階宿泊室No.1・指導員室No.1・第二会議室 天井 旧;石膏ボード(ジプトーン)
採取場所	土浦市青少年の家(土浦市乙戸 地内)
採取年月日	2024年12月23日
採取者名	株式会社MCエバテック(飯塚 真樹、小松崎 学、三浦 義博)


定性分析結果			定量分析結果
	検出石綿の種類	推定石綿質量分率	含有率(wt%)
1	クリソタイル	0.1-5%	—

偏光顕微鏡法 P L M 及び分散染色による分析試料の繊維の写真


実体顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ SMZ 745T
偏光顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ ECLIPSE LV100ND

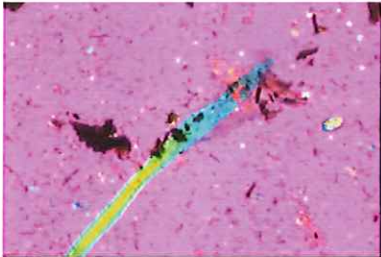


偏光顕微鏡法

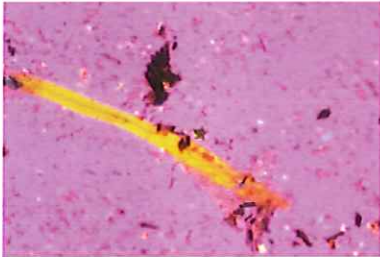


偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$ 1.550)

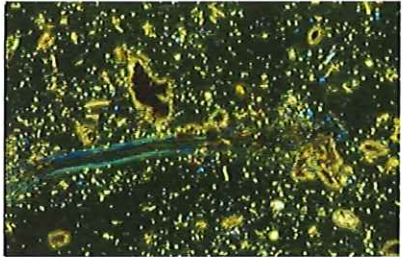

分散染色法
クリソタイル

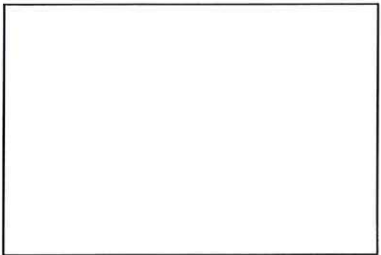


偏光顕微鏡法

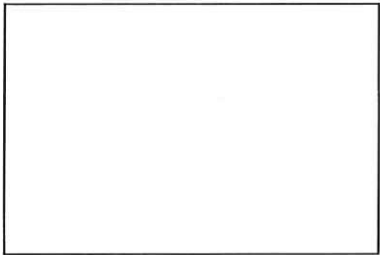


偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)




分散染色法

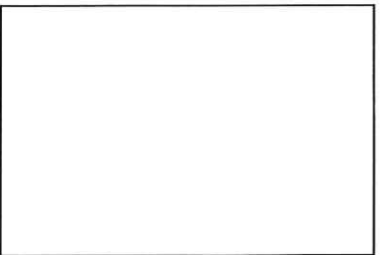

偏光顕微鏡法

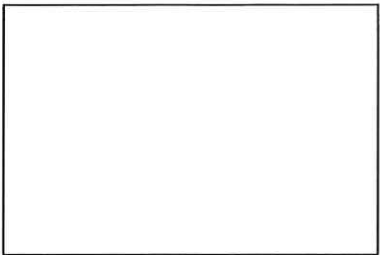

偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)

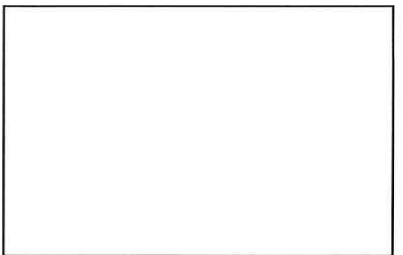

分散染色法

試料名称	本館 1階指導員室No.2 点検口内部 パッキン
採取場所	土浦市青少年の家(土浦市乙戸 地内)
採取年月日	2024年12月23日
採取者名	株式会社MCエバテック(飯塚 真樹、小松崎 学、三浦 義博)


定性分析結果			定量分析結果
	検出石綿の種類	推定石綿質量分率	含有率(wt%)
1	クリソタイル	5-50%	—

偏光顕微鏡法 P L M 及び分散染色による分析試料の繊維の写真

実体顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ SMZ 745T
偏光顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ ECLIPSE LV100ND




偏光顕微鏡法

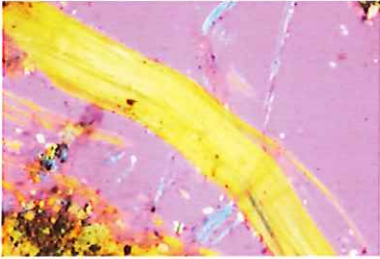


偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$ 1.550)




分散染色法
クリソタイル

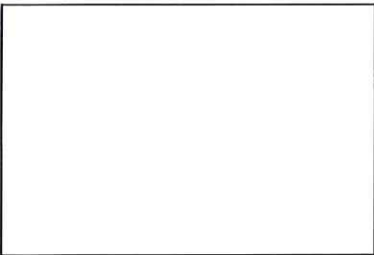


偏光顕微鏡法

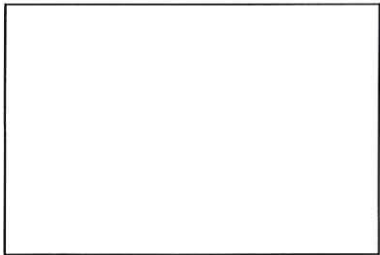


偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)

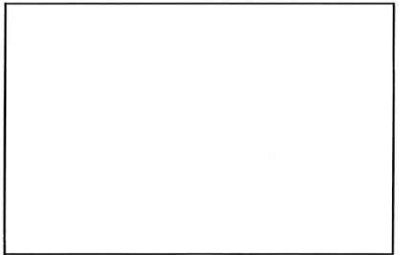


分散染色法

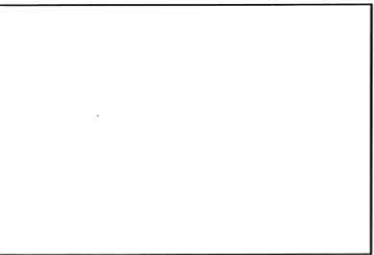

偏光顕微鏡法

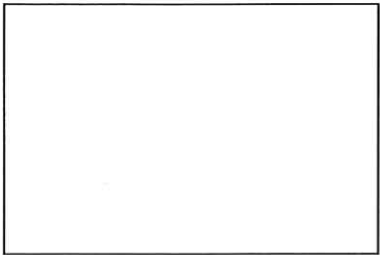

偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)

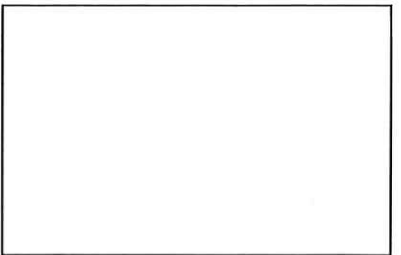


分散染色法

試料名称	本館 1階食堂増築部分 床 ロンリウム(色;明るいグレー)
採取場所	土浦市青少年の家(土浦市乙戸 地内)
採取年月日	2024年12月23日
採取者名	株式会社MCエバテック(飯塚 真樹、小松崎 学、三浦 義博)


定性分析結果			定量分析結果
	検出石綿の種類	推定石綿質量分率	含有率(wt%)
1	—	不検出	—

偏光顕微鏡法 P L M 及び分散染色による分析試料の繊維の写真


実体顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ SMZ 745T
偏光顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ ECLIPSE LV100ND

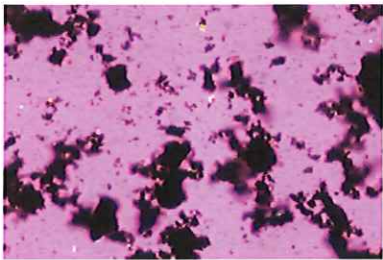


偏光顕微鏡法

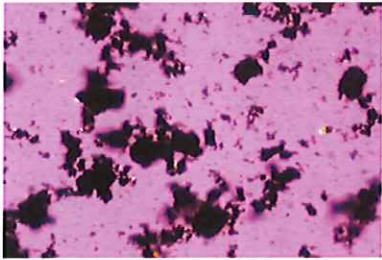


偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$ 1.550)

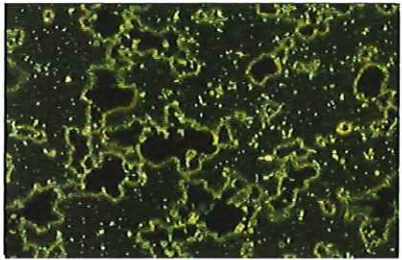

分散染色法
—

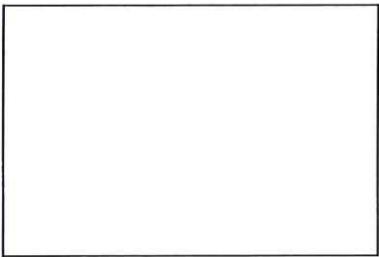


偏光顕微鏡法

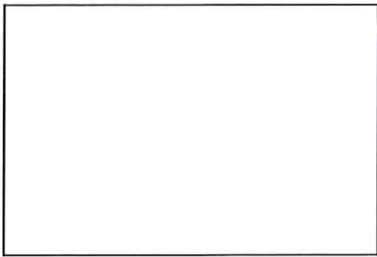


偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)




分散染色法

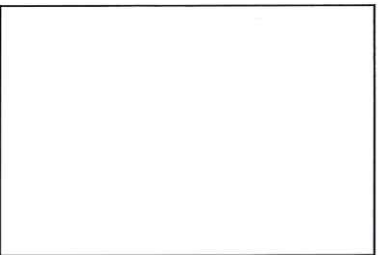

偏光顕微鏡法

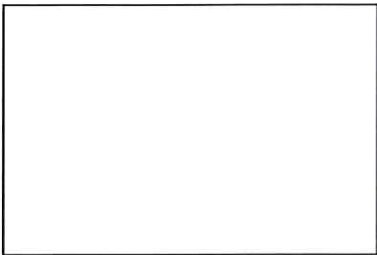

偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)

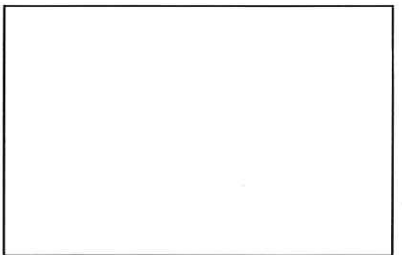

分散染色法

試料名称	本館 1階洗面所入口 点検口内部配管 保温材(銀)
採取場所	土浦市青少年の家(土浦市乙戸 地内)
採取年月日	2024年12月23日
採取者名	株式会社MCエバテック(飯塚 真樹、小松崎 学、三浦 義博)


定性分析結果			定量分析結果
	検出石綿の種類	推定石綿質量分率	含有率(wt%)
1	—	不検出	—

偏光顕微鏡法 P L M 及び分散染色による分析試料の繊維の写真


実体顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ SMZ 745T
偏光顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ ECLIPSE LV100ND




偏光顕微鏡法

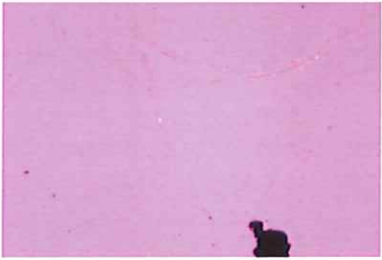

偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$ 1.550)

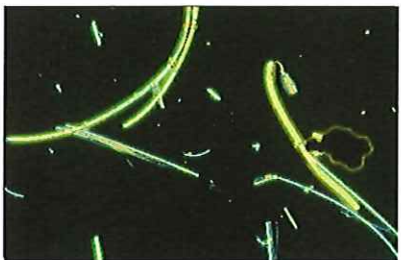

分散染色法
—

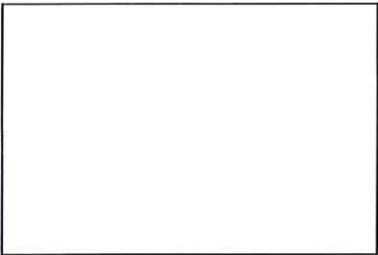


偏光顕微鏡法




偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)




分散染色法

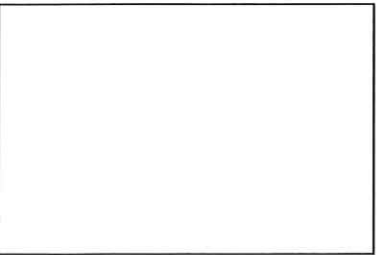

偏光顕微鏡法

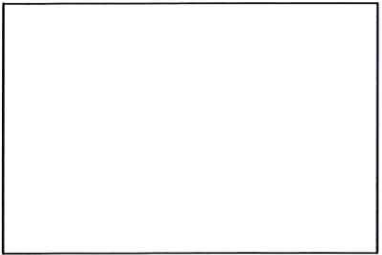

偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)

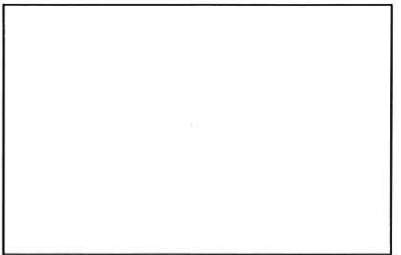


分散染色法

試料名称	本館 1階洗面所入口・第二会議室 点検口内部配管、第二会議室内奥 保温材(白)
採取場所	土浦市青少年の家(土浦市乙戸 地内)
採取年月日	2024年12月23日
採取者名	株式会社MCエバテック(飯塚 真樹、小松崎 学、三浦 義博)


定性分析結果			定量分析結果
	検出石綿の種類	推定石綿質量分率	含有率(wt%)
1	—	不検出	—

偏光顕微鏡法 P L M 及び分散染色による分析試料の繊維の写真


実体顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ SMZ 745T
偏光顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ ECLIPSE LV100ND

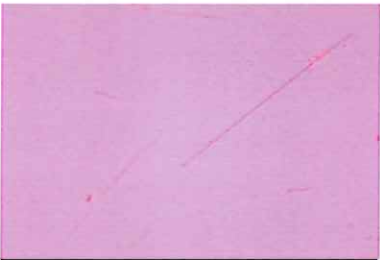


偏光顕微鏡法

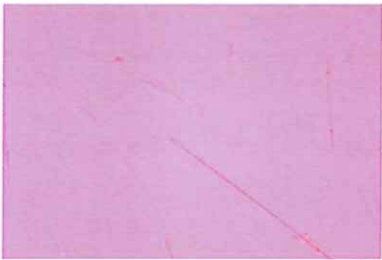


偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ\text{C}}$ 1.550)

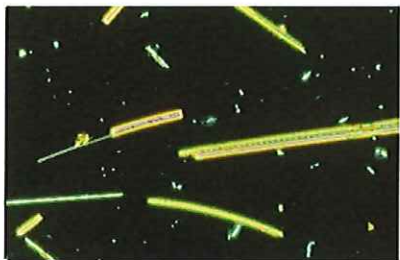


分散染色法
—

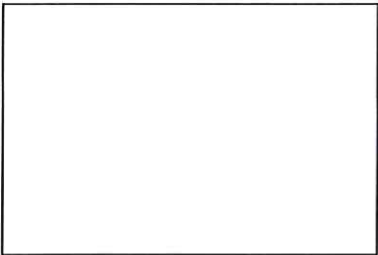


偏光顕微鏡法

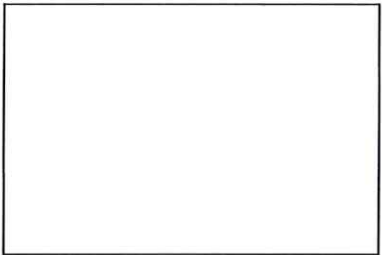


偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ\text{C}}$)

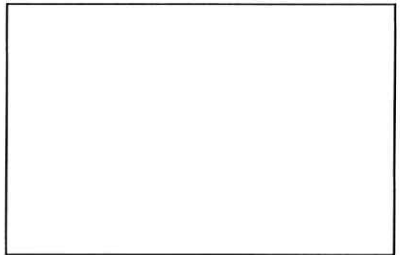


分散染色法

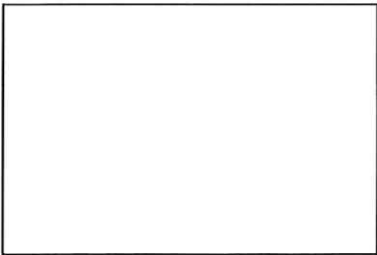

偏光顕微鏡法

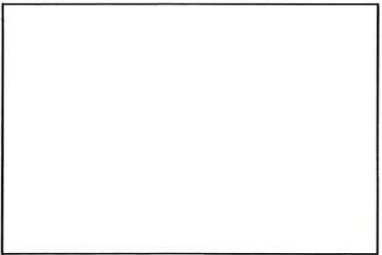

偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ\text{C}}$)

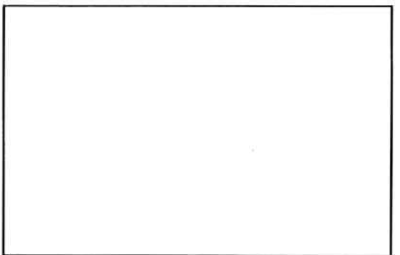

分散染色法

試料名称	本館 1階宿泊室No.1, 3・指導員室No.1 床下配管保温材 保温材
採取場所	土浦市青少年の家(土浦市乙戸 地内)
採取年月日	2024年12月23日
採取者名	株式会社MCエバテック(飯塚 真樹、小松崎 学、三浦 義博)

定性分析結果			定量分析結果
	検出石綿の種類	推定石綿質量分率	含有率(wt%)
1	—	不検出	—

偏光顕微鏡法 P L M 及び分散染色による分析試料の繊維の写真


実体顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ SMZ 745T
偏光顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ ECLIPSE LV100ND




偏光顕微鏡法




偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ\text{C}}$ 1.550)

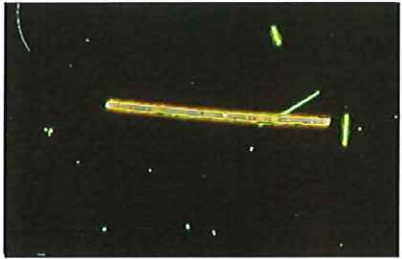


分散染色法
—

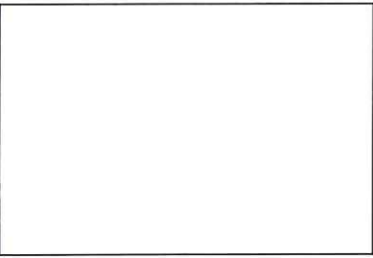


偏光顕微鏡法

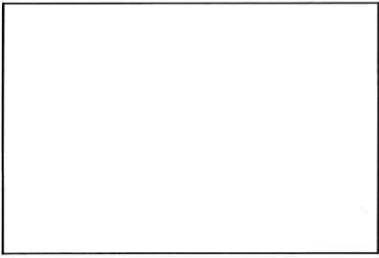


偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ\text{C}}$)

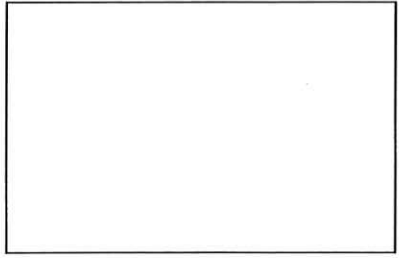


分散染色法

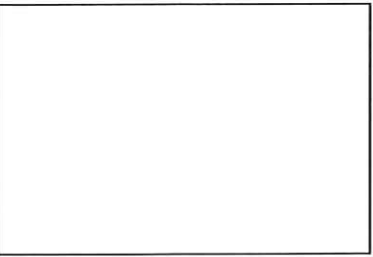

偏光顕微鏡法

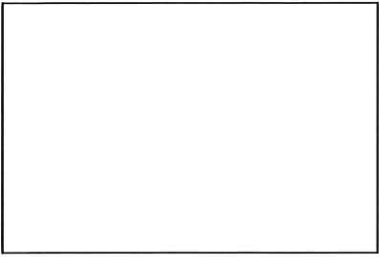

偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ\text{C}}$)

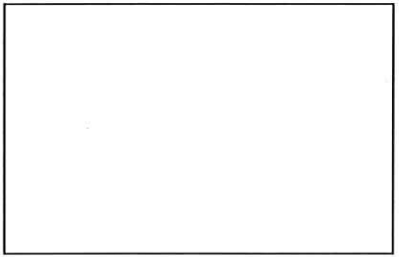


分散染色法

試料名称	本館 1階ボイラー室 配管 パッキン(色;白)
採取場所	土浦市青少年の家(土浦市乙戸 地内)
採取年月日	2024年12月23日
採取者名	株式会社MCエバテック(飯塚 真樹、小松崎 学、三浦 義博)


定性分析結果			定量分析結果
	検出石綿の種類	推定石綿質量分率	含有率(wt%)
1	—	不検出	—

偏光顕微鏡法 P L M 及び分散染色による分析試料の繊維の写真


実体顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ SMZ 745T
偏光顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ ECLIPSE LV100ND

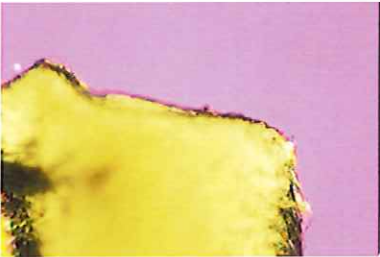


偏光顕微鏡法

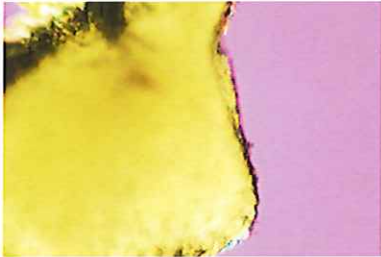


偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$ 1.550)

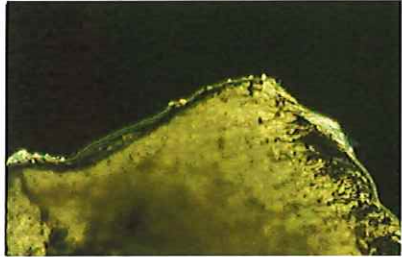

分散染色法
—

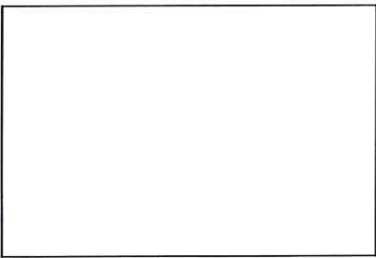


偏光顕微鏡法

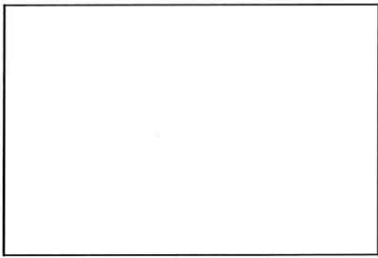


偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)




分散染色法

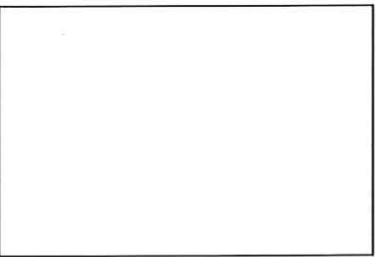

偏光顕微鏡法

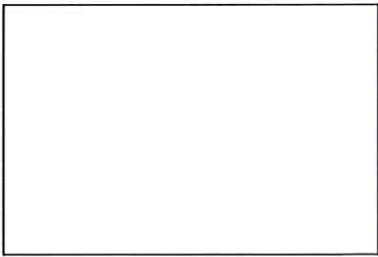

偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)

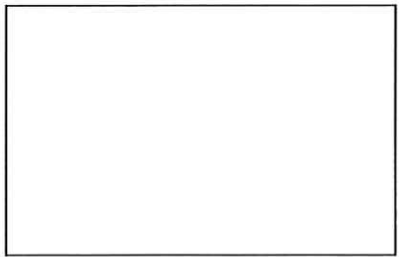


分散染色法

試料名称	本館 1階ボイラー室 配管 パッキン(色;肌色)
採取場所	土浦市青少年の家(土浦市乙戸 地内)
採取年月日	2024年12月23日
採取者名	株式会社MCエバテック(飯塚 真樹、小松崎 学、三浦 義博)


定性分析結果			定量分析結果
	検出石綿の種類	推定石綿質量分率	含有率(wt%)
1	—	不検出	—

偏光顕微鏡法 P L M 及び分散染色による分析試料の繊維の写真


実体顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ SMZ 745T
偏光顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ ECLIPSE LV100ND

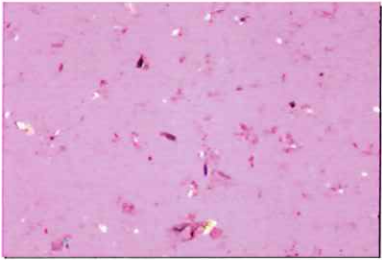


偏光顕微鏡法

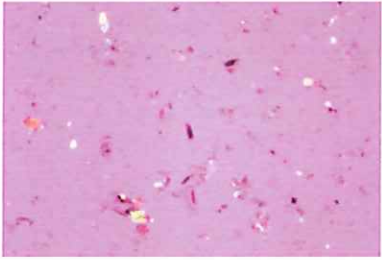


偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$ 1.550)

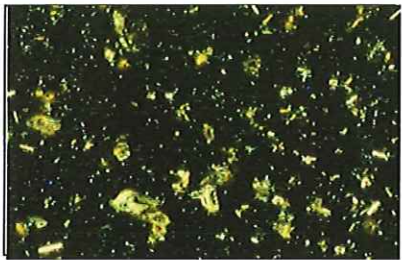

分散染色法
—

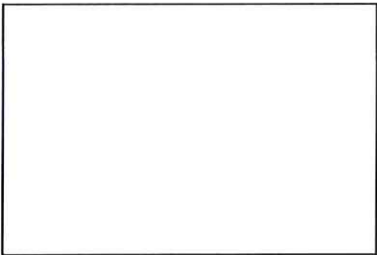


偏光顕微鏡法

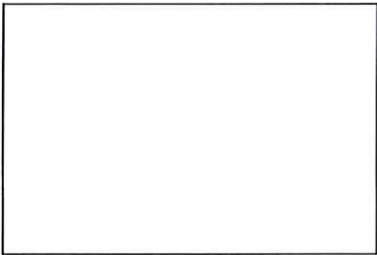


偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)




分散染色法

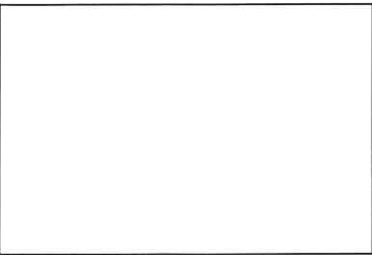

偏光顕微鏡法

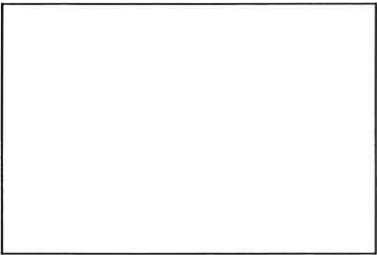

偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)

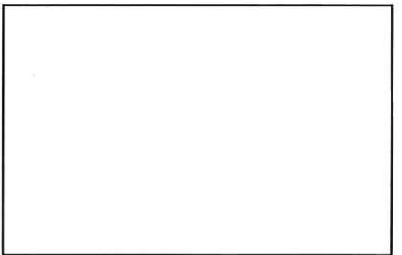


分散染色法

試料名称	研修室 外部 1階屋根 コロニアル葺
採取場所	土浦市青少年の家(土浦市乙戸 地内)
採取年月日	2024年12月23日
採取者名	株式会社MCエバテック(飯塚 真樹、小松崎 学、三浦 義博)


定性分析結果			定量分析結果
	検出石綿の種類	推定石綿質量分率	含有率(wt%)
1	クリソタイル	5-50%	—

偏光顕微鏡法 P L M 及び分散染色による分析試料の繊維の写真


実体顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ SMZ 745T
偏光顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ ECLIPSE LV100ND

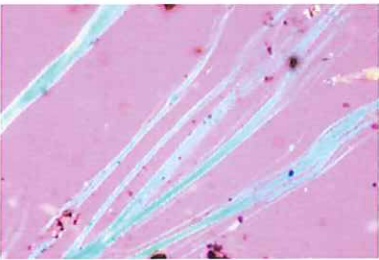


偏光顕微鏡法

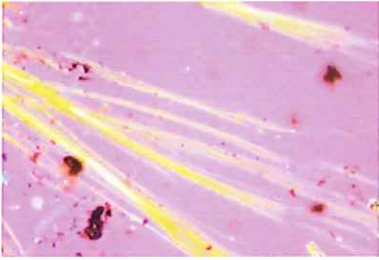


偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$ 1.550)

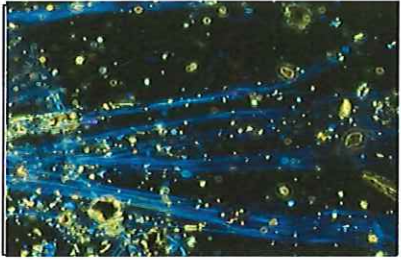

分散染色法
クリソタイル

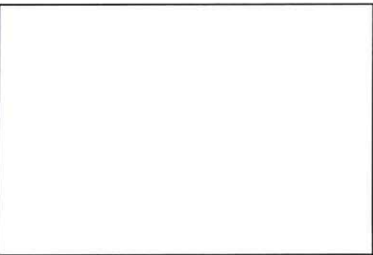


偏光顕微鏡法

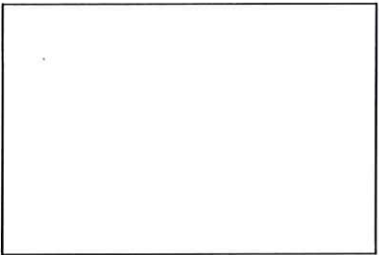


偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)




分散染色法

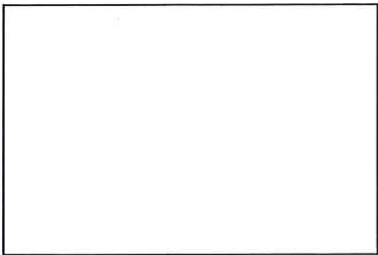

偏光顕微鏡法

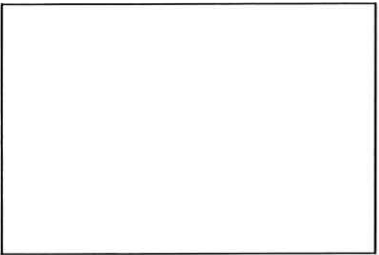

偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)

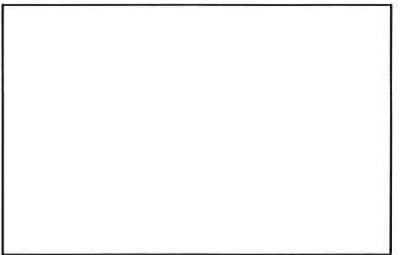


分散染色法

試料名称	研修室 外部 外壁 アクリルリシン
採取場所	土浦市青少年の家(土浦市乙戸 地内)
採取年月日	2024年12月23日
採取者名	株式会社MCエバテック(飯塚 真樹、小松崎 学、三浦 義博)


定性分析結果			定量分析結果
	検出石綿の種類	推定石綿質量分率	含有率(wt%)
1	—	不検出	—

偏光顕微鏡法 P L M 及び分散染色による分析試料の繊維の写真


実体顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ SMZ 745T
偏光顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ ECLIPSE LV100ND

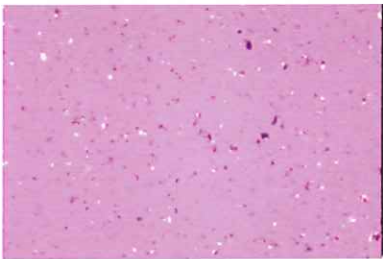


偏光顕微鏡法

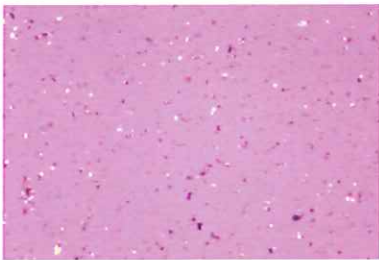


偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$ 1.550)

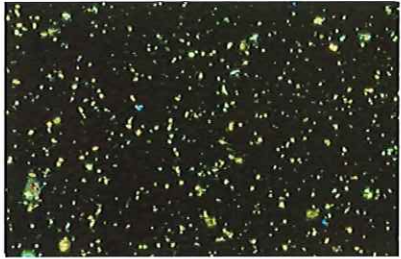


分散染色法
—

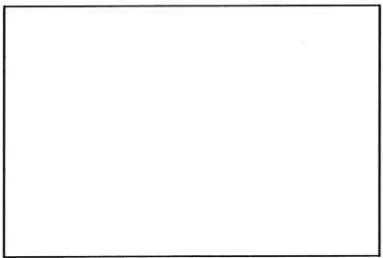


偏光顕微鏡法

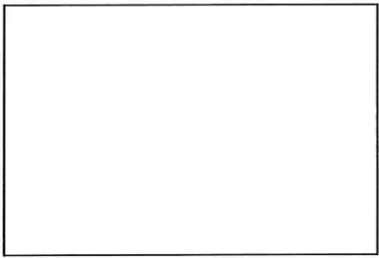


偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)

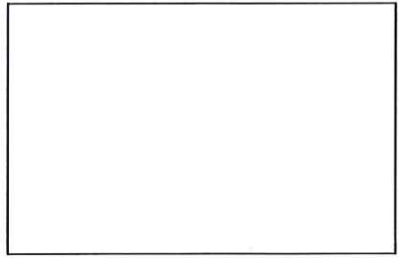


分散染色法

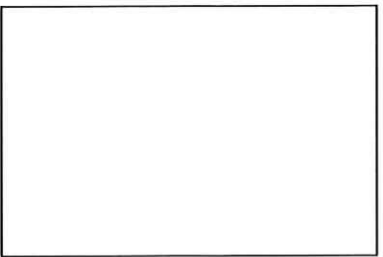

偏光顕微鏡法

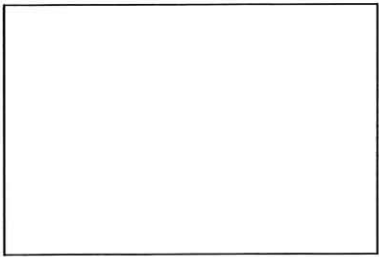

偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)

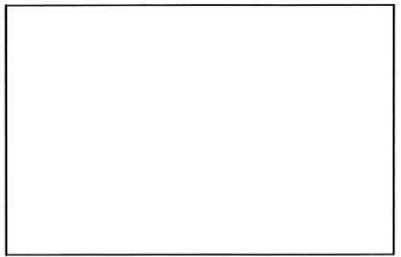


分散染色法

試料名称	研修室 1階ローカ・ロビー・集会室 天井 新;石膏ボード
採取場所	土浦市青少年の家(土浦市乙戸 地内)
採取年月日	2024年12月23日
採取者名	株式会社MCエバテック(飯塚 真樹、小松崎 学、三浦 義博)


定性分析結果			定量分析結果
	検出石綿の種類	推定石綿質量分率	含有率(wt%)
1	—	不検出	—

偏光顕微鏡法 P L M 及び分散染色による分析試料の繊維の写真


実体顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ SMZ 745T
偏光顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ ECLIPSE LV100ND

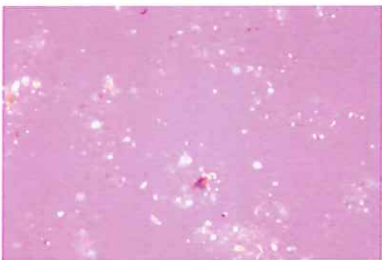


偏光顕微鏡法

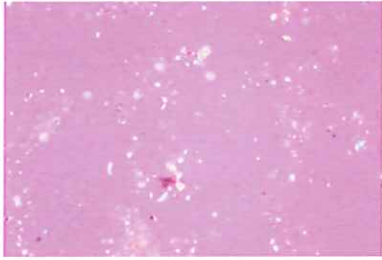

偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$ 1.550)

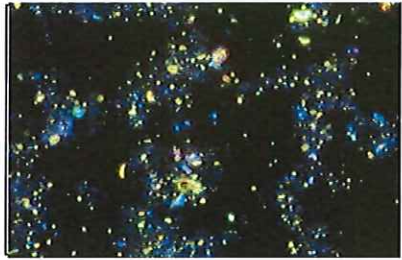


分散染色法
—

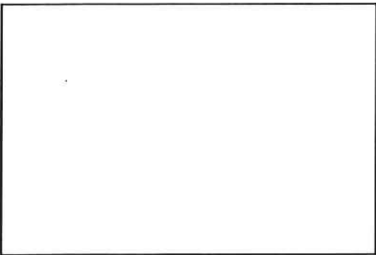


偏光顕微鏡法




偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)

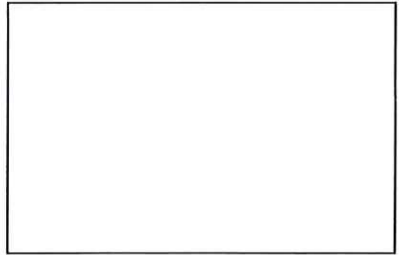


分散染色法

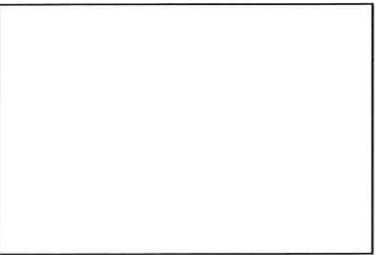

偏光顕微鏡法

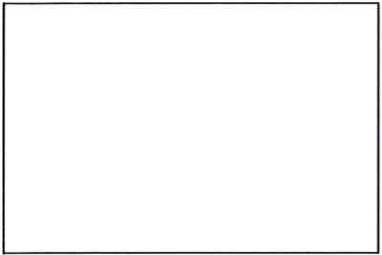

偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)

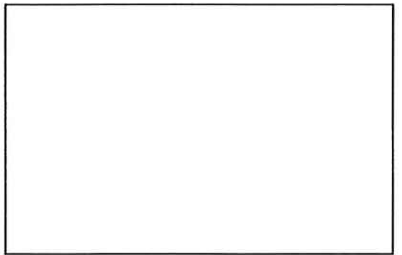


分散染色法

試料名称	研修室 1階玄関・ローカ・ロビー・女子洗面所 天井 旧;石膏ボード
採取場所	土浦市青少年の家(土浦市乙戸 地内)
採取年月日	2024年12月23日
採取者名	株式会社MCエバテック(飯塚 真樹、小松崎 学、三浦 義博)


定性分析結果			定量分析結果
	検出石綿の種類	推定石綿質量分率	含有率(wt%)
1	クリソタイル	0.1-5%	—

偏光顕微鏡法 P L M 及び分散染色による分析試料の繊維の写真


実体顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ SMZ 745T
偏光顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ ECLIPSE LV100ND

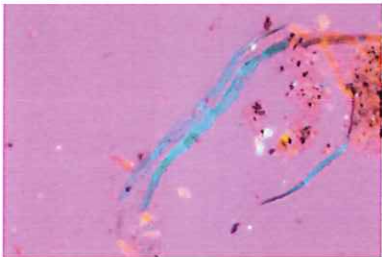

偏光顕微鏡法

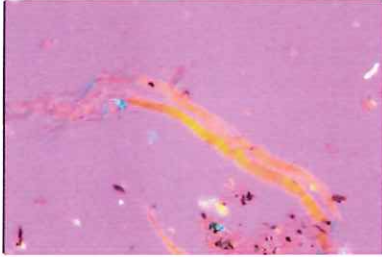


偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$ 1.550)

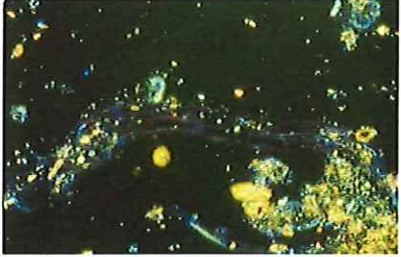


分散染色法
クリソタイル




偏光顕微鏡法

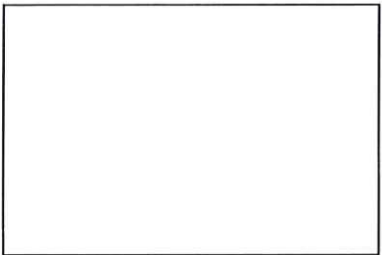


偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)

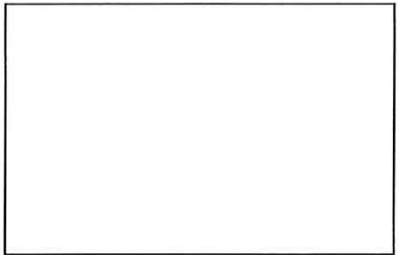


分散染色法

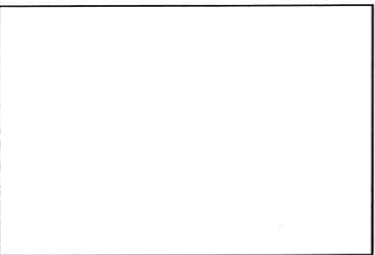

偏光顕微鏡法

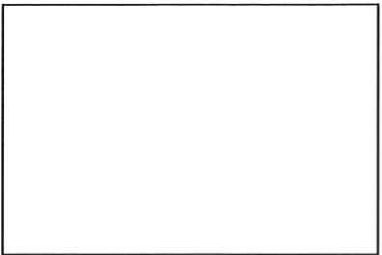

偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)

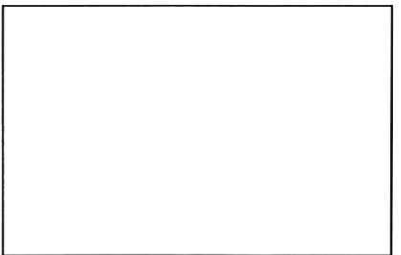


分散染色法

試料名称	研修室 1階ローカ・ロビー 床 Pタイル(薄)
採取場所	土浦市青少年の家(土浦市乙戸 地内)
採取年月日	2024年12月23日
採取者名	株式会社MCエバテック(飯塚 真樹、小松崎 学、三浦 義博)


定性分析結果			定量分析結果
	検出石綿の種類	推定石綿質量分率	含有率(wt%)
1	—	不検出	—

偏光顕微鏡法 P L M 及び分散染色による分析試料の繊維の写真


実体顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ SMZ 745T
偏光顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ ECLIPSE LV100ND

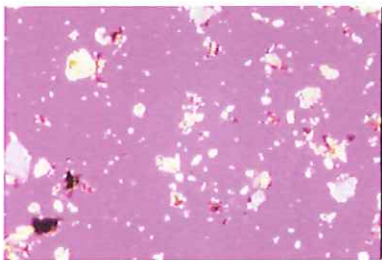


偏光顕微鏡法

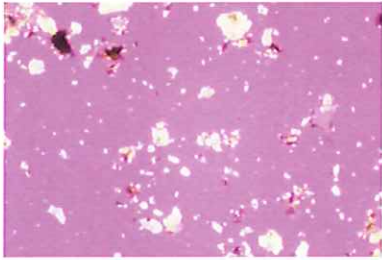


偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ\text{C}}$ 1.550)

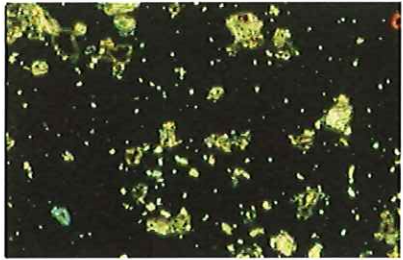

分散染色法
—

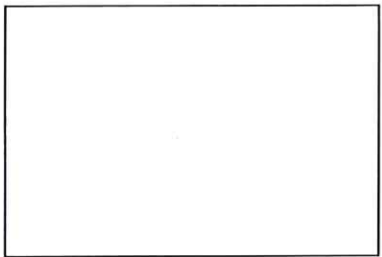


偏光顕微鏡法

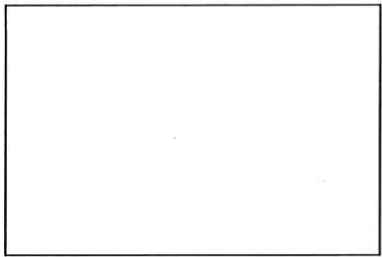


偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ\text{C}}$)




分散染色法

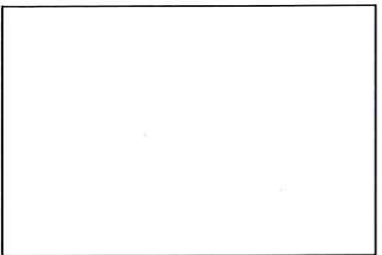

偏光顕微鏡法

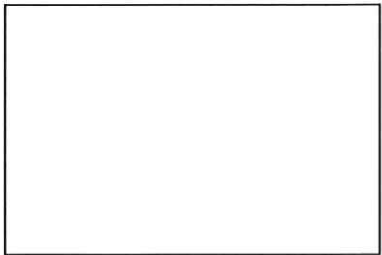

偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ\text{C}}$)

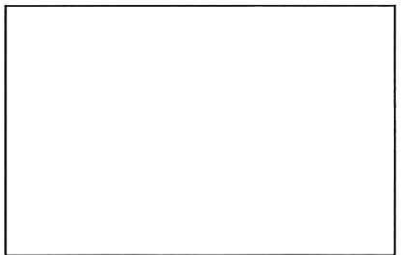


分散染色法

試料名称	研修室 1階男子便所 天井破損部分 ボード
採取場所	土浦市青少年の家(土浦市乙戸 地内)
採取年月日	2024年12月23日
採取者名	株式会社MCエバテック(飯塚 真樹、小松崎 学、三浦 義博)


定性分析結果			定量分析結果
	検出石綿の種類	推定石綿質量分率	含有率(wt%)
1	—	不検出	—

偏光顕微鏡法 P L M 及び分散染色による分析試料の繊維の写真


実体顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ SMZ 745T
偏光顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ ECLIPSE LV100ND

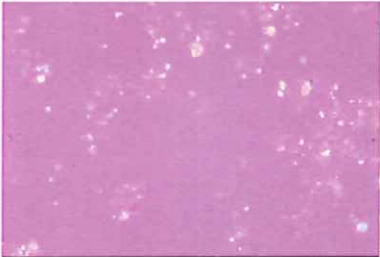


偏光顕微鏡法

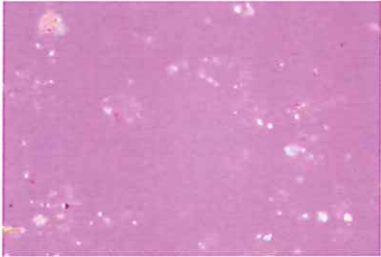

偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$ 1.550)

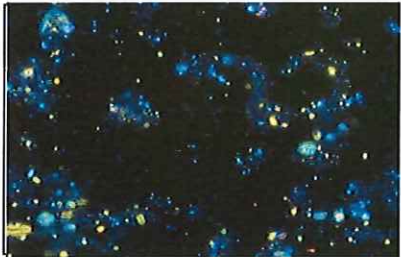


分散染色法
—

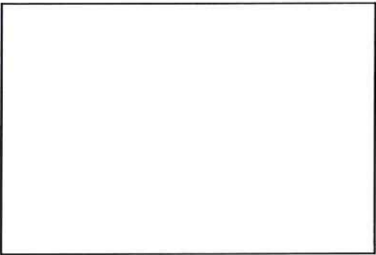


偏光顕微鏡法




偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)

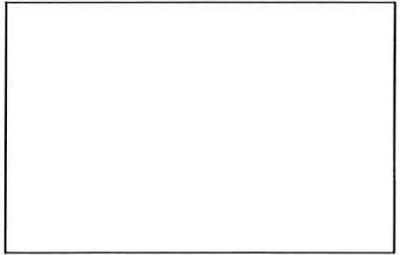


分散染色法

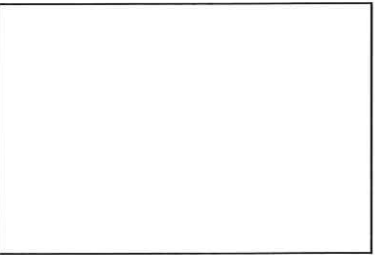

偏光顕微鏡法

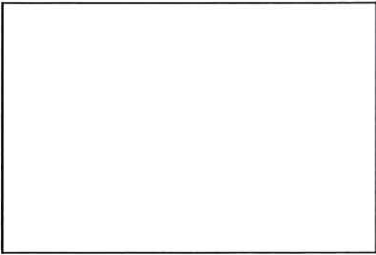

偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)

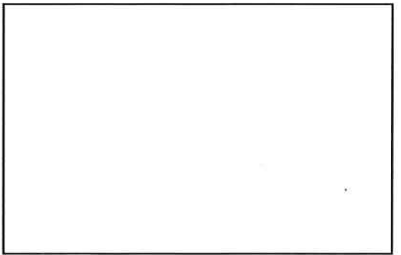


分散染色法

試料名称	外部トイレ 外部 1階外壁 塗材
採取場所	土浦市青少年の家(土浦市乙戸 地内)
採取年月日	2024年12月24日
採取者名	株式会社MCエバテック(飯塚 真樹、小松崎 学、三浦 義博)


定性分析結果			定量分析結果
	検出石綿の種類	推定石綿質量分率	含有率(wt%)
1	—	不検出	—

偏光顕微鏡法 P L M 及び分散染色による分析試料の繊維の写真


実体顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ SMZ 745T
偏光顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ ECLIPSE LV100ND

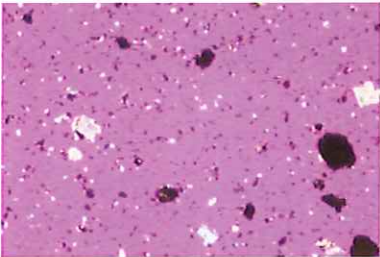


偏光顕微鏡法

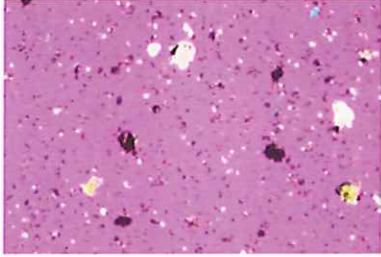


偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$ 1.550)

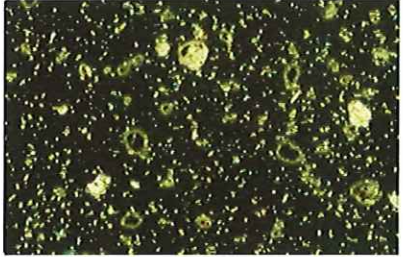


分散染色法
—

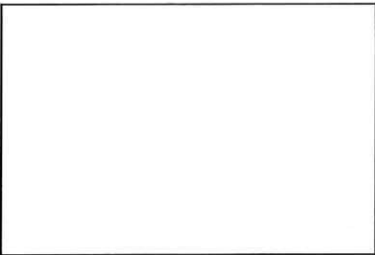


偏光顕微鏡法

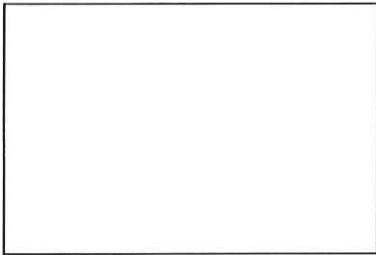


偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)

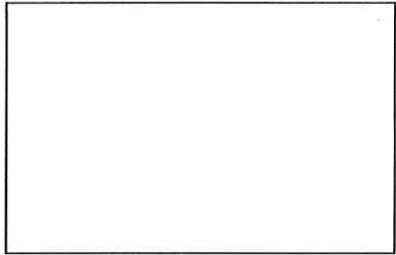


分散染色法

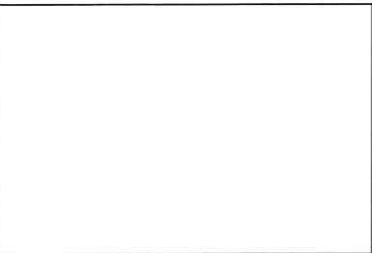

偏光顕微鏡法

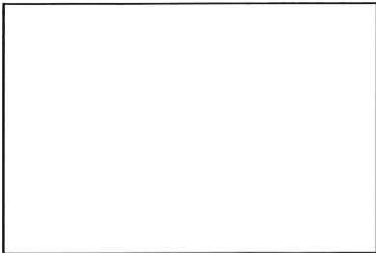

偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)

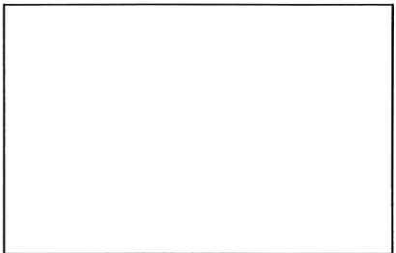


分散染色法

試料名称	機械室 1階内部 保温材
採取場所	土浦市青少年の家(土浦市乙戸 地内)
採取年月日	2024年12月24日
採取者名	株式会社MCエバテック(飯塚 真樹、小松崎 学、三浦 義博)


定性分析結果			定量分析結果
	検出石綿の種類	推定石綿質量分率	含有率(wt%)
1	—	不検出	—

偏光顕微鏡法 P L M 及び分散染色による分析試料の繊維の写真

実体顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ SMZ 745T
偏光顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ ECLIPSE LV100ND

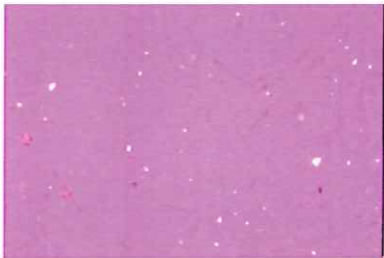


偏光顕微鏡法

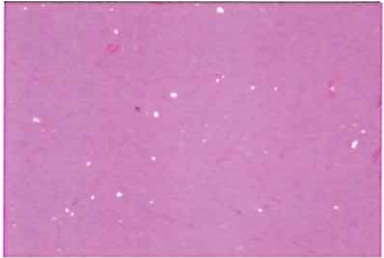

偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$ 1.550)




分散染色法
—

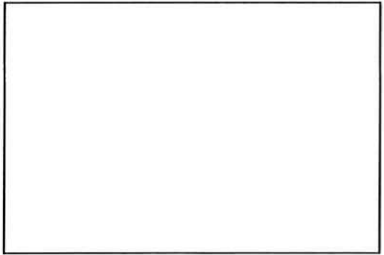


偏光顕微鏡法




偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)

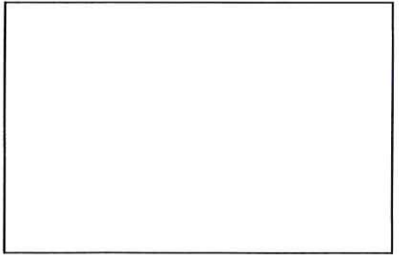


分散染色法

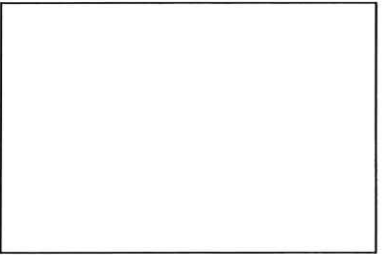

偏光顕微鏡法

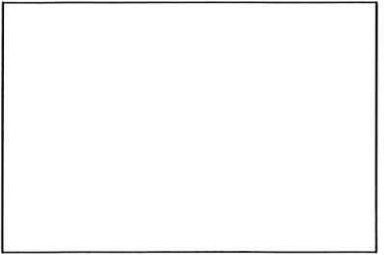

偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)

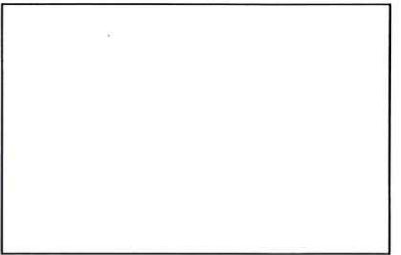


分散染色法

試料名称	機械室 1階外壁 塗材
採取場所	土浦市青少年の家(土浦市乙戸 地内)
採取年月日	2024年12月24日
採取者名	株式会社MCエバテック(飯塚 真樹、小松崎 学、三浦 義博)


定性分析結果			定量分析結果
	検出石綿の種類	推定石綿質量分率	含有率 (wt%)
1	—	不検出	—

偏光顕微鏡法 P L M 及び分散染色による分析試料の繊維の写真


実体顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ SMZ 745T
偏光顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ ECLIPSE LV100ND

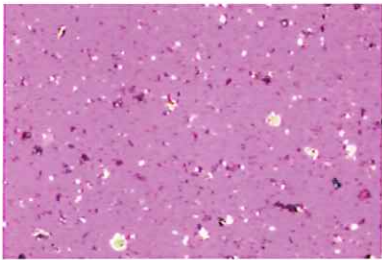


偏光顕微鏡法

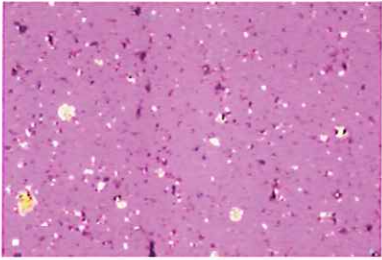


偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$ 1.550)

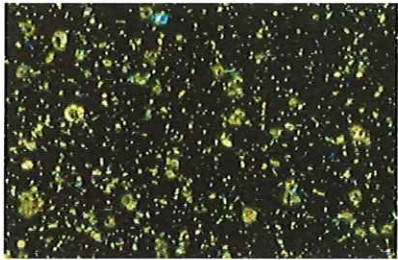

分散染色法
—

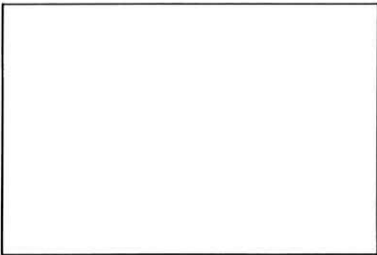


偏光顕微鏡法

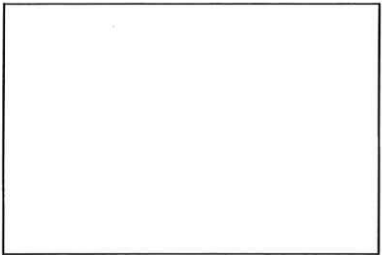


偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)




分散染色法

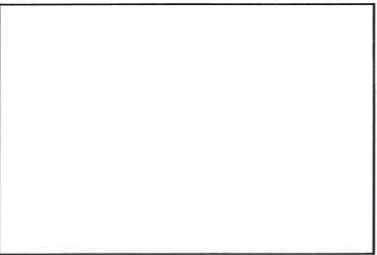

偏光顕微鏡法

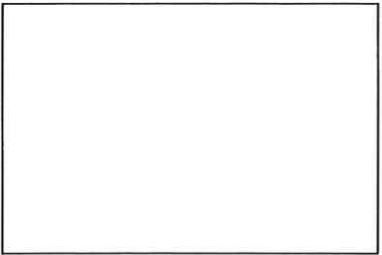

偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)

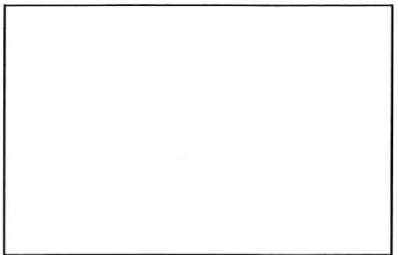


分散染色法

試料名称	外部トイレ 外部 1階屋根 軒裏 発泡ポリエチレン
採取場所	土浦市青少年の家(土浦市乙戸 地内)
採取年月日	2024年12月24日
採取者名	株式会社MCエバテック(飯塚 真樹、小松崎 学、三浦 義博)


定性分析結果			定量分析結果
	検出石綿の種類	推定石綿質量分率	含有率(wt%)
1	—	不検出	—

偏光顕微鏡法 P L M 及び分散染色による分析試料の繊維の写真


実体顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ SMZ 745T
偏光顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ ECLIPSE LV100ND

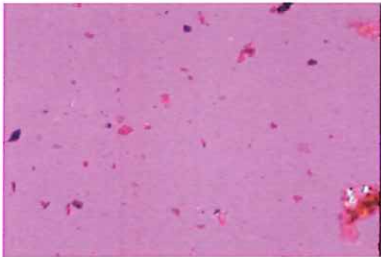


偏光顕微鏡法

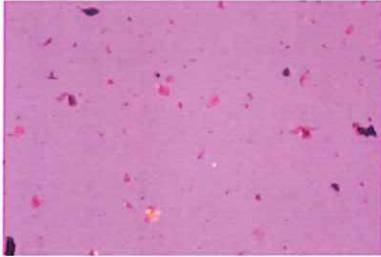


偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$ 1.550)

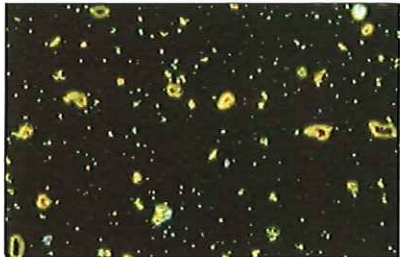

分散染色法
—

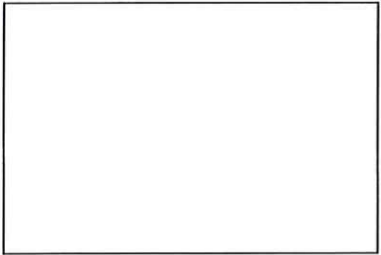


偏光顕微鏡法

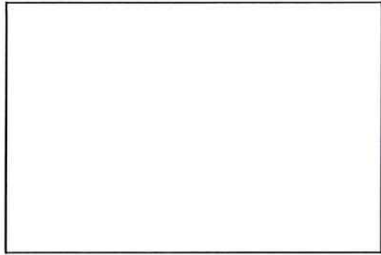


偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)




分散染色法

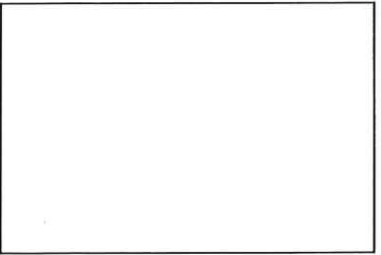

偏光顕微鏡法

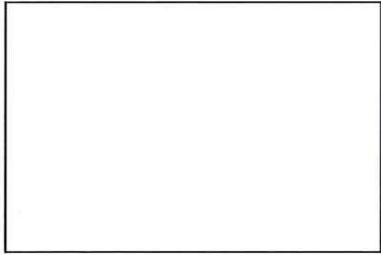

偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)

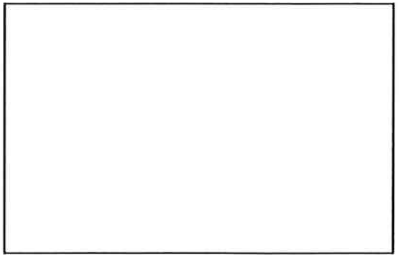


分散染色法

試料名称	外部トイレ 男・女便所 1階内壁・外壁 アクリルリシン
採取場所	土浦市青少年の家(土浦市乙戸 地内)
採取年月日	2024年12月24日
採取者名	株式会社MCエバテック(飯塚 真樹、小松崎 学、三浦 義博)


定性分析結果			定量分析結果
	検出石綿の種類	推定石綿質量分率	含有率(wt%)
1	—	不検出	—

偏光顕微鏡法 P L M 及び分散染色による分析試料の繊維の写真


実体顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ SMZ 745T
偏光顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ ECLIPSE LV100ND

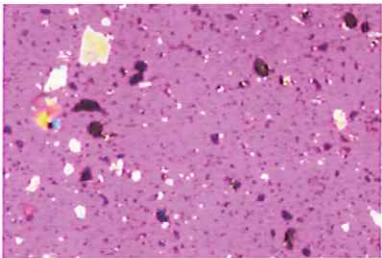


偏光顕微鏡法

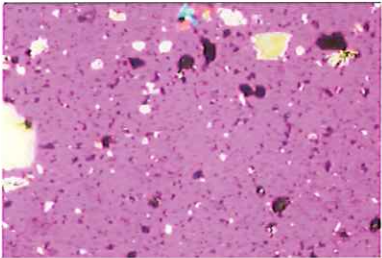

偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$ 1.550)

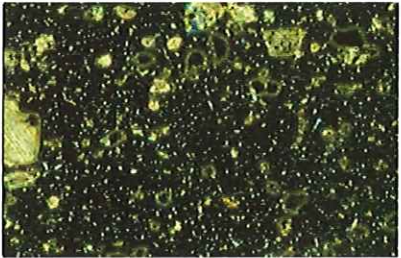


分散染色法
—

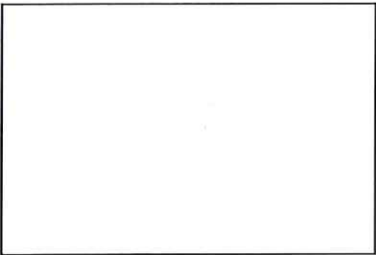


偏光顕微鏡法




偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)

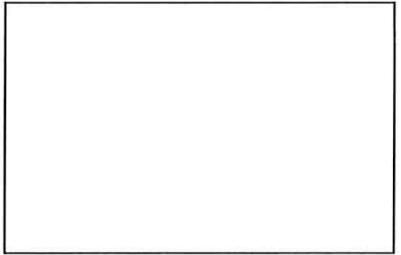


分散染色法

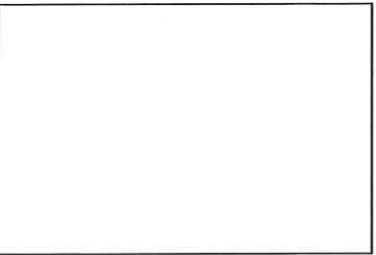

偏光顕微鏡法

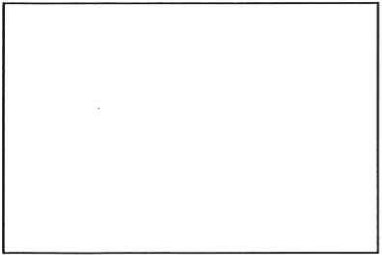

偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)

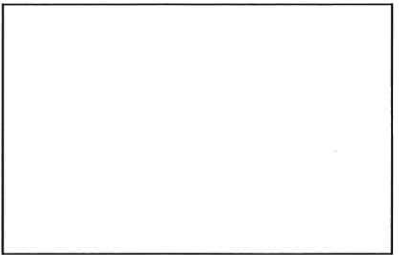


分散染色法

試料名称	用務員宿舎 1階軒裏 断熱材
採取場所	土浦市青少年の家(土浦市乙戸 地内)
採取年月日	2024年12月24日
採取者名	株式会社MCエバテック(飯塚 真樹、小松崎 学、三浦 義博)


定性分析結果			定量分析結果
	検出石綿の種類	推定石綿質量分率	含有率(wt%)
1	—	不検出	—

偏光顕微鏡法 P L M 及び分散染色による分析試料の繊維の写真


実体顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ SMZ 745T
偏光顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ ECLIPSE LV100ND

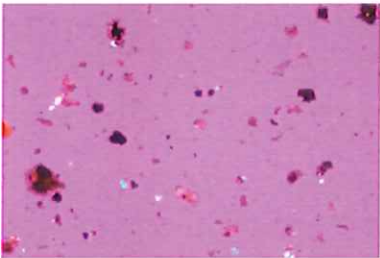


偏光顕微鏡法

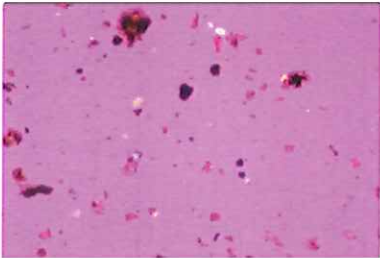


偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$ 1.550)

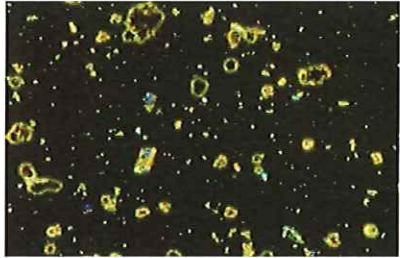

分散染色法
—

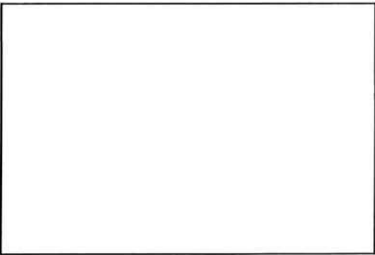


偏光顕微鏡法

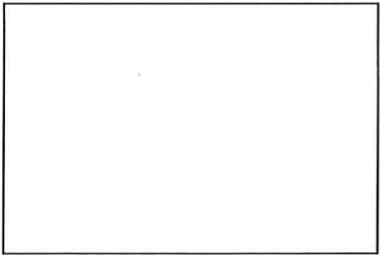


偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)




分散染色法

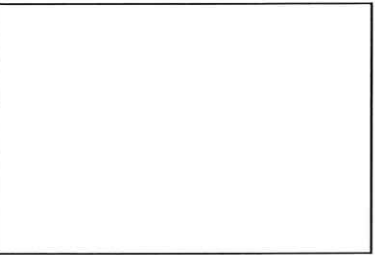

偏光顕微鏡法

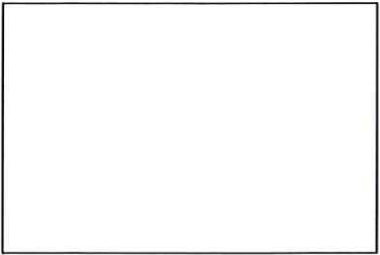

偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)

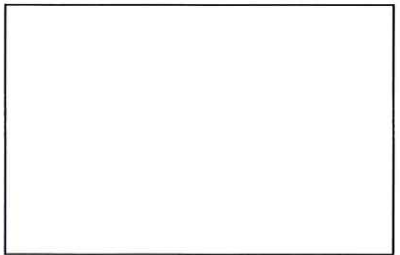


分散染色法

試料名称	野外炊事場 1階屋根 コロニアル
採取場所	土浦市青少年の家(土浦市乙戸 地内)
採取年月日	2024年12月24日
採取者名	株式会社MCエバテック(飯塚 真樹、小松崎 学、三浦 義博)


定性分析結果			定量分析結果
	検出石綿の種類	推定石綿質量分率	含有率(wt%)
1	クリソタイル	5-50%	—

偏光顕微鏡法 P L M 及び分散染色による分析試料の繊維の写真

実体顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ SMZ 745T
偏光顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ ECLIPSE LV100ND

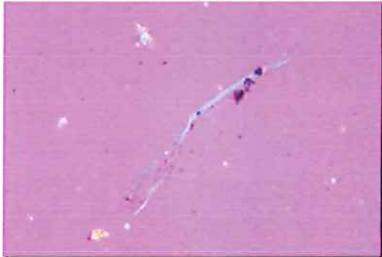


偏光顕微鏡法

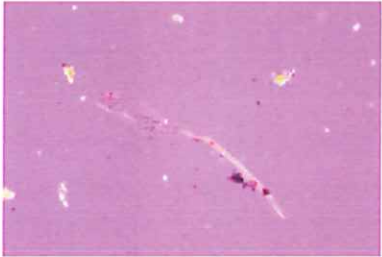


偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$ 1.550)




分散染色法
クリソタイル

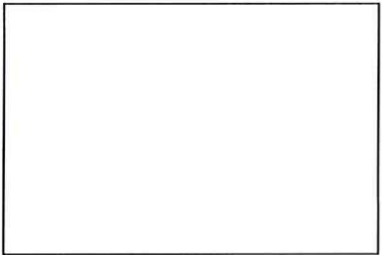


偏光顕微鏡法

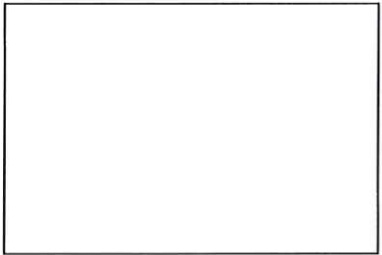


偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)

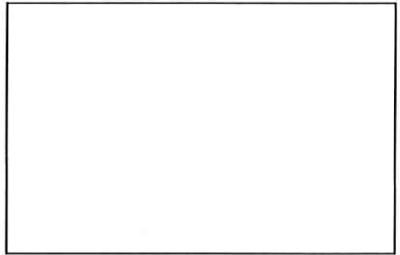


分散染色法

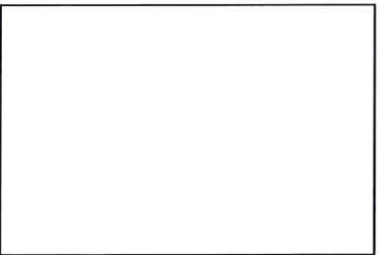

偏光顕微鏡法

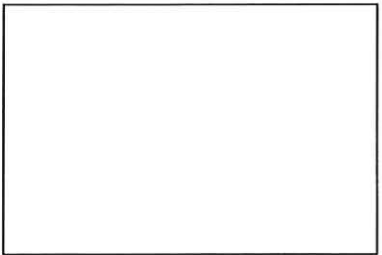

偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)

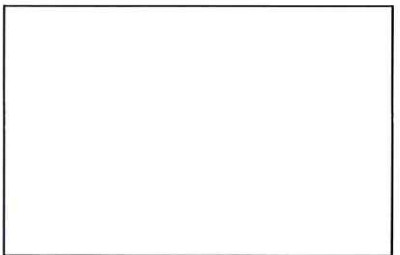


分散染色法

試料名称	野外炊事場 1階屋根 アスファルトルーフィング
採取場所	土浦市青少年の家(土浦市乙戸 地内)
採取年月日	2024年12月24日
採取者名	株式会社MCエバテック(飯塚 真樹、小松崎 学、三浦 義博)


定性分析結果			定量分析結果
	検出石綿の種類	推定石綿質量分率	含有率(wt%)
1	クリソタイル	5-50%	—

偏光顕微鏡法 P L M 及び分散染色による分析試料の繊維の写真


実体顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ SMZ 745T
偏光顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ ECLIPSE LV100ND

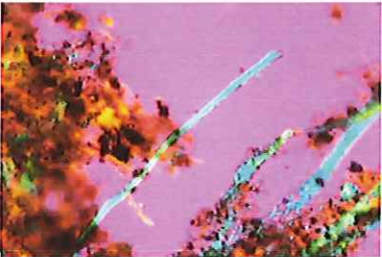


偏光顕微鏡法

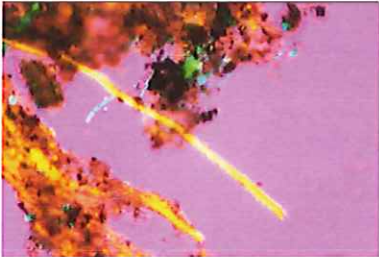


偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$ 1.550)

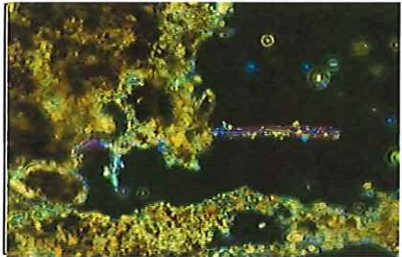


分散染色法
クリソタイル

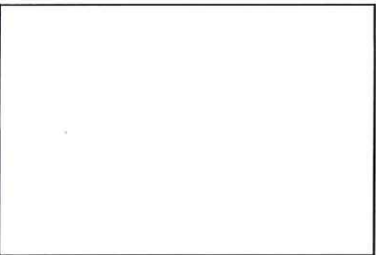


偏光顕微鏡法

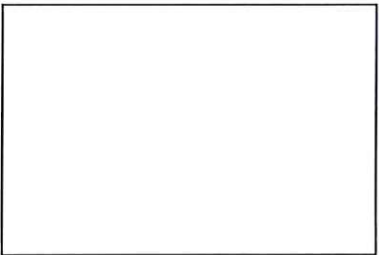


偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)

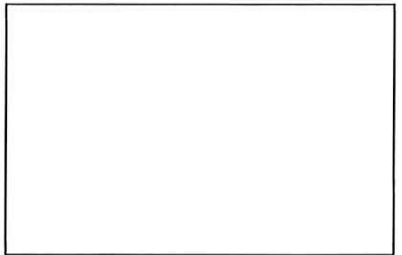


分散染色法

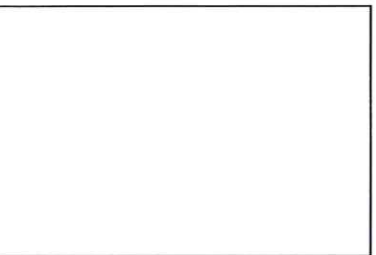

偏光顕微鏡法

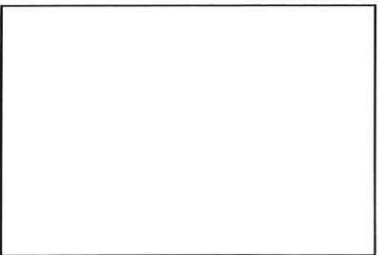

偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)

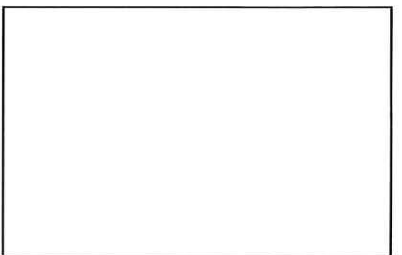


分散染色法

試料名称	シャワー室 1階軒裏 断熱材
採取場所	土浦市青少年の家(土浦市乙戸 地内)
採取年月日	2024年12月24日
採取者名	株式会社MCエバテック(飯塚 真樹、小松崎 学、三浦 義博)


定性分析結果			定量分析結果
	検出石綿の種類	推定石綿質量分率	含有率(wt%)
1	—	不検出	—

偏光顕微鏡法 P L M 及び分散染色による分析試料の繊維の写真


実体顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ SMZ 745T
偏光顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ ECLIPSE LV100ND

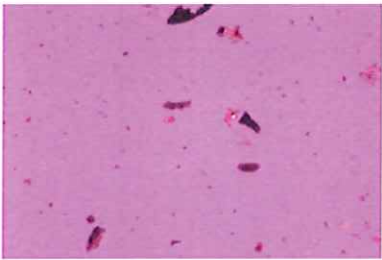


偏光顕微鏡法

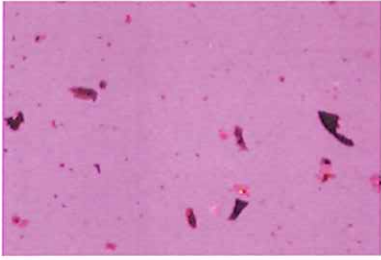


偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$ 1.550)

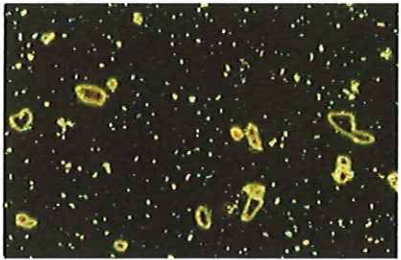


分散染色法
—

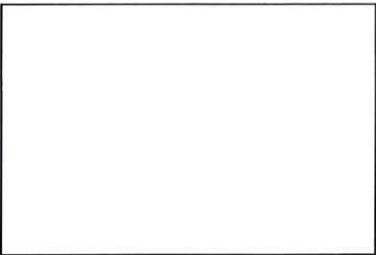


偏光顕微鏡法

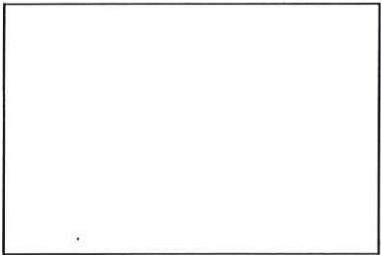


偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)

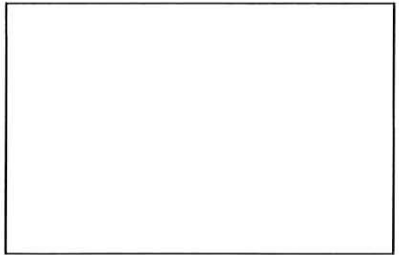


分散染色法

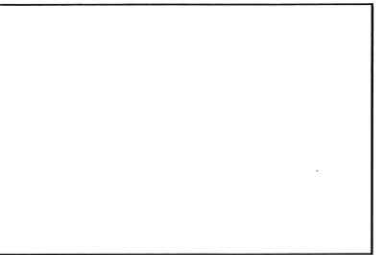

偏光顕微鏡法

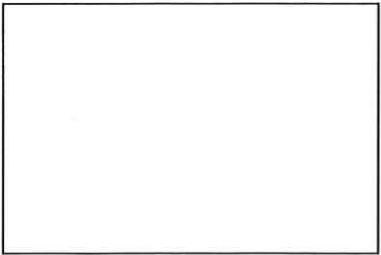

偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)

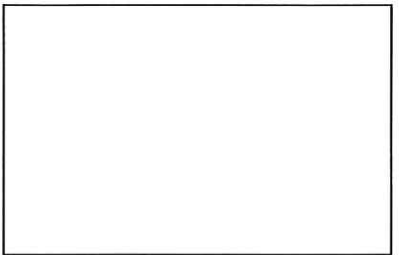


分散染色法

試料名称	ジャワー室 外壁 吹付
採取場所	土浦市青少年の家(土浦市乙戸 地内)
採取年月日	2024年12月24日
採取者名	株式会社MCエバテック(飯塚 真樹、小松崎 学、三浦 義博)


定性分析結果			定量分析結果
	検出石綿の種類	推定石綿質量分率	含有率(wt%)
1	—	不検出	—

偏光顕微鏡法 P L M 及び分散染色による分析試料の繊維の写真


実体顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ SMZ 745T
偏光顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ ECLIPSE LV100ND

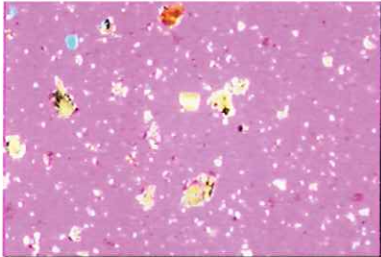


偏光顕微鏡法

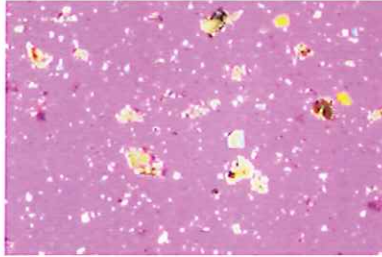


偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$ 1.550)

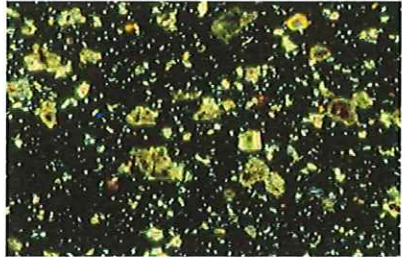


分散染色法
—

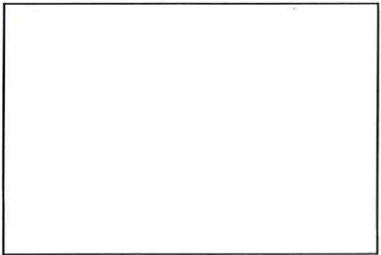


偏光顕微鏡法

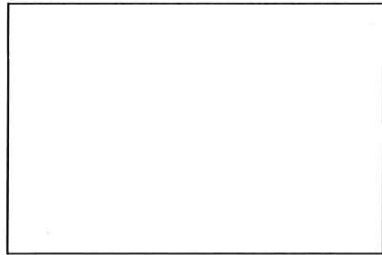

偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)

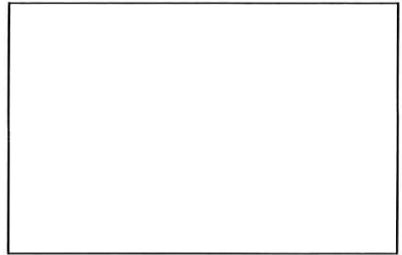


分散染色法

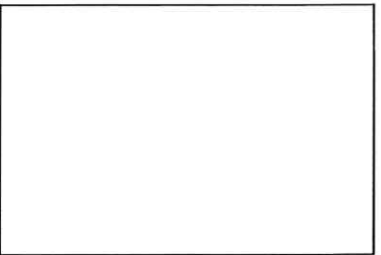

偏光顕微鏡法



偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)

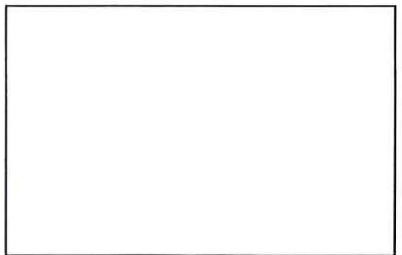

分散染色法

試料名称	屋外教室兼食堂 1階屋根 コロニアル
採取場所	土浦市青少年の家(土浦市乙戸 地内)
採取年月日	2024年12月24日
採取者名	株式会社MCエバテック(飯塚 真樹、小松崎 学、三浦 義博)


定性分析結果			定量分析結果
	検出石綿の種類	推定石綿質量分率	含有率(wt%)
1	クリソタイル	5-50%	—

偏光顕微鏡法 P L M 及び分散染色による分析試料の繊維の写真


実体顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ SMZ 745T
偏光顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ ECLIPSE LV100ND




偏光顕微鏡法

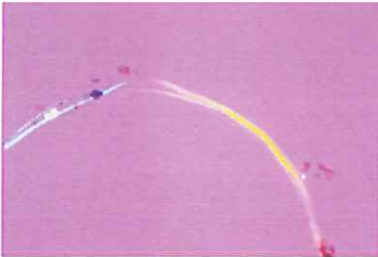


偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$ 1.550)

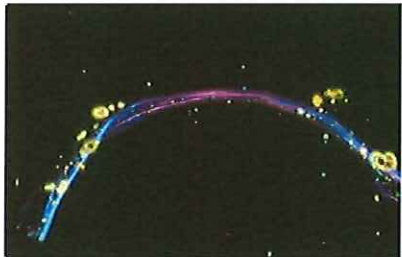


分散染色法
クリソタイル

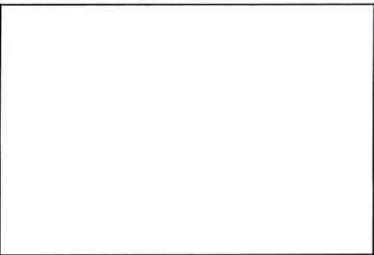


偏光顕微鏡法

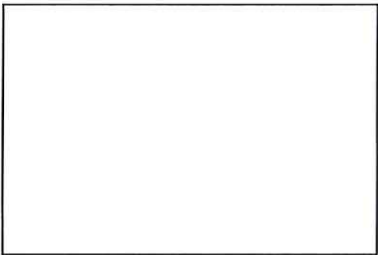


偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)

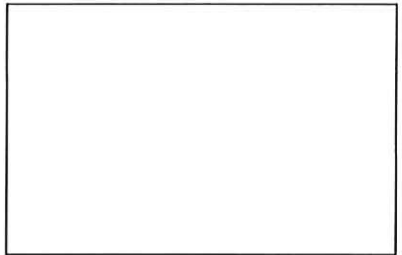


分散染色法

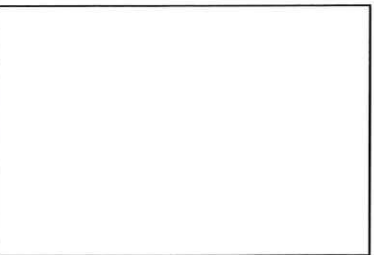

偏光顕微鏡法

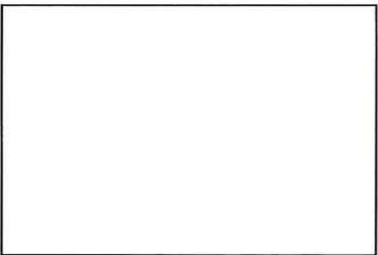

偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)

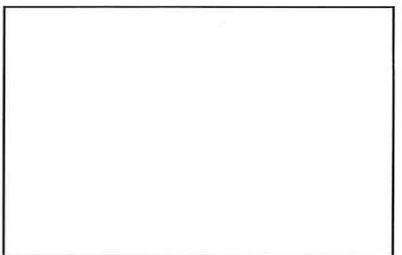


分散染色法

試料名称	屋外教室兼食堂 1階屋根 アスファルトルーフィング
採取場所	土浦市青少年の家(土浦市乙戸 地内)
採取年月日	2024年12月24日
採取者名	株式会社MCエバテック(飯塚 真樹、小松崎 学、三浦 義博)


定性分析結果			定量分析結果
	検出石綿の種類	推定石綿質量分率	含有率(wt%)
1	クリソタイル	5-50%	—

偏光顕微鏡法 P L M 及び分散染色による分析試料の繊維の写真


実体顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ SMZ 745T
偏光顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ ECLIPSE LV100ND

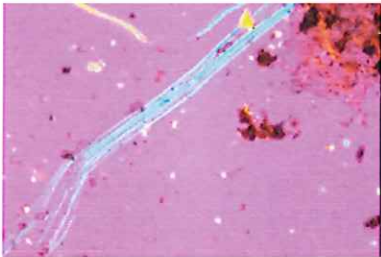


偏光顕微鏡法

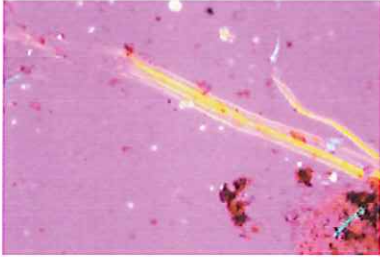


偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$ 1.550)

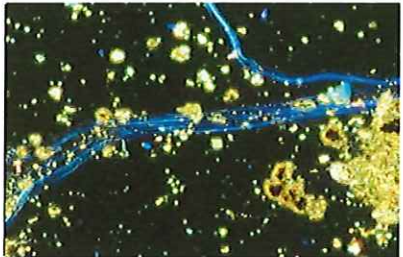


分散染色法
クリソタイル

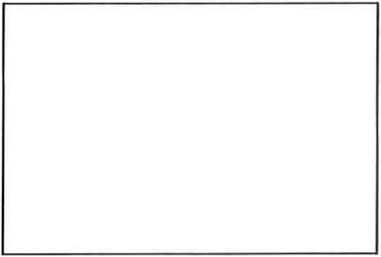


偏光顕微鏡法

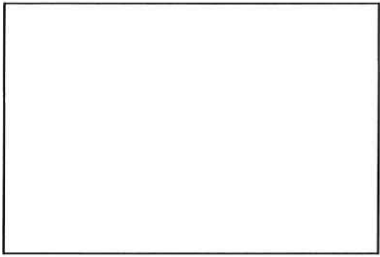


偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)

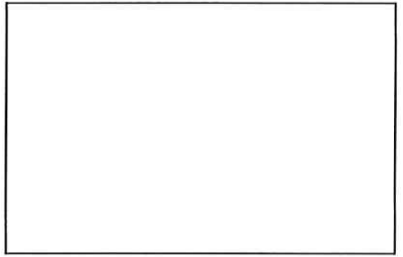


分散染色法

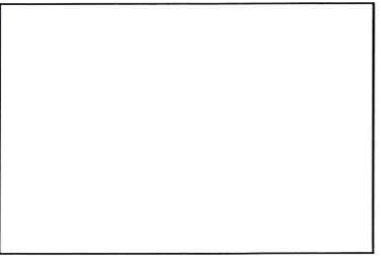

偏光顕微鏡法

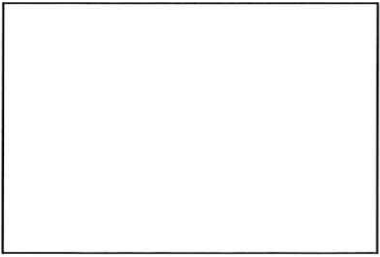

偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)

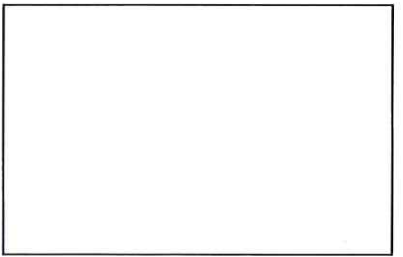


分散染色法

試料名称	キャビン 1階屋根 コロニアル
採取場所	土浦市青少年の家(土浦市乙戸 地内)
採取年月日	2024年12月24日
採取者名	株式会社MCエバテック(飯塚 真樹、小松崎 学、三浦 義博)


定性分析結果			定量分析結果
	検出石綿の種類	推定石綿質量分率	含有率(wt%)
1	—	不検出	—

偏光顕微鏡法 P L M 及び分散染色による分析試料の繊維の写真


実体顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ SMZ 745T
偏光顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ ECLIPSE LV100ND

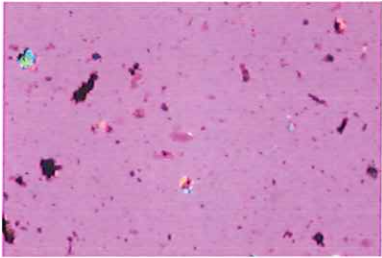


偏光顕微鏡法

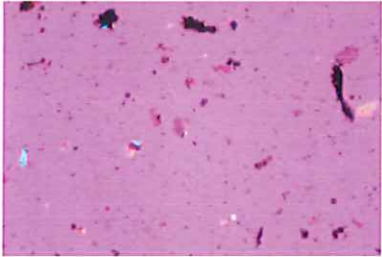


偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$ 1.550)

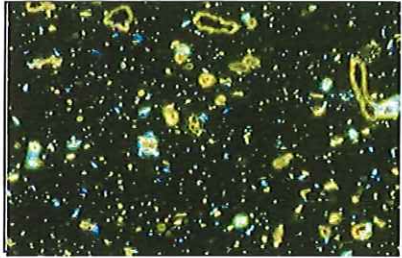


分散染色法
—

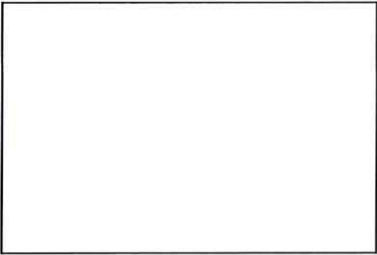

偏光顕微鏡法

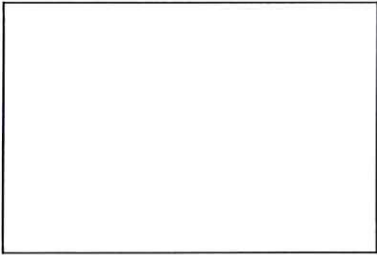


偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)

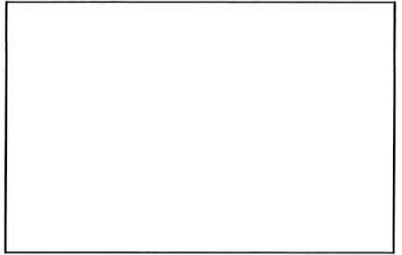

分散染色法



偏光顕微鏡法

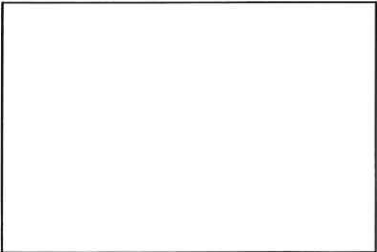

偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)



分散染色法

試料採取写真【土浦市青少年の家】

本館外部 1階 屋根 防水シート①
採取前



本館外部 1階 屋根 防水シート①
採取中



本館外部 1階 屋根 防水シート①
採取後



本館外部 1階 屋根 防水シート①
補修後



本館外部 1階 屋根 防水シート②
採取前



本館外部 1階 屋根 防水シート②
採取中



本館外部 1階 屋根 防水シート②
採取後



本館外部 1階 屋根 防水シート②
補修後



試料採取写真【土浦市青少年の家】

本館外部 1階 屋根 防水シート③
採取前



本館外部 1階 屋根 防水シート③
採取中



本館外部 1階 屋根 防水シート③
採取後



本館外部 1階 屋根 防水シート③
補修後



本館外部 2階 屋根
防水シート(色違い箇所)① 採取前



本館外部 2階 屋根
防水シート(色違い箇所)① 採取中



本館外部 2階 屋根
防水シート(色違い箇所)① 採取後



本館外部 2階 屋根
防水シート(色違い箇所)① 補修後



試料採取写真【土浦市青少年の家】

本館外部 2階 屋根
防水シート(色違い箇所)② 採取前



本館外部 2階 屋根
防水シート(色違い箇所)② 採取中



本館外部 2階 屋根
防水シート(色違い箇所)② 採取後



本館外部 2階 屋根
防水シート(色違い箇所)② 補修後



本館外部 2階 屋根
防水シート(色違い箇所)③ 採取前



本館外部 2階 屋根
防水シート(色違い箇所)③ 採取中



本館外部 2階 屋根
防水シート(色違い箇所)③ 採取後



本館外部 2階 屋根
防水シート(色違い箇所)③ 補修後



試料採取写真【土浦市青少年の家】

本館外部(増築;女子洗面所等) 1階 屋根
防水シート① 採取前



本館外部(増築;女子洗面所等) 1階 屋根
防水シート① 採取中



本館外部(増築;女子洗面所等) 1階 屋根
防水シート① 採取後



本館外部(増築;女子洗面所等) 1階 屋根
防水シート① 補修後



本館外部(増築;女子洗面所等) 1階 屋根
防水シート② 採取前



本館外部(増築;女子洗面所等) 1階 屋根
防水シート② 採取中



本館外部(増築;女子洗面所等) 1階 屋根
防水シート② 採取後



本館外部(増築;女子洗面所等) 1階 屋根
防水シート② 補修後



試料採取写真【土浦市青少年の家】

本館外部(増築;女子洗面所等) 1階 屋根
防水シート③ 採取前



本館外部(増築;女子洗面所等) 1階 屋根
防水シート③ 採取中



本館外部(増築;女子洗面所等) 1階 屋根
防水シート③ 採取後



本館外部(増築;女子洗面所等) 1階 屋根
防水シート③ 補修後



本館外部(増築;食堂) 1階 屋根
防水シート① 採取前



本館外部(増築;食堂) 1階 屋根
防水シート① 採取中



本館外部(増築;食堂) 1階 屋根
防水シート① 採取後



本館外部(増築;食堂) 1階 屋根
防水シート① 補修後




試料採取写真【土浦市青少年の家】

本館外部(増築;食堂) 1階 屋根
防水シート② 採取前




本館外部(増築;食堂) 1階 屋根
防水シート② 採取中

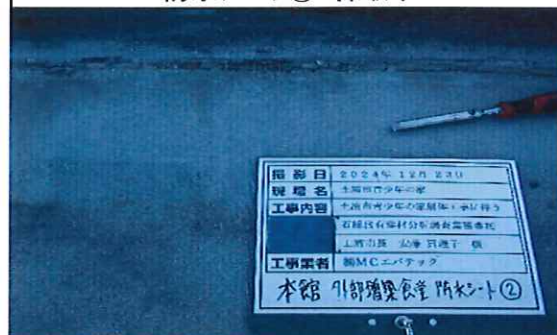

本館外部(増築;食堂) 1階 屋根
防水シート② 採取後



本館外部(増築;食堂) 1階 屋根
防水シート② 補修後

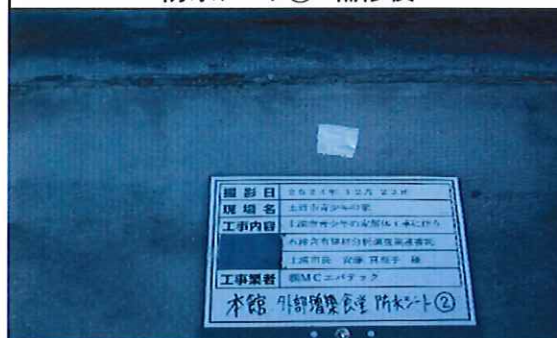

本館外部(増築;食堂) 1階 屋根
防水シート③ 採取前




本館外部(増築;食堂) 1階 屋根
防水シート③ 採取中



本館外部(増築;食堂) 1階 屋根
防水シート③ 採取後



本館外部(増築;食堂) 1階 屋根
防水シート③ 補修後

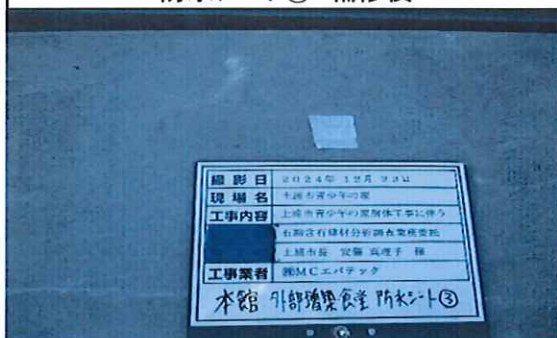

試料採取写真【土浦市青少年の家】

本館外部 1階 外壁 塗材①
採取前



本館外部 1階 外壁 塗材①
採取中



本館外部 1階 外壁 塗材①
採取後



本館外部 1階 外壁 塗材①
補修後



本館外部 1階 外壁 塗材②
採取前



本館外部 1階 外壁 塗材②
採取中



本館外部 1階 外壁 塗材②
採取後



本館外部 1階 外壁 塗材②
補修後



試料採取写真【土浦市青少年の家】

本館外部 1階 外壁 塗材③
採取前



本館外部 1階 外壁 塗材③
採取中



本館外部 1階 外壁 塗材③
採取後



本館外部 1階 外壁 塗材③
補修後



本館外部(増築;食堂) 1階 外壁 塗材①
採取前



本館外部(増築;食堂) 1階 外壁 塗材①
採取中



本館外部(増築;食堂) 1階 外壁 塗材①
採取後



本館外部(増築;食堂) 1階 外壁 塗材①
補修後



試料採取写真【土浦市青少年の家】

本館外部(増築;食堂) 1階 外壁 塗材②
採取前



本館外部(増築;食堂) 1階 外壁 塗材②
採取中



本館外部(増築;食堂) 1階 外壁 塗材②
採取後



本館外部(増築;食堂) 1階 外壁 塗材②
補修後



本館外部(増築;食堂) 1階 外壁 塗材③
採取前



本館外部(増築;食堂) 1階 外壁 塗材③
採取中



本館外部(増築;食堂) 1階 外壁 塗材③
採取後



本館外部(増築;食堂) 1階 外壁 塗材③
補修後



試料採取写真【土浦市青少年の家】

本館 玄関ホール 1階 天井 蛭石吹付①
採取前



本館 玄関ホール 1階 天井 蛭石吹付①
採取中



本館 玄関ホール 1階 天井 蛭石吹付①
採取後




本館 玄関ホール 1階 天井 蛭石吹付①
補修後



本館 廊下 1階 天井 蛭石吹付②
採取前



本館 廊下 1階 天井 蛭石吹付②
採取中

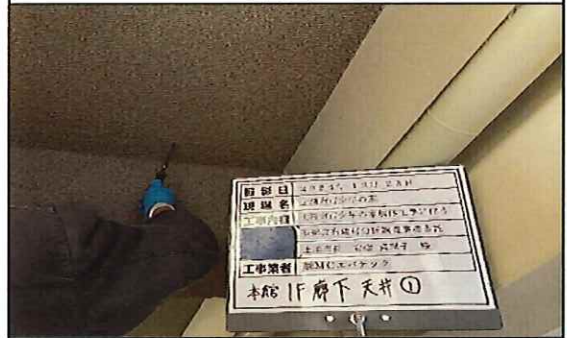

本館 廊下 1階 天井 蛭石吹付②
採取後



本館 廊下 1階 天井 蛭石吹付②
補修後



試料採取写真【土浦市青少年の家】

本館 廊下 2階 天井 蛭石吹付③
採取前




本館 廊下 2階 天井 蛭石吹付③
採取中




本館 廊下 2階 天井 蛭石吹付③
採取後




本館 廊下 2階 天井 蛭石吹付③
補修後

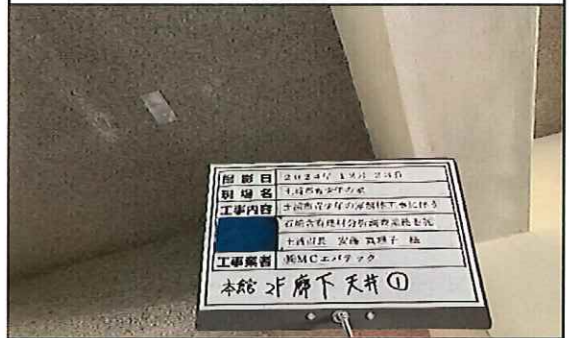

本館 宿泊室No.8 2階 床
ロンリウム(色;グレー)① 採取前

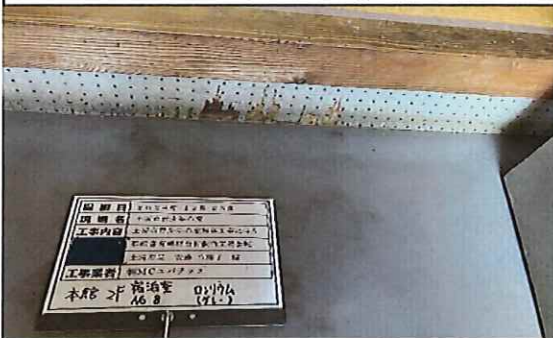


本館 宿泊室No.8 2階 床
ロンリウム(色;グレー)① 採取中

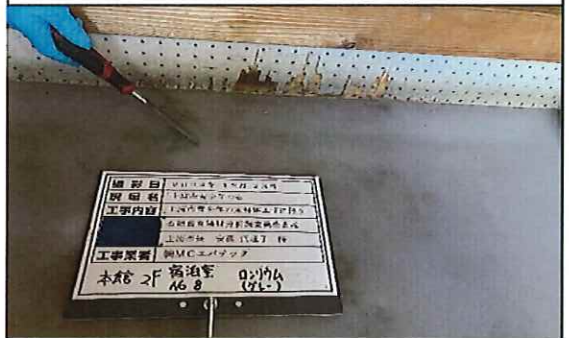

本館 宿泊室No.8 2階 床
ロンリウム(色;グレー)① 採取後



本館 宿泊室No.8 2階 床
ロンリウム(色;グレー)① 補修後

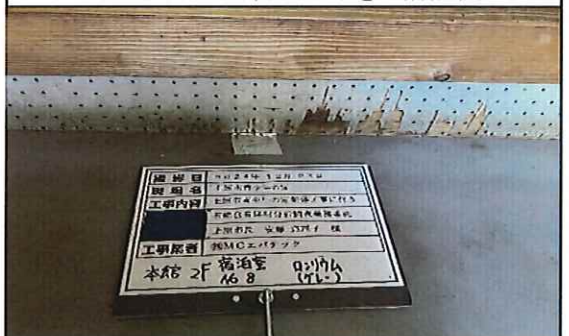

試料採取写真【土浦市青少年の家】

本館 廊下 2階 床
ロンリウム(色;グレー)② 採取前



本館 廊下 2階 床
ロンリウム(色;グレー)② 採取中




本館 廊下 2階 床
ロンリウム(色;グレー)② 採取後




本館 廊下 2階 床
ロンリウム(色;グレー)② 補修後



本館 食堂 1階 床
ロンリウム(色;グレー)③ 採取前

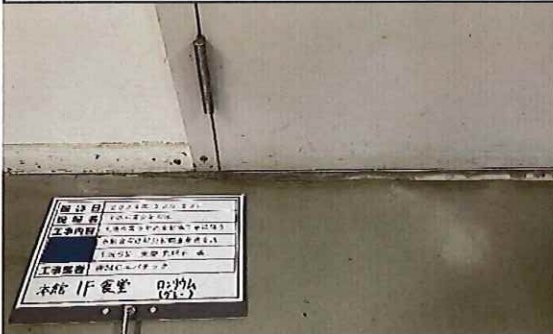

本館 食堂 1階 床
ロンリウム(色;グレー)③ 採取中

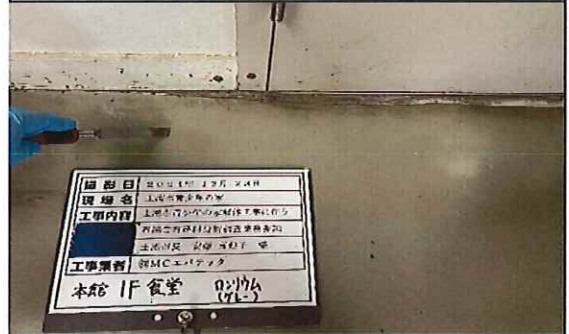

本館 食堂 1階 床
ロンリウム(色;グレー)③ 採取後



本館 食堂 1階 床
ロンリウム(色;グレー)③ 補修後



試料採取写真【土浦市青少年の家】


本館 宿泊室No.5 2階 天井
新;石膏ボード① 採取前



本館 宿泊室No.5 2階 天井
新;石膏ボード① 採取中




本館 宿泊室No.5 2階 天井
新;石膏ボード① 採取後

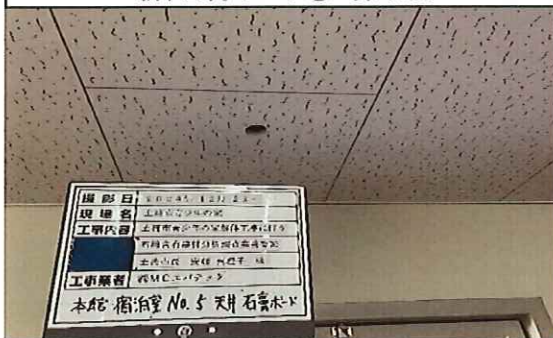

本館 宿泊室No.5 2階 天井
新;石膏ボード① 補修後



本館 宿泊室No.7 2階 天井
新;石膏ボード② 採取前

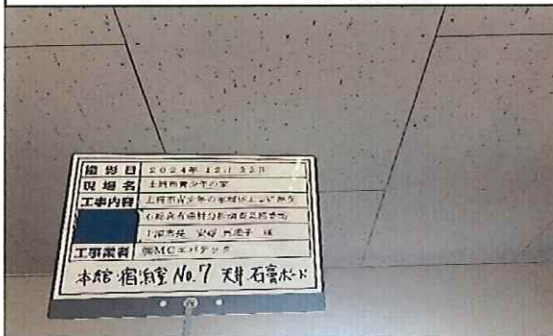

本館 宿泊室No.7 2階 天井
新;石膏ボード② 採取中



本館 宿泊室No.7 2階 天井
新;石膏ボード② 採取後




本館 宿泊室No.7 2階 天井
新;石膏ボード② 補修後



試料採取写真【土浦市青少年の家】

本館 宿泊室No.12 2階 天井
新;石膏ボード③ 採取前

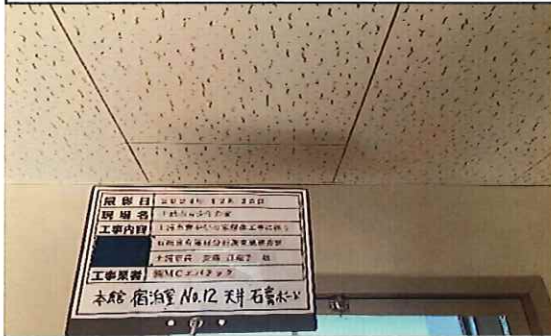


本館 宿泊室No.12 2階 天井
新;石膏ボード③ 採取中



本館 宿泊室No.12 2階 天井
新;石膏ボード③ 採取後



本館 宿泊室No.12 2階 天井
新;石膏ボード③ 補修後

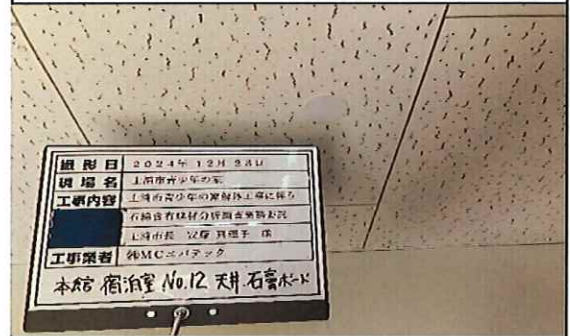

本館 宿泊室No.5 2階 天井裏点検口
スタイロフォーム① 採取前




本館 宿泊室No.5 2階 天井裏点検口
スタイロフォーム① 採取中



本館 宿泊室No.5 2階 天井裏点検口
スタイロフォーム① 採取後



本館 宿泊室No.5 2階 天井裏点検口
スタイロフォーム① 補修後

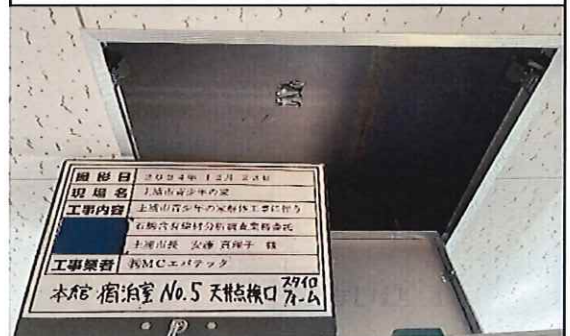


試料採取写真【土浦市青少年の家】

本館 食堂 1階 天井裏点検口No.1
スタイロフォーム② 採取前



本館 食堂 1階 天井裏点検口No.1
スタイロフォーム② 採取中

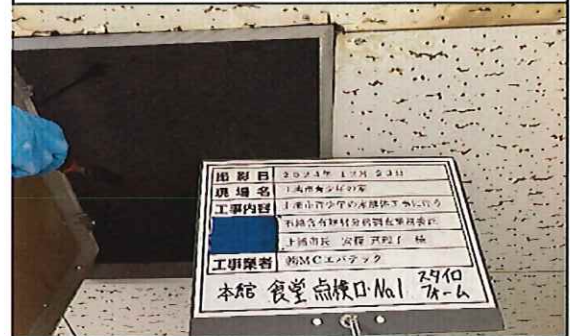

本館 食堂 1階 天井裏点検口No.1
スタイロフォーム② 採取後




本館 食堂 1階 天井裏点検口No.1
スタイロフォーム② 補修後



本館 食堂 1階 天井裏点検口No.2
スタイロフォーム③ 採取前



本館 食堂 1階 天井裏点検口No.2
スタイロフォーム③ 採取中

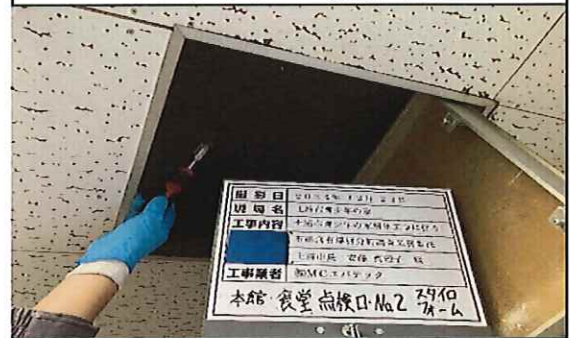

本館 食堂 1階 天井裏点検口No.2
スタイロフォーム③ 採取後




本館 食堂 1階 天井裏点検口No.2
スタイロフォーム③ 補修後



試料採取写真【土浦市青少年の家】

本館 宿泊室No.1 1階 床
ロンリウム(色;ピンク)① 採取前

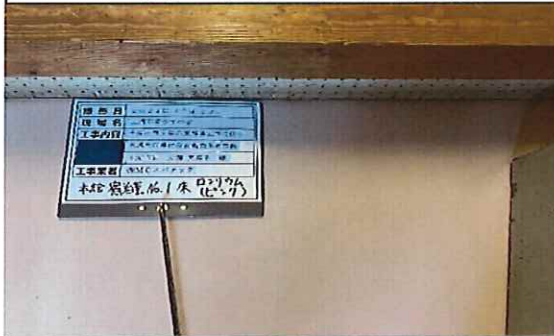

本館 宿泊室No.1 1階 床
ロンリウム(色;ピンク)① 採取中



本館 宿泊室No.1 1階 床
ロンリウム(色;ピンク)① 採取後



本館 宿泊室No.1 1階 床
ロンリウム(色;ピンク)① 補修後




本館 廊下 1階 床
ロンリウム(色;ピンク)② 採取前



本館 廊下 1階 床
ロンリウム(色;ピンク)② 採取中



本館 廊下 1階 床
ロンリウム(色;ピンク)② 採取後

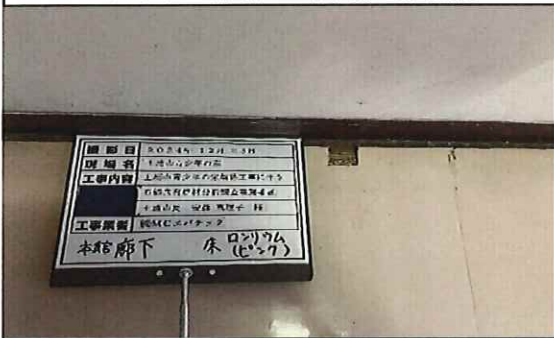

本館 廊下 1階 床
ロンリウム(色;ピンク)② 補修後



試料採取写真【土浦市青少年の家】

本館 男子脱衣室 1階 床
ロンリウム(色;ピンク)③ 採取前



本館 男子脱衣室 1階 床
ロンリウム(色;ピンク)③ 採取中



本館 男子脱衣室 1階 床
ロンリウム(色;ピンク)③ 採取後



本館 男子脱衣室 1階 床
ロンリウム(色;ピンク)③ 補修後




本館 宿泊室No.1 1階 天井
旧;石膏ボード(ジプトーン)① 採取前




本館 宿泊室No.1 1階 天井
旧;石膏ボード(ジプトーン)① 採取中



本館 宿泊室No.1 1階 天井
旧;石膏ボード(ジプトーン)① 採取後

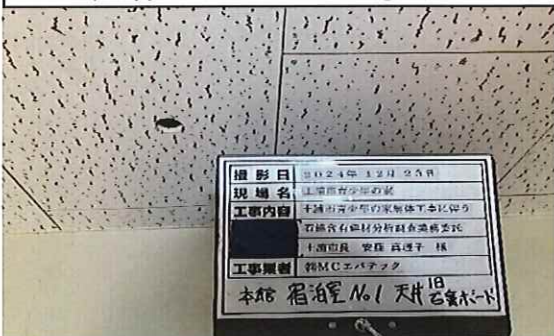

本館 宿泊室No.1 1階 天井
旧;石膏ボード(ジプトーン)① 補修後

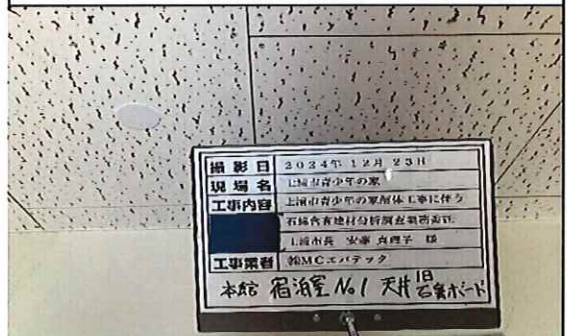

試料採取写真【土浦市青少年の家】

本館 指導員室No.1 1階 天井
旧;石膏ボード(ジブトーン)② 採取前



本館 指導員室No.1 1階 天井
旧;石膏ボード(ジブトーン)② 採取中



本館 指導員室No.1 1階 天井
旧;石膏ボード(ジブトーン)② 採取後



本館 指導員室No.1 1階 天井
旧;石膏ボード(ジブトーン)② 補修後



本館 第二会議室 1階 天井
旧;石膏ボード(ジブトーン)③ 採取前



本館 第二会議室 1階 天井
旧;石膏ボード(ジブトーン)③ 採取中



本館 第二会議室 1階 天井
旧;石膏ボード(ジブトーン)③ 採取後



本館 第二会議室 1階 天井
旧;石膏ボード(ジブトーン)③ 補修後



試料採取写真【土浦市青少年の家】

本館 指導員室No.2 1階 点検口内部
パッキン 採取前



本館 指導員室No.2 1階 点検口内部
パッキン 採取中



本館 指導員室No.2 1階 点検口内部
パッキン 採取後



本館 指導員室No.2 1階 点検口内部
パッキン 補修後



本館 食堂増築部分 1階 床
ロンリウム(色;明るいグレー)① 採取前



本館 食堂増築部分 1階 床
ロンリウム(色;明るいグレー)① 採取中



本館 食堂増築部分 1階 床
ロンリウム(色;明るいグレー)① 採取後



本館 食堂増築部分 1階 床
ロンリウム(色;明るいグレー)① 補修後



試料採取写真【土浦市青少年の家】


本館 食堂増築部分 1階 床
ロンリウム(色;明るいグレー)② 採取前



本館 食堂増築部分 1階 床
ロンリウム(色;明るいグレー)② 採取中



本館 食堂増築部分 1階 床
ロンリウム(色;明るいグレー)② 採取後

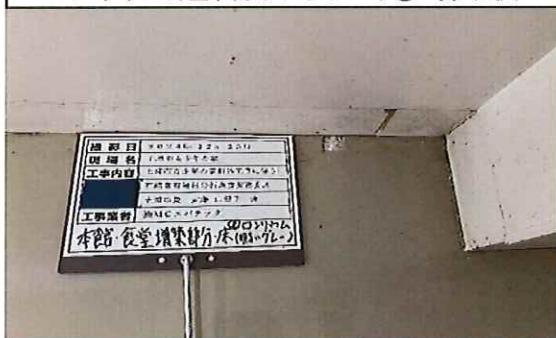

本館 食堂増築部分 1階 床
ロンリウム(色;明るいグレー)② 補修後



本館 食堂増築部分 1階 床
ロンリウム(色;明るいグレー)③ 採取前



本館 食堂増築部分 1階 床
ロンリウム(色;明るいグレー)③ 採取中



本館 食堂増築部分 1階 床
ロンリウム(色;明るいグレー)③ 採取後



本館 食堂増築部分 1階 床
ロンリウム(色;明るいグレー)③ 補修後



試料採取写真【土浦市青少年の家】

本館 洗面所入口 1階 点検口内部配管(銀)
保温材 採取前



本館 洗面所入口 1階 点検口内部配管(銀)
保温材 採取中



本館 洗面所入口 1階 点検口内部配管(銀)
保温材 採取後




本館 洗面所入口 1階 点検口内部配管(銀)
保温材 補修後



本館 洗面所入口 1階 点検口内部配管(白)
保温材 採取前



本館 洗面所入口 1階 点検口内部配管(白)
保温材 採取中

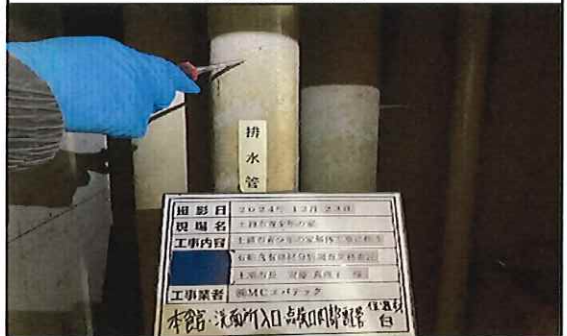

本館 洗面所入口 1階 点検口内部配管(白)
保温材 採取後



本館 洗面所入口 1階 点検口内部配管(白)
保温材 補修後



試料採取写真【土浦市青少年の家】

本館 第二会議室 1階 配管(白)
保温材 採取前



本館 第二会議室 1階 配管(白)
保温材 採取中



本館 第二会議室 1階 配管(白)
保温材 採取後



本館 第二会議室 1階 配管(白)
保温材 補修後



本館 第二会議室 1階 室内奥 配管(白)
保温材 採取前



本館 第二会議室 1階 室内奥 配管(白)
保温材 採取中



本館 第二会議室 1階 室内奥 配管(白)
保温材 採取後



本館 第二会議室 1階 室内奥 配管(白)
保温材 補修後



試料採取写真【土浦市青少年の家】

本館 宿泊室No.1 1階 床下配管 保温材
採取前



本館 宿泊室No.1 1階 床下配管 保温材
採取中




本館 宿泊室No.1 1階 床下配管 保温材
採取後



本館 宿泊室No.1 1階 床下配管 保温材
補修は無し




本館 宿泊室No.3 1階 床下配管 保温材
採取前

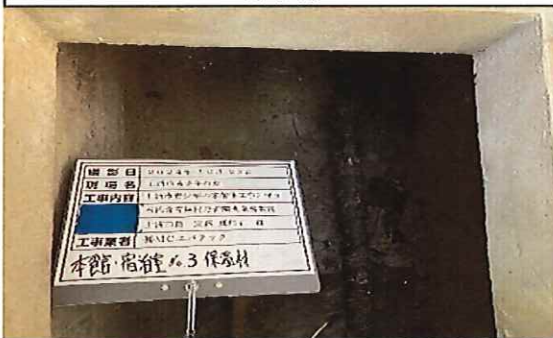

本館 宿泊室No.3 1階 床下配管 保温材
採取中



本館 宿泊室No.3 1階 床下配管 保温材
採取後

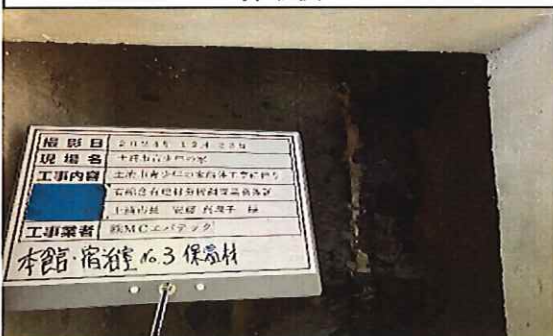

本館 宿泊室No.3 1階 床下配管 保温材
補修は無し



試料採取写真【土浦市青少年の家】

本館 指導員室No.1 1階 床下配管 保温材
採取前



本館 指導員室No.1 1階 床下配管 保温材
採取中



本館 指導員室No.1 1階 床下配管 保温材
採取後




本館 指導員室No.1 1階 床下配管 保温材
補修は無し



本館 ボイラー室 1階 配管
パッキン(色;白)① 採取前




本館 ボイラー室 1階 配管
パッキン(色;白)① 採取中

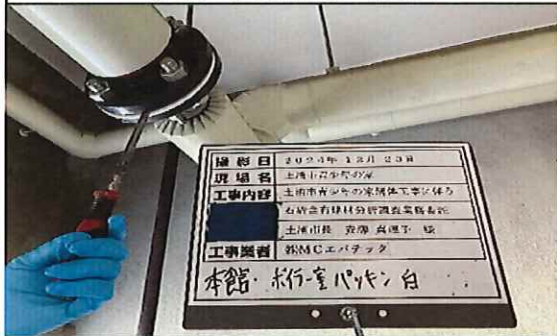

本館 ボイラー室 1階 配管
パッキン(色;白)① 採取後



本館 ボイラー室 1階 配管
パッキン(色;白)① 補修後

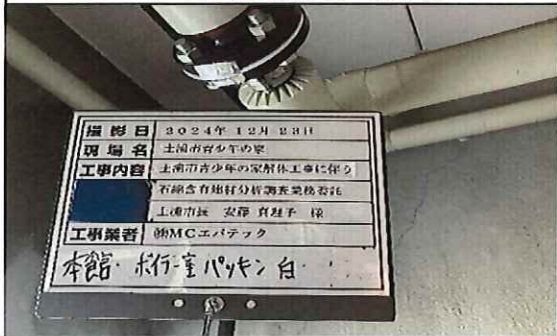


試料採取写真【土浦市青少年の家】


本館 ボイラー室 1階 配管
パッキン(色;白)② 採取前




本館 ボイラー室 1階 配管
パッキン(色;白)② 採取中

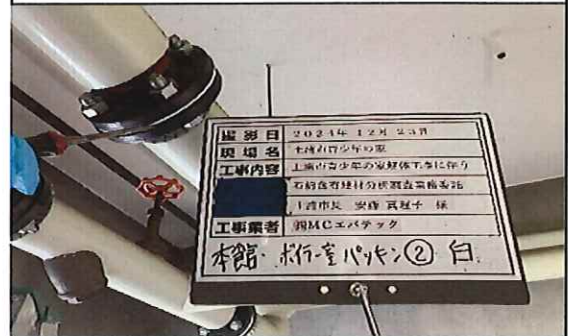


本館 ボイラー室 1階 配管
パッキン(色;白)② 採取後

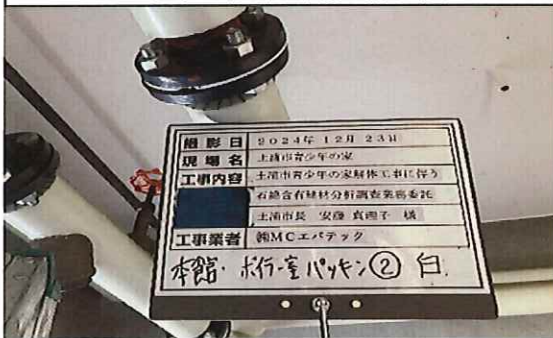


本館 ボイラー室 1階 配管
パッキン(色;白)② 補修後

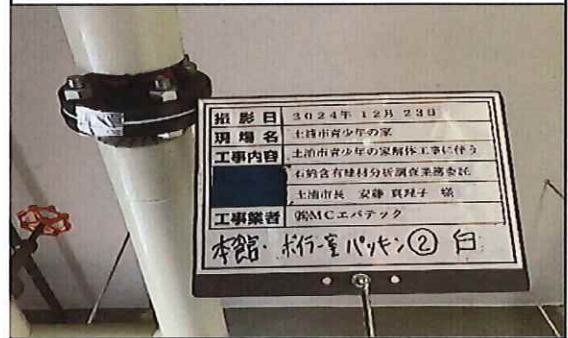


本館 ボイラー室 1階 配管
パッキン(色;白)③ 採取前

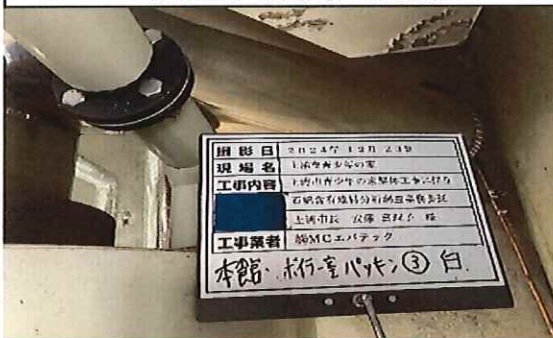


本館 ボイラー室 1階 配管
パッキン(色;白)③ 採取中

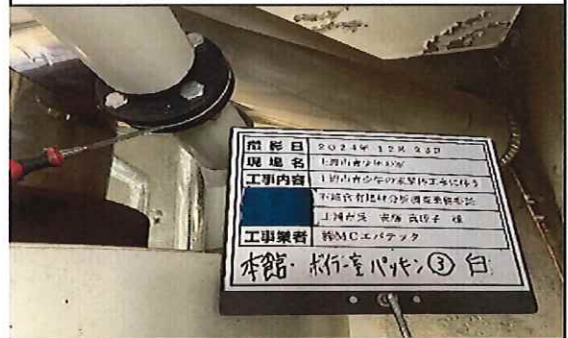

本館 ボイラー室 1階 配管
パッキン(色;白)③ 採取後

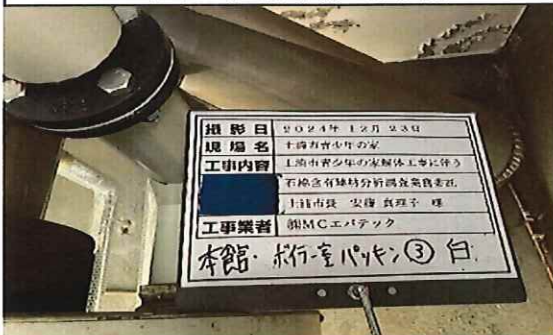

本館 ボイラー室 1階 配管
パッキン(色;白)③ 補修後

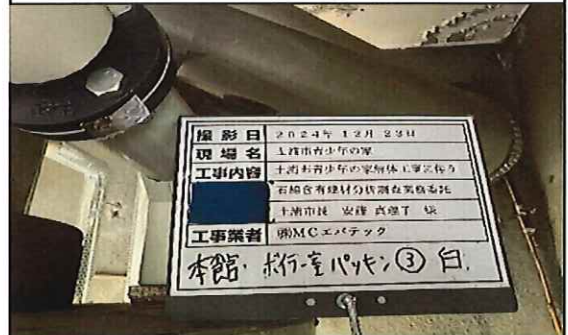

試料採取写真【土浦市青少年の家】


本館 ボイラー室 1階 配管
パッキン(色;肌色)① 採取前



本館 ボイラー室 1階 配管
パッキン(色;肌色)① 採取中



本館 ボイラー室 1階 配管
パッキン(色;肌色)① 採取後

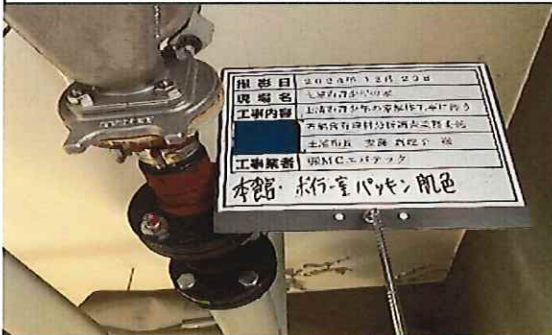

本館 ボイラー室 1階 配管
パッキン(色;肌色)① 補修後



本館 ボイラー室 1階 配管
パッキン(色;肌色)② 採取前



本館 ボイラー室 1階 配管
パッキン(色;肌色)② 採取中



本館 ボイラー室 1階 配管
パッキン(色;肌色)② 採取後



本館 ボイラー室 1階 配管
パッキン(色;肌色)② 補修後




試料採取写真【土浦市青少年の家】

本館 ボイラー室 1階 配管
パッキン(色;肌色)③ 採取前



本館 ボイラー室 1階 配管
パッキン(色;肌色)③ 採取中

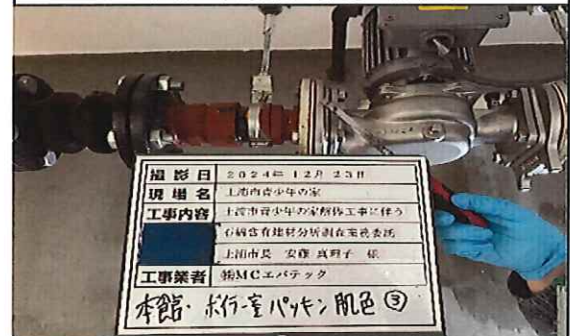

本館 ボイラー室 1階 配管
パッキン(色;肌色)③ 採取後



本館 ボイラー室 1階 配管
パッキン(色;肌色)③ 補修後



研修室外部 1階 屋根 コロニアル葺き①
採取前



研修室外部 1階 屋根 コロニアル葺き①
採取中



研修室外部 1階 屋根 コロニアル葺き①
採取後



研修室外部 1階 屋根 コロニアル葺き①
補修後



試料採取写真【土浦市青少年の家】

研修室外部 1階 屋根 コロニアル葺き②
採取前



研修室外部 1階 屋根 コロニアル葺き②
採取中



研修室外部 1階 屋根 コロニアル葺き②
採取後



研修室外部 1階 屋根 コロニアル葺き②
補修後



研修室外部 1階 屋根 コロニアル葺き③
採取前



研修室外部 1階 屋根 コロニアル葺き③
採取中



研修室外部 1階 屋根 コロニアル葺き③
採取後



研修室外部 1階 屋根 コロニアル葺き③
補修後



試料採取写真【土浦市青少年の家】

研修室外部 外壁 アクリルリシン①
採取前




研修室外部 外壁 アクリルリシン①
採取中



研修室外部 外壁 アクリルリシン①
採取後



研修室外部 外壁 アクリルリシン①
補修後

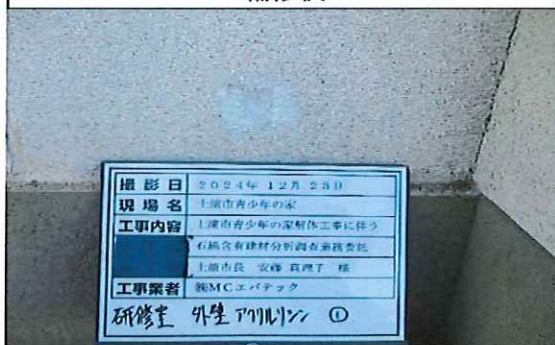

研修室外部 外壁 アクリルリシン②
採取前



研修室外部 外壁 アクリルリシン②
採取中



研修室外部 外壁 アクリルリシン②
採取後




研修室外部 外壁 アクリルリシン②
補修後



試料採取写真【土浦市青少年の家】

研修室外部 外壁 アクリルリシン③
採取前

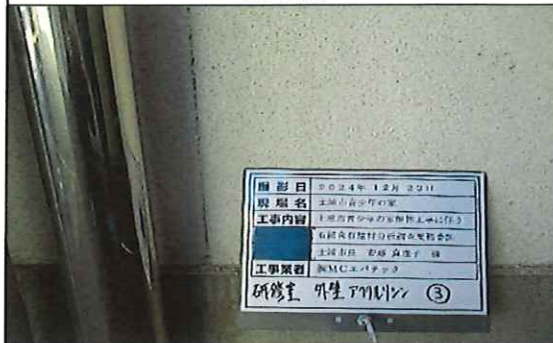

研修室外部 外壁 アクリルリシン③
採取中



研修室外部 外壁 アクリルリシン③
採取後



研修室外部 外壁 アクリルリシン③
補修後



研修室 ローカ・ロビー 1階 天井
新;石膏ボード① 採取前




研修室 ローカ・ロビー 1階 天井
新;石膏ボード① 採取中



研修室 ローカ・ロビー 1階 天井
新;石膏ボード① 採取後




研修室 ローカ・ロビー 1階 天井
新;石膏ボード① 補修後

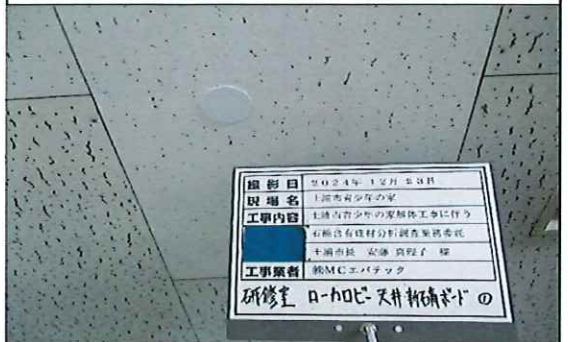

試料採取写真【土浦市青少年の家】

研修室 ローカ・ロビー 1階 天井
新;石膏ボード② 採取前

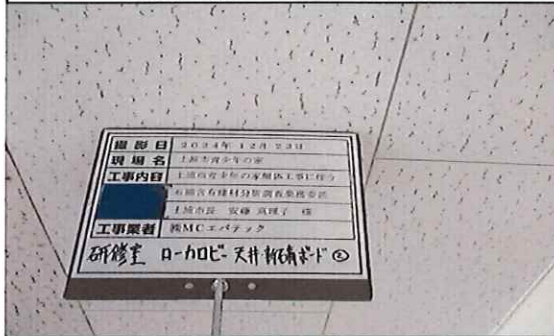

研修室 ローカ・ロビー 1階 天井
新;石膏ボード② 採取中



研修室 ローカ・ロビー 1階 天井
新;石膏ボード② 採取後




研修室 ローカ・ロビー 1階 天井
新;石膏ボード② 補修後



研修室 集会室 1階 天井
新;石膏ボード③ 採取前




研修室 集会室 1階 天井
新;石膏ボード③ 採取中

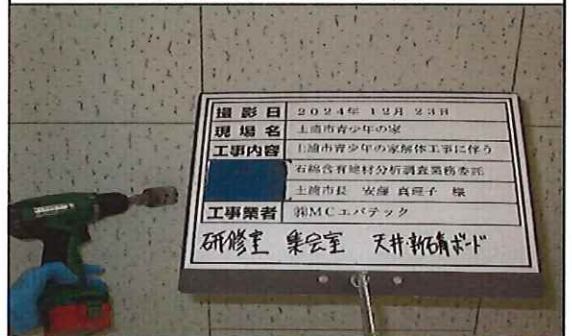

研修室 集会室 1階 天井
新;石膏ボード③ 採取後




研修室 集会室 1階 天井
新;石膏ボード③ 補修後

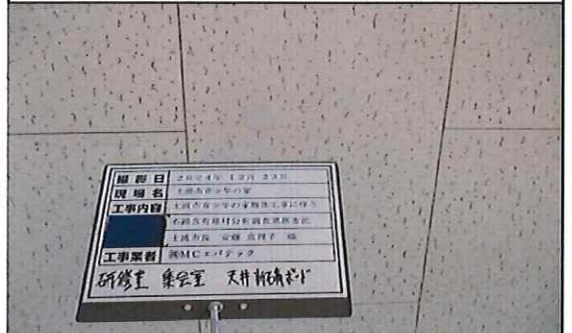

試料採取写真【土浦市青少年の家】

研修室 玄関 1階 天井
旧;石膏ボード① 採取前

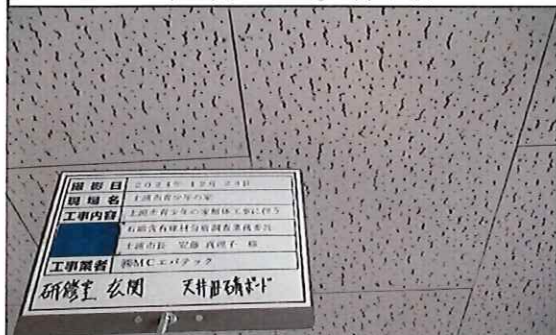


研修室 玄関 1階 天井
旧;石膏ボード① 採取中




研修室 玄関 1階 天井
旧;石膏ボード① 採取後




研修室 玄関 1階 天井
旧;石膏ボード① 補修後

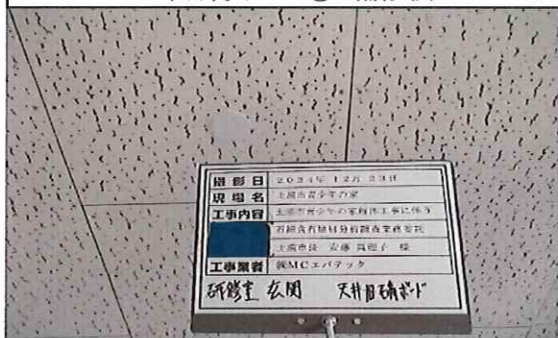

研修室 ローカ・ロビー 1階 天井
旧;石膏ボード② 採取前

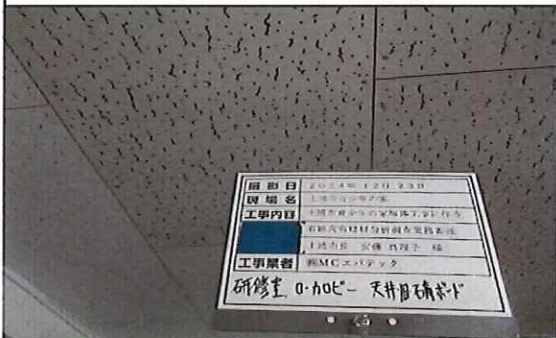

研修室 ローカ・ロビー 1階 天井
旧;石膏ボード② 採取中

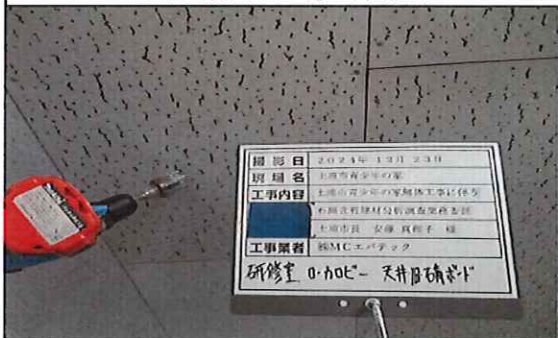

研修室 ローカ・ロビー 1階 天井
旧;石膏ボード② 採取後



研修室 ローカ・ロビー 1階 天井
旧;石膏ボード② 補修後



試料採取写真【土浦市青少年の家】

研修室 女子洗面所 1階 天井
旧;石膏ボード③ 採取前



研修室 女子洗面所 1階 天井
旧;石膏ボード③ 採取中



研修室 女子洗面所 1階 天井
旧;石膏ボード③ 採取後



研修室 女子洗面所 1階 天井
旧;石膏ボード③ 補修後




研修室 ローカ・ロビー 1階 床
Pタイル(薄)① 採取前



研修室 ローカ・ロビー 1階 床
Pタイル(薄)① 採取中



研修室 ローカ・ロビー 1階 床
Pタイル(薄)① 採取後

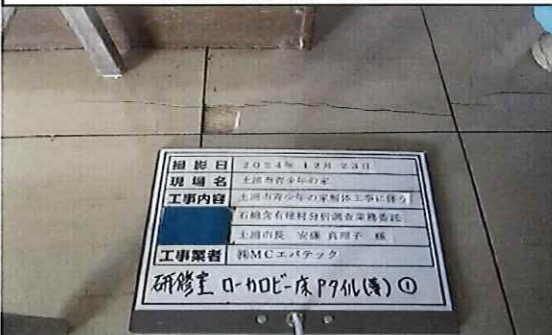

研修室 ローカ・ロビー 1階 床
Pタイル(薄)① 補修後



試料採取写真【土浦市青少年の家】

研修室 ローカ・ロビー 1階 床
Pタイル(薄)② 採取前



研修室 ローカ・ロビー 1階 床
Pタイル(薄)② 採取中



研修室 ローカ・ロビー 1階 床
Pタイル(薄)② 採取後



研修室 ローカ・ロビー 1階 床
Pタイル(薄)② 補修後



研修室 ローカ・ロビー 1階 床
Pタイル(薄)③ 採取前



研修室 ローカ・ロビー 1階 床
Pタイル(薄)③ 採取中



研修室 ローカ・ロビー 1階 床
Pタイル(薄)③ 採取後



研修室 ローカ・ロビー 1階 床
Pタイル(薄)③ 補修後



試料採取写真【土浦市青少年の家】

研修室 男子洗面所 1階 天井破損部分
ボード 採取前



研修室 男子洗面所 1階 天井破損部分
ボード 採取中




研修室 男子洗面所 1階 天井破損部分
ボード 採取後




研修室 男子洗面所 1階 天井破損部分
ボード 補修は無し




外部トイレ(竣工年1979年) 1階 外壁
塗材① 採取前

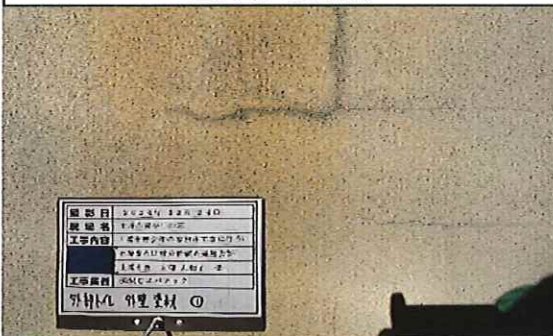


外部トイレ(竣工年1979年) 1階 外壁
塗材① 採取中

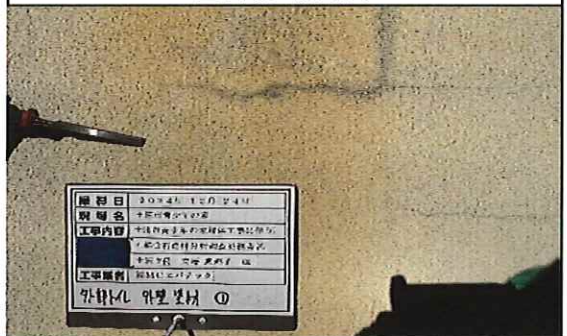

外部トイレ(竣工年1979年) 1階 外壁
塗材① 採取後

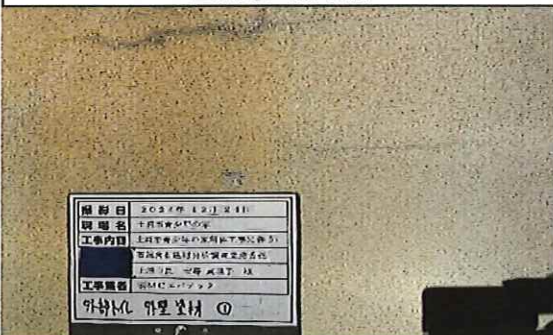

外部トイレ(竣工年1979年) 1階 外壁
塗材① 補修後

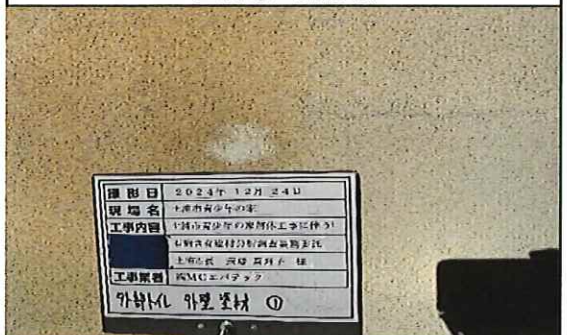

試料採取写真【土浦市青少年の家】

外部トイレ(竣工年1979年) 1階 外壁
塗材② 採取前



外部トイレ(竣工年1979年) 1階 外壁
塗材② 採取中



外部トイレ(竣工年1979年) 1階 外壁
塗材② 採取後



外部トイレ(竣工年1979年) 1階 外壁
塗材② 補修後



外部トイレ(竣工年1979年) 1階 外壁
塗材③ 採取前



外部トイレ(竣工年1979年) 1階 外壁
塗材③ 採取中



外部トイレ(竣工年1979年) 1階 外壁
塗材③ 採取後



外部トイレ(竣工年1979年) 1階 外壁
塗材③ 補修後



試料採取写真【土浦市青少年の家】

機械室 1階 内部 保温材①
採取前



機械室 1階 内部 保温材①
採取中



機械室 1階 内部 保温材①
採取後



機械室 1階 内部 保温材①
補修後



機械室 1階 内部 保温材②
採取前



機械室 1階 内部 保温材②
採取中



機械室 1階 内部 保温材②
採取後



機械室 1階 内部 保温材②
補修後



試料採取写真【土浦市青少年の家】

機械室 1階 内部 保温材③
採取前




機械室 1階 内部 保温材③
採取中



機械室 1階 内部 保温材③
採取後



機械室 1階 内部 保温材③
補修後

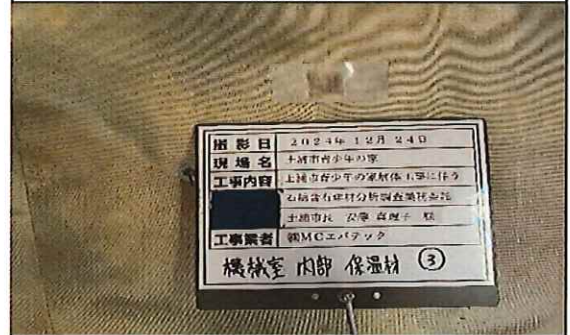

機械室 1階 外壁 塗材①
採取前



機械室 1階 外壁 塗材①
採取中



機械室 1階 外壁 塗材①
採取後



機械室 1階 外壁 塗材①
補修後



試料採取写真【土浦市青少年の家】

機械室 1階 外壁 塗材②
採取前



機械室 1階 外壁 塗材②
採取中



機械室 1階 外壁 塗材②
採取後



機械室 1階 外壁 塗材②
補修後



機械室 1階 外壁 塗材③
採取前



機械室 1階 外壁 塗材③
採取中



機械室 1階 外壁 塗材③
採取後



機械室 1階 外壁 塗材③
補修後



試料採取写真【土浦市青少年の家】

外部トイレ(竣工年1986年) 1階 屋根 軒裏
発泡ポリエチレン① 採取前



外部トイレ(竣工年1986年) 1階 屋根 軒裏
発泡ポリエチレン① 採取中



外部トイレ(竣工年1986年) 1階 屋根 軒裏
発泡ポリエチレン① 採取後



外部トイレ(竣工年1986年) 1階 屋根 軒裏
発泡ポリエチレン① 補修後



外部トイレ(竣工年1986年) 1階 屋根 軒裏
発泡ポリエチレン② 採取前



外部トイレ(竣工年1986年) 1階 屋根 軒裏
発泡ポリエチレン② 採取中



外部トイレ(竣工年1986年) 1階 屋根 軒裏
発泡ポリエチレン② 採取後



外部トイレ(竣工年1986年) 1階 屋根 軒裏
発泡ポリエチレン② 補修後



試料採取写真【土浦市青少年の家】

外部トイレ(竣工年1986年) 1階 屋根 軒裏
発泡ポリエチレン③ 採取前



外部トイレ(竣工年1986年) 1階 屋根 軒裏
発泡ポリエチレン③ 採取中



外部トイレ(竣工年1986年) 1階 屋根 軒裏
発泡ポリエチレン③ 採取後



外部トイレ(竣工年1986年) 1階 屋根 軒裏
発泡ポリエチレン③ 補修後




外部トイレ(竣工年1986年) 1階 外壁
アクリルリシン① 採取前



外部トイレ(竣工年1986年) 1階 外壁
アクリルリシン① 採取中



外部トイレ(竣工年1986年) 1階 外壁
アクリルリシン① 採取後

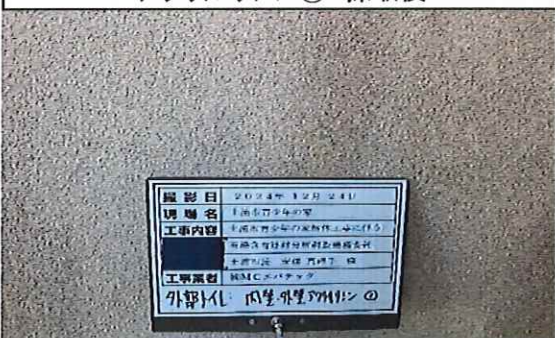


外部トイレ(竣工年1986年) 1階 外壁
アクリルリシン① 補修後



試料採取写真【土浦市青少年の家】

外部トイレ(竣工年1986年) 1階 外壁
アクリルリシン② 採取前

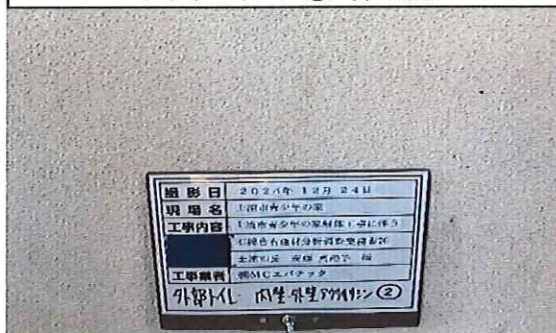

外部トイレ(竣工年1986年) 1階 外壁
アクリルリシン② 採取中




外部トイレ(竣工年1986年) 1階 外壁
アクリルリシン② 採取後



外部トイレ(竣工年1986年) 1階 外壁
アクリルリシン② 補修後



外部トイレ(竣工年1986年) 1階 内壁
アクリルリシン③ 採取前

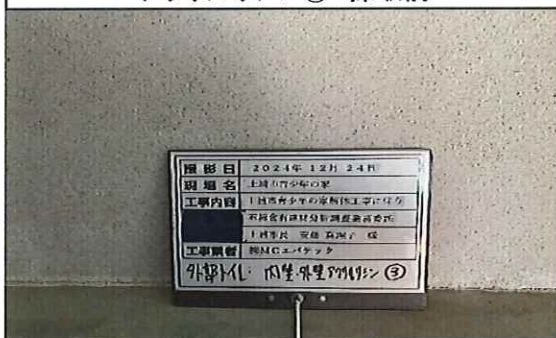

外部トイレ(竣工年1986年) 1階 内壁
アクリルリシン③ 採取中



外部トイレ(竣工年1986年) 1階 内壁
アクリルリシン③ 採取後



外部トイレ(竣工年1986年) 1階 内壁
アクリルリシン③ 補修後



試料採取写真【土浦市青少年の家】

用務員宿舎 1階 軒裏 断熱材①
採取前



用務員宿舎 1階 軒裏 断熱材①
採取中



用務員宿舎 1階 軒裏 断熱材①
採取後



用務員宿舎 1階 軒裏 断熱材①
補修後



用務員宿舎 1階 軒裏 断熱材②
採取前



用務員宿舎 1階 軒裏 断熱材②
採取中



用務員宿舎 1階 軒裏 断熱材②
採取後



用務員宿舎 1階 軒裏 断熱材②
補修後



試料採取写真【土浦市青少年の家】

用務員宿舎 1階 軒裏 断熱材③
採取前



用務員宿舎 1階 軒裏 断熱材③
採取中



用務員宿舎 1階 軒裏 断熱材③
採取後



用務員宿舎 1階 軒裏 断熱材③
補修後



野外炊事場 1階 屋根 コロニアル①
採取前



野外炊事場 1階 屋根 コロニアル①
採取中



野外炊事場 1階 屋根 コロニアル①
採取後



野外炊事場 1階 屋根 コロニアル①
補修後



試料採取写真【土浦市青少年の家】

野外炊事場 1階 屋根 コロニアル②
採取前



野外炊事場 1階 屋根 コロニアル②
採取中



野外炊事場 1階 屋根 コロニアル②
採取後



野外炊事場 1階 屋根 コロニアル②
補修後



野外炊事場 1階 屋根 コロニアル③
採取前



野外炊事場 1階 屋根 コロニアル③
採取中



野外炊事場 1階 屋根 コロニアル③
採取後



野外炊事場 1階 屋根 コロニアル③
補修後



試料採取写真【土浦市青少年の家】

野外炊事場 1階 屋根
アスファルトルーフィング① 採取前



野外炊事場 1階 屋根
アスファルトルーフィング① 採取中



野外炊事場 1階 屋根
アスファルトルーフィング① 採取後



野外炊事場 1階 屋根
アスファルトルーフィング① 補修後



野外炊事場 1階 屋根
アスファルトルーフィング② 採取前



野外炊事場 1階 屋根
アスファルトルーフィング② 採取中



野外炊事場 1階 屋根
アスファルトルーフィング② 採取後



野外炊事場 1階 屋根
アスファルトルーフィング② 補修後



試料採取写真【土浦市青少年の家】

野外炊事場 1階 屋根
アスファルトルーフィング③ 採取前



野外炊事場 1階 屋根
アスファルトルーフィング③ 採取中



野外炊事場 1階 屋根
アスファルトルーフィング③ 採取後



野外炊事場 1階 屋根
アスファルトルーフィング③ 補修後



シャワー室 1階 軒裏 断熱材①
採取前



シャワー室 1階 軒裏 断熱材①
採取中



シャワー室 1階 軒裏 断熱材①
採取後



シャワー室 1階 軒裏 断熱材①
補修後



試料採取写真【土浦市青少年の家】

シャワー室 1階 軒裏 断熱材②
採取前



シャワー室 1階 軒裏 断熱材②
採取中



シャワー室 1階 軒裏 断熱材②
採取後



シャワー室 1階 軒裏 断熱材②
補修後



シャワー室 1階 軒裏 断熱材③
採取前



シャワー室 1階 軒裏 断熱材③
採取中



シャワー室 1階 軒裏 断熱材③
採取後



シャワー室 1階 軒裏 断熱材③
補修後



試料採取写真【土浦市青少年の家】


シャワー室 外壁 吹付①
採取前



シャワー室 外壁 吹付①
採取中



シャワー室 外壁 吹付①
採取後

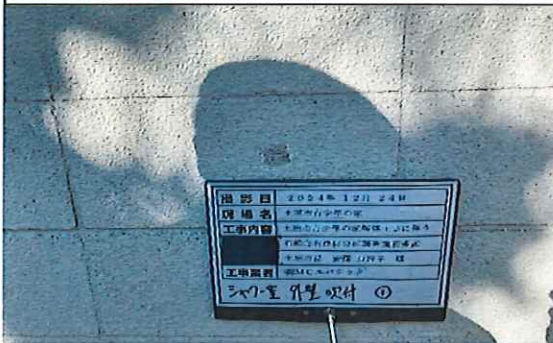

シャワー室 外壁 吹付①
補修後



シャワー室 外壁 吹付②
採取前



シャワー室 外壁 吹付②
採取中



シャワー室 外壁 吹付②
採取後



シャワー室 外壁 吹付②
補修後



試料採取写真【土浦市青少年の家】

シャワー室 外壁 吹付③
採取前



シャワー室 外壁 吹付③
採取中



シャワー室 外壁 吹付③
採取後



シャワー室 外壁 吹付③
補修後



屋外教室兼食堂 1階 屋根 コロニアル①
採取前



屋外教室兼食堂 1階 屋根 コロニアル①
採取中



屋外教室兼食堂 1階 屋根 コロニアル①
採取後



屋外教室兼食堂 1階 屋根 コロニアル①
補修後



試料採取写真【土浦市青少年の家】

屋外教室兼食堂 1階 屋根 コロニアル②
採取前



屋外教室兼食堂 1階 屋根 コロニアル②
採取中



屋外教室兼食堂 1階 屋根 コロニアル②
採取後



屋外教室兼食堂 1階 屋根 コロニアル②
補修後



屋外教室兼食堂 1階 屋根 コロニアル③
採取前



屋外教室兼食堂 1階 屋根 コロニアル③
採取中



屋外教室兼食堂 1階 屋根 コロニアル③
採取後



屋外教室兼食堂 1階 屋根 コロニアル③
補修後



試料採取写真【土浦市青少年の家】

屋外教室兼食堂 1階 屋根
アスファルトルーフィング① 採取前



屋外教室兼食堂 1階 屋根
アスファルトルーフィング① 採取中



屋外教室兼食堂 1階 屋根
アスファルトルーフィング① 採取後



屋外教室兼食堂 1階 屋根
アスファルトルーフィング① 補修後



屋外教室兼食堂 1階 屋根
アスファルトルーフィング② 採取前



屋外教室兼食堂 1階 屋根
アスファルトルーフィング② 採取中



屋外教室兼食堂 1階 屋根
アスファルトルーフィング② 採取後



屋外教室兼食堂 1階 屋根
アスファルトルーフィング② 補修後



試料採取写真【土浦市青少年の家】

屋外教室兼食堂 1階 屋根
アスファルトルーフィング③ 採取前



屋外教室兼食堂 1階 屋根
アスファルトルーフィング③ 採取中



屋外教室兼食堂 1階 屋根
アスファルトルーフィング③ 採取後



屋外教室兼食堂 1階 屋根
アスファルトルーフィング③ 補修後



キャビン 1階 屋根 コロニアル①
採取前



キャビン 1階 屋根 コロニアル①
採取中



キャビン 1階 屋根 コロニアル①
採取後



キャビン 1階 屋根 コロニアル①
補修後



試料採取写真【土浦市青少年の家】

キャビン 1階 屋根 コロニアル②
採取前



キャビン 1階 屋根 コロニアル②
採取中



キャビン 1階 屋根 コロニアル②
採取後



キャビン 1階 屋根 コロニアル②
補修後



キャビン 1階 屋根 コロニアル③
採取前



キャビン 1階 屋根 コロニアル③
採取中



キャビン 1階 屋根 コロニアル③
採取後



キャビン 1階 屋根 コロニアル③
補修後



試料採取写真【土浦市青少年の家】

採取後サンプル
23検体(12月23日採取分)



採取後サンプル
15検体(12月24日採取分)

